

Robert Bosch Power Tools GmbH  
70538 Stuttgart  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

1 609 92A 559 (2019.07) 0 / 96



1 609 92A 559

# GWS 12V-76 Professional

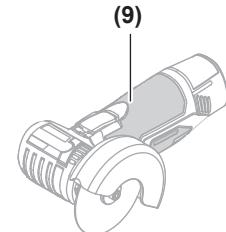
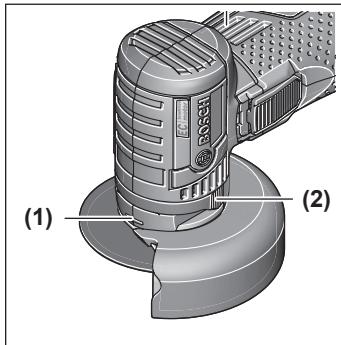
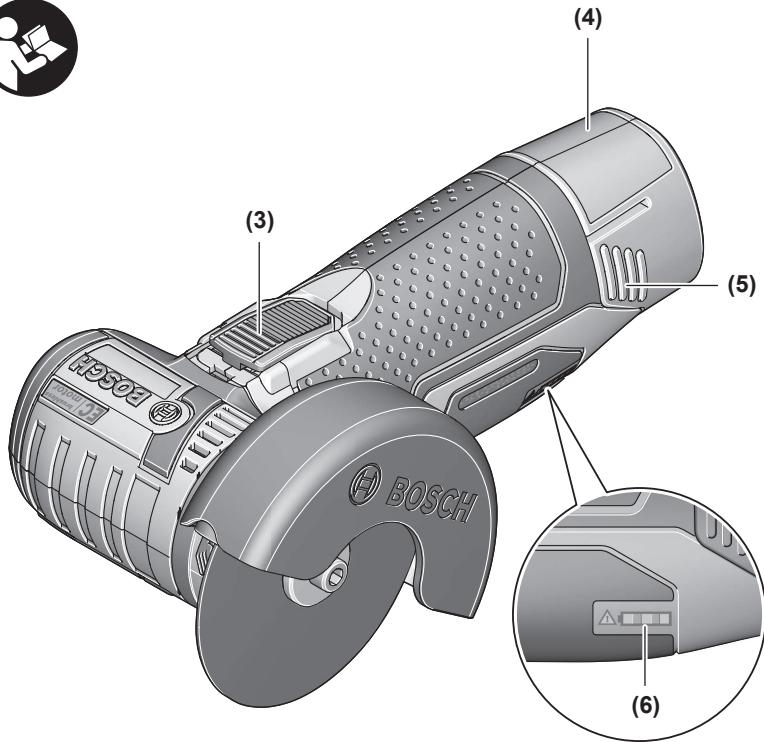
HEAVY  
DUTY

 **BOSCH**





- en Original instructions
- fr Notice originale
- pt Manual original
- zh 正本使用说明书
- zh 原始使用說明書
- th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับ<sup>ที่</sup>แบบบ
- id Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal
- vi Bản gốc hướng dẫn sử dụng
- ar دليل التشغيل الأصلي
- fa دفترچه راهنمای اصلی



English .....	Page 6
Français .....	Page 15
Português .....	Página 24
中文 .....	頁 32
繁體中文 .....	頁 39
ไทย .....	หน้า 46
Bahasa Indonesia .....	Halaman 55
Tiếng Việt .....	Trang 63
عرب .....	الصفحة 72
فارسی .....	صفحه 81

CE..... |



## GWS 12V-76

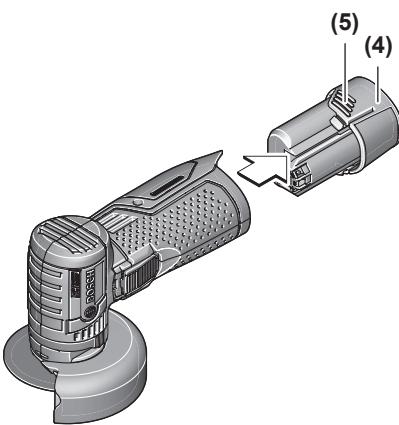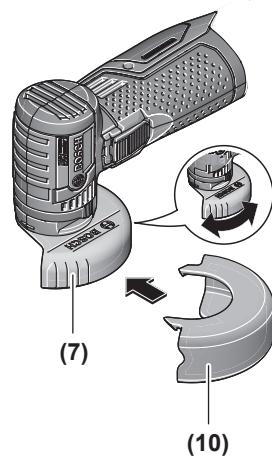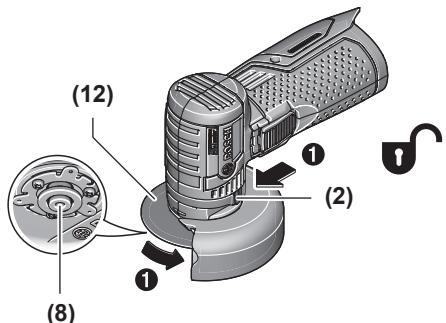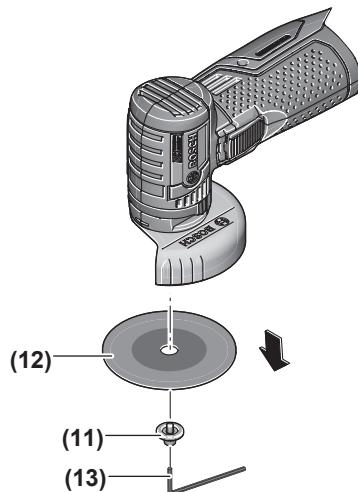**A****B****C1****C2**

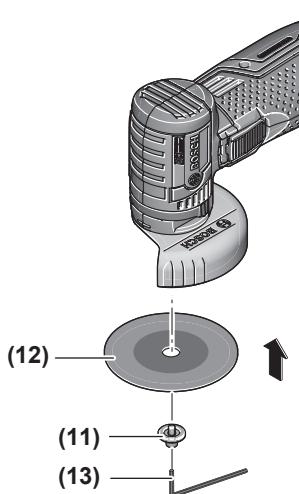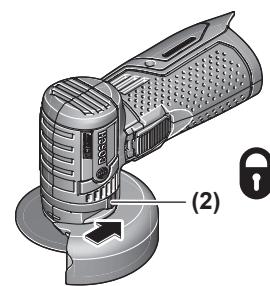**C3****C4**

# English

## Safety instructions

### General Power Tool Safety Warnings

#### **⚠ WARNING**

**Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the

warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

#### **Save all warnings and instructions for future reference.**

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

#### **Work area safety**

- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

#### **Electrical safety**

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock..
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

#### **Personal safety**

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

▶ **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

▶ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

▶ **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

▶ **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

▶ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

#### **Power tool use and care**

- ▶ **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- ▶ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- ▶ **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- ▶ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- ▶ **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- ▶ **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- ▶ **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.**

**formed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

#### Battery tool use and care

- ▶ **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- ▶ **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- ▶ **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- ▶ **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

#### Service

- ▶ **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

### Safety Warnings for Angle Grinder

#### Safety Warnings common for Grinding or Abrasive Cutting Off operations

- ▶ **Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer.** Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- ▶ **The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool.** Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
- ▶ **The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool.** Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.
- ▶ **Threaded mounting of accessories must match the grinder spindle thread. For accessories mounted by flanges, the arbour hole of the accessory must fit the locating diameter of the flange.** Accessories that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
- ▶ **Do not use a damaged accessory.** Before each use inspect the accessory such as abrasive wheels for chips and cracks, backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush for loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time.
- ▶ **Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments.** The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
- ▶ **Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment.** Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
- ▶ **Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop.** The spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.
- ▶ **Do not run the power tool while carrying it at your side.** Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
- ▶ **Regularly clean the power tool's air vents.** The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
- ▶ **Do not operate the power tool near flammable materials.** Sparks could ignite these materials.
- ▶ **This power tool is intended to function as a grinder or cut-off tool. Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- ▶ **Operations such as sanding, wire brushing or polishing are not recommended to be performed with this power tool.** Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.
- ▶ **Do not use accessories that require liquid coolants.** Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.
- ▶ **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

#### Kickback and Related Warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the uncontrolled power tool to be

forced in the direction opposite of the accessory's rotation at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- ▶ **Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start-up.** The operator can control torque reactions or kickback forces, if proper precautions are taken.
- ▶ **Never place your hand near the rotating accessory.** Accessory may kickback over your hand.
- ▶ **Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs.** Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.
- ▶ **Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.** Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.
- ▶ **Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade.** Such blades create frequent kickback and loss of control.

#### Safety Warnings specific for Grinding and Abrasive Cutting-Off operations

- ▶ **Use only wheel types that are recommended for your power tool and the specific guard designed for the selected wheel.** Wheels for which the power tool was not designed cannot be adequately guarded and are unsafe.
- ▶ **The grinding surface of centre depressed wheels must be mounted below the plane of the guard lip.** An improperly mounted wheel that projects through the plane of the guard lip cannot be adequately protected.
- ▶ **The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator.** The guard helps to protect operator from broken wheel fragments, accidental contact with wheel and sparks that could ignite clothing.
- ▶ **Wheels must be used only for recommended applications. For example: do not grind with the side of cut-off wheel.** Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.
- ▶ **Always use undamaged wheel flanges that are of correct size and shape for your selected wheel.** Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the pos-

sibility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may be different from grinding wheel flanges.

#### ▶ **Do not use worn down wheels from larger power tools.**

Wheel intended for larger power tool is not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.

#### Additional Safety Warnings specific for Abrasive Cutting Off operations

- ▶ **Do not "jam" the cut-off wheel or apply excessive pressure.** Do not attempt to make an excessive depth of cut. Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.
- ▶ **Do not position your body in line with and behind the rotating wheel.** When the wheel, at the point of operation, is moving away from your body, the possible kickback may propel the spinning wheel and the power tool directly at you.
- ▶ **When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop.** Never attempt to remove the cut-off wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kickback may occur. Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.
- ▶ **Do not restart the cutting operation in the workpiece.** Let the wheel reach full speed and carefully re-enter the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.
- ▶ **Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and kickback.** Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.
- ▶ **Use extra caution when making a "pocket cut" into existing walls or other blind areas.** The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.

#### Additional safety information

**Wear safety goggles.**



- ▶ **Use suitable detectors to determine if there are hidden supply lines or contact the local utility company for assistance.** Contact with electric cables can cause fire and electric shock. Damaging gas lines can lead to explosion. Breaking water pipes causes property damage.
- ▶ **Do not touch grinding and cutting discs until they have cooled down.** The discs can become very hot while working.
- ▶ **Release the On/Off switch and set it to the Off position when the power supply is interrupted, e.g. when the battery pack is removed.** This prevents uncontrolled restarting.

► **In case of damage and improper use of the battery, vapours may be emitted. The battery can set alight or explode.** Ensure the area is well ventilated and seek medical attention should you experience any adverse effects. The vapours may irritate the respiratory system.

► **Do not open the battery.** There is a risk of short-circuiting.

► **The battery can be damaged by pointed objects such as nails or screwdrivers or by force applied externally.** An internal short circuit may occur, causing the battery to burn, smoke, explode or overheat.

► **Only use the battery with products from the manufacturer.** This is the only way in which you can protect the battery against dangerous overload.



**Protect the battery against heat, e.g. against continuous intense sunlight, fire, dirt, water and moisture.** There is a risk of explosion and short-circuiting.

► **Do not touch grinding discs until they have cooled down.** The discs can become very hot while working.

► **Secure the workpiece.** A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.

## Product Description and Specifications



**Read all the safety and general instructions.** Failure to observe the safety and general instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Please observe the illustrations at the beginning of this operating manual.

### Intended use

The power tool is intended for cutting and roughing of metal, stone and wood materials, plastics, non-ferrous metals and tiles without the use of water. A specific protective guard must be used when cutting.

### Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram of the power tool on the graphics page.

(1) Direction of rotation arrow on housing

(2) Spindle lock button

(3) On/off switch

(4) Battery<sup>A)</sup>

(5) Battery release button<sup>A)</sup>

(6) Battery charge indicator

(7) Protective guard for grinding

(8) Grinding spindle

(9) Handle (insulated gripping surface)

(10) Protective guard for cutting<sup>A)</sup>

(11) Clamping bolt with washer

(12) Cutting disc<sup>A)</sup>

(13) Hex key

A) **Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can find the complete selection of accessories in our accessories range.**

### Technical Data

Grinder	GWS 12V-76	
Article number	<b>3 601 JF2 0..</b>	
Rated voltage	V =	12
Rated speed <sup>A)</sup>	min <sup>-1</sup>	19,500
Max. grinding disc diameter	mm	76
Mounting diameter	mm	10
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 <sup>A)</sup>	kg	0.70–0.90
Recommended ambient temperature during charging	°C	0 to +35
Permitted ambient temperature during operation <sup>B)</sup> and during storage	°C	-20 to +50
Recommended batteries	GBA 12V...	
Recommended chargers	GAL 12... GAX 18...	

A) Depends on battery in use

B) Limited performance at temperatures <0 °C

### Noise/Vibration Information

Noise emission values determined according to EN 60745-2-3.

Typically, the A-weighted sound pressure level of the power tool is 75 dB(A). Uncertainty K = 3 dB. The noise level when working can exceed the volume stated. **Wear hearing protection!**

Vibration total values  $a_h$  (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 60745-2-3:

Surface grinding (roughing):

$a_h = 13.5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1.5 \text{ m/s}^2$ ,

The vibration level given in these instructions has been measured in accordance with a standardised measuring procedure and may be used to compare power tools. It can also be used for a preliminary estimation of exposure to vibration.

The stated vibration level applies to the main applications of the power tool. However, if the power tool is used for different applications, with different application tools or poorly maintained, the vibration level may differ. This can significantly increase the exposure to vibration over the total working period.

To estimate the exposure to vibration accurately, the times when the tool is switched off or when it is running but not actually being used should also be taken into account. This can

significantly reduce the exposure to vibration over the total working period.

Implement additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration, such as servicing the power tool and application tools, keeping the hands warm, and organising workflows correctly.

## Fitting

### Battery Charging

- **Use only the chargers listed in the technical data.** Only these chargers are matched to the lithium-ion battery of your power tool.

**Note:** The battery is supplied partially charged. To ensure full battery capacity, fully charge the battery in the charger before using your power tool for the first time.

The lithium-ion battery can be charged at any time without reducing its service life. Interrupting the charging process does not damage the battery.

The lithium-ion battery is protected against deep discharge by the "Electronic Cell Protection (ECP)". When the battery is discharged, the power tool is switched off by means of a protective circuit: The application tool no longer rotates.

- **Do not continue to press the On/Off switch after the power tool has automatically switched off.** The battery can be damaged.

Follow the instructions on correct disposal.

### Removing the Battery (see figure A)

To remove the battery (4), press the release buttons (5) and pull the battery out of the power tool. **Do not use force to do this.**

### Battery charge indicator

LED	Capacity
Continuous lighting 3 x green	60–100%
Continuous lighting 2 x green	30–60%
Continuous lighting 1 x green	10–30%
Slowly flashing light 1 x green	0–10%

### Fitting Protective Equipment

- **Remove the battery from the power tool before carrying out work on the power tool (e.g. maintenance, changing tool, etc.). The battery should also be removed for transport and storage.** There is risk of injury from unintentionally pressing the on/off switch.

**Note:** If the grinding disc breaks during operation or the holding fixtures on the protective guard/power tool become damaged, the power tool must be sent to the after-sales service immediately; see the "After-Sales Service and Application Service" section for addresses.

#### Protective guard for cutting

- **Always use the protective guard for cutting (10) when cutting bonded abrasives.**

### ► Provide sufficient dust extraction when cutting stone.

#### Fitting the Protective Guard (see figure B)

Insert the protective guard for cutting (10) onto the protective guard for grinding (7) until this engages firmly.

#### Adjusting the Protective Guard (see figure B)

Turn the protective guard to the required position and ensure the protective guard is engaged. No tool is required for this.

#### Fitting the abrasive tools

- **Remove the battery from the power tool before carrying out work on the power tool (e.g. maintenance, changing tool, etc.). The battery should also be removed for transport and storage.** There is risk of injury from unintentionally pressing the on/off switch.

- **Do not touch grinding and cutting discs until they have cooled down.** The discs can become very hot while working.

Clean the grinding spindle (8) and all parts to be mounted. To tighten or loosen the abrasive tools, push the spindle lock button (2) forwards and simultaneously turn the grinding tool to fix the grinding spindle in place.

- **Do not press the spindle lock button while the grinding spindle is moving.** The power tool may become damaged if you do this.

#### Grinding/cutting disc

Pay attention to the dimensions of the abrasive tools. The diameter of the hole must match that of the mounting flange. Do not use an adapter or reducer.

When using diamond cutting discs, make sure that the direction of rotation arrow on the diamond cutting disc corresponds to the direction of rotation of the machine (see direction of rotation arrow on the housing).

See the graphics page for fitting instructions.

To **remove the grinding/cutting disc**, push the spindle lock button (2) forwards while simultaneously turning on the grinding/cutting disc (12) in order to fix the grinding spindle (8) in place (see figure C1).

Use a hex key (13) to remove the clamping bolt with washer (11) and take off the grinding/cutting disc (12) (see figure C2).

To **attach the grinding/cutting disc**, screw in the clamping bolt with washer (11). Tighten the bolt using the hex key (13) until the washer of the bolt is flush with the grinding/cutting disc (12) (see figure C3).

Then push the spindle lock button (2) back again (see figure C4).

- **After fitting the abrasive tool, check that the abrasive tool is fitted correctly and can turn freely before switching on the power tool. Make sure that the abrasive tool does not brush against the protective guard or other parts.**

## Approved abrasive tools

You can use all the abrasive tools mentioned in these operating instructions.

The permissible speed [ $\text{min}^{-1}$ ] or the circumferential speed [m/s] of the abrasive tools used must at least match the values given in the table.

It is therefore important to observe the permissible **rotational/circumferential speed** on the label of the abrasive tool.

	max. [mm]	[mm]		
D	b	d	[min <sup>-1</sup> ]	[m/s]
	76	7	10	19,500 80

## Selecting the Grinding/Cutting Disc

Abrasive tool	Material
	Carbide Multi Wheel Wood (with nails), plastic, PVC, composite materials, acrylic glass, plaster, copper
	Expert for Inox Stainless steel, steel
	Best for Ceramic Tiles, ceramics
	Best for Hard Ceramic Tiles, hard porcelain, fine stoneware

## Dust/Chip Extraction

Dust from materials such as lead-containing coatings, some wood types, minerals and metal can be harmful to one's health. Touching or breathing-in the dust can cause allergic reactions and/or lead to respiratory infections of the user or bystanders.

Certain dust, such as oak or beech dust, is considered carcinogenic, especially in connection with wood-treatment additives (chromate, wood preservative). Materials containing asbestos may only be worked by specialists.

- Provide for good ventilation of the working place.
- It is recommended to wear a P2 filter-class respirator.

Observe the relevant regulations in your country for the materials to be worked.

- **Avoid dust accumulation at the workplace.** Dust can easily ignite.

## Operation

### Start-up

#### Inserting the battery

**Note:** The use of batteries unsuitable for your power tool can lead to malfunctions or damage to the power tool.

Insert the charged battery (4) into the handle of the power tool until you feel it engage and it is flush with the handle.

### Switching on/off

To **start** the power tool, push the on/off switch (3) forward.

To **lock** the on/off switch (3) in position, push the on/off switch (3) forward and down until it clicks into place.

To **switch off** the power tool, release the on/off switch (3); or, if the switch is locked, briefly push the on/off switch (3) backward and down and then release it.

- Always check abrasive tools before using them. The abrasive tool must be fitted properly and be able to move freely. Carry out a test run for at least one minute with no load. Do not use abrasive tools that are damaged, run untrue or vibrate during use. Damaged abrasive tools can burst apart and cause injuries.

### Temperature monitoring/overload protection indicator

The red LED indicator (6) helps you to protect the battery against overheating and the motor against overload.

If the LED indicator (6) is lit up **permanently in red**, the temperature of the battery is too high and the power tool switches off automatically.

- Switch the power tool off.
- Allow the battery to cool down before you carry on working.

If the LED indicator (6) is **flashing red**, then the power tool is blocked and will switch off automatically.

Pull the power tool out of the workpiece.

The power tool will continue to work as soon as the blockage is rectified.

### Practical advice

- **Exercise caution when cutting slots in structural walls;** see the "Information on structural design" section.
- **When cutting lightweight materials,** take into account the statutory provisions and recommendations of the material manufacturer.
- **Clamp the workpiece if it is not secure under its own weight.**
- **Do not load the power tool so heavily that it comes to a stop.**
- **If the power tool has been subjected to a heavy load,** continue to run it at no-load for several minutes to cool down the accessory.
- **Do not use the power tool with a cut-off stand.**
- **Do not touch grinding and cutting discs until they have cooled down.** The discs can become very hot while working.

If the power tool becomes electrostatically charged, the built-in electronics will switch the power tool off. Press the on/off switch (3) again to restart the power tool.

### Rough grinding

- **Never use cutting discs for rough grinding.**

The best rough grinding results are achieved with a set angle of 30° to 40°. Move the power tool back and forth with moderate pressure. This will ensure that the workpiece does not become too hot or discolour and that grooves are not formed.

#### Cutting metal

- **Always use the protective guard for cutting (10) when cutting bonded abrasives.**

When carrying out abrasive cutting, use a moderate feed that is suited to the material being machined. Do not exert pressure on the cutting disc and do not tilt or swing the power tool.

Do not attempt to reduce the speed of a cutting disc coming to a stop by applying pressure from the side.

The power tool must always work in an up-grinding motion. Otherwise there is a risk that it will be pushed **uncontrolled** out of the cut.

For best results when cutting profiles and rectangular tubing, start at the smallest cross section.

#### Cutting Stone

- **Provide sufficient dust extraction when cutting stone.**
- **Wear a dust mask.**
- **The power tool may be used only for dry cutting/grinding.**

For cutting stone, it is best to use a diamond cutting disc. When cutting especially hard materials such as concrete with a high pebble content, the diamond cutting disc can overheat and become damaged as a result. This is clearly indicated by circular sparking, rotating with the diamond cutting disc.

If this happens, stop cutting and allow the diamond cutting disc to cool down by running the power tool for a short time at maximum speed with no load.

If work is noticeably slower and circular sparking is present, this indicates that the diamond cutting disc has become blunt. You can resharpen the disc by briefly cutting into abrasive material (e.g. lime-sand brick).

#### Information on structural design

Slots in load-bearing walls are subject to DIN 1053 part 1 or country-specific regulations. These regulations must be observed under all circumstances. Seek advice from the responsible structural engineer, architect or construction supervisor before starting work.

#### Recommendations for optimal handling of the battery

Protect the battery against moisture and water.

Only store the battery only within a temperature range of -20 to 50 °C. Do not leave the battery in your car in the summer, for example.

Occasionally clean the ventilation slots on the battery using a soft brush that is clean and dry.

A significantly reduced operating time after charging indicates that the battery has deteriorated and must be replaced.

Follow the instructions on correct disposal.

## Maintenance and Service

### Maintenance and Cleaning

- **Remove the battery from the power tool before carrying out work on the power tool (e.g. maintenance, changing tool, etc.). The battery should also be removed for transport and storage.** There is risk of injury from unintentionally pressing the on/off switch.
- **To ensure safe and efficient operation, always keep the power tool and the ventilation slots clean.**

Store and handle the accessories carefully.

### After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

#### Cambodia

Robert Bosch (Cambodia) Co., Ltd  
Unit 8BC, GT Tower, 08th Floor, Street 169,  
Czechoslovakia Blvd, Sangkat Veal Vong  
Khan 7 Makara, Phnom Penh  
VATTIN: 100 169 511  
Tel.: +855 23 900 685  
Tel.: +855 23 900 660  
[www.bosch.com.kh](http://www.bosch.com.kh)

#### People's Republic of China

##### China Mainland

Bosch Power Tool (China) Co. Ltd.  
Bosch Service Center  
567, Bin Kang Road  
Bin Kang District  
Hangzhou, Zhejiang Province  
China 310052  
Tel.: (0571) 8887 5566 / 5588  
Fax: (0571) 8887 6688 x 5566# / 5588#  
E-Mail: [bsc.hz@cn.bosch.com](mailto:bsc.hz@cn.bosch.com)  
[www.bosch-pt.com.cn](http://www.bosch-pt.com.cn)

#### HK and Macau Special Administrative Regions

Robert Bosch Co. Ltd.  
Flat B, 2/F, Yeung Yiu Chung No. 6 Industrial Building,  
19 Cheung Shun Street  
Cheung Sha Wan  
Kowloon, Hong Kong  
Customer Service Hotline: +852 2101 0235  
Fax: +852 2590 9762  
E-Mail: [info@hk.bosch.com](mailto:info@hk.bosch.com)  
[www.bosch-pt.com.hk](http://www.bosch-pt.com.hk)

**India**

Bosch Service Center  
69, Habibullah Road, (Next to PSBB School), T. Nagar  
Chennai–600077  
Phone: (044) 64561816  
Bosch Service Center  
18, Community Center  
Phase 1, Mayapuri  
New Delhi–110064  
Phone: (011) 43166190

**Indonesia**

PT Robert Bosch  
Palma Tower 10th Floor  
Jalan RA Kartini II-S Kaveling 6  
Pondok Pinang, Kebayoran Lama  
Jakarta Selatan 12310  
Tel.: (21) 3005-5800  
[www.bosch-pt.co.id](http://www.bosch-pt.co.id)

**Malaysia**

Robert Bosch Sdn. Bhd.(220975-V) PT/SMY  
No. 8A, Jalan 13/6  
46200 Petaling Jaya  
Selangor  
Tel.: (03) 79663194  
Toll-Free: 1800 880188  
Fax: (03) 79583838  
E-Mail: [kiathoe.chong@my.bosch.com](mailto:kiathoe.chong@my.bosch.com)  
[www.bosch-pt.com.my](http://www.bosch-pt.com.my)

**Pakistan**

Robert Bosch Middle East FZE – Pakistan Liaison Office  
2nd Floor Plaza # 10, CCA Block, DHA Phase 5  
Lahore, 54810  
Phone: +92(303)4444311  
Email: [Faisal.Khan@bosch.com](mailto:Faisal.Khan@bosch.com)

**Philippines**

Robert Bosch, Inc.  
28th Floor Fort Legend Towers,  
3rd Avenue corner 31st Street,  
Fort Bonifacio, Global City,  
1634 Taguig City  
Tel.: (632) 8703871  
Fax: (632) 8703870  
[www.bosch-pt.com.ph](http://www.bosch-pt.com.ph)

**Singapore**

Powerwell Service Centre Pvt Ltd  
Bosch Authorised Service Centre (Power Tools)  
4012 Ang Mo Kio Ave 10, #01-02 TECHplace  
Singapore 569628  
Tel.: 6452 1770  
Fax: 6452 1760  
E-Mail: [ask@powerwellsc.com](mailto:ask@powerwellsc.com)  
[www.powerwellsc.com](http://www.powerwellsc.com)  
[www.bosch-pt.com.sg](http://www.bosch-pt.com.sg)

**Thailand**

Robert Bosch Ltd.  
FYI Center Tower 1, 5th Floor,

**Thailand**

2525 Rama IV Road, Klongtoei,  
Bangkok 10110  
Tel.: 02 0128888  
Fax: 02 0645802  
[www.bosch.co.th](http://www.bosch.co.th)  
Bosch Service – Training Centre  
La Salle Tower Ground Floor Unit No.2  
10/11 La Salle Moo 16  
Srinakharin Road  
Bangkaew, Bang Plee  
Samutprakarn 10540  
Tel.: 02 7587555  
Fax: 02 7587525

**Vietnam**

Branch of Bosch Vietnam Co., Ltd in HCMC  
14th floor, Deutsches Haus, 33 Le Duan  
Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City  
Tel.: (028) 6258 3690  
Fax: (028) 6258 3692 - 6258 3694  
Hotline: (028) 6250 8555  
Email: [tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com](mailto:tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com)  
[www.bosch-pt.com.vn](http://www.bosch-pt.com.vn)

**Bahrain**

EA Juffali and Brothers for Technical Equipment Company.  
Kingdom of Bahrain, Al Aker - Block 0624 - Road 2403 -  
Building 0055D  
Phone: +97317704537  
Fax: +973177045257  
Email: [h.berjas@eajb.com.sa](mailto:h.berjas@eajb.com.sa)

**Egypt**

RBEG-LLC  
22 Kamal Eldin Hussein  
Sheraton Heliopolis  
11799 Cairo  
E-mail: [boschegypt.powertools@eg.bosch.com](mailto:boschegypt.powertools@eg.bosch.com)

**Iran**

Robert Bosch Iran  
3rd Floor, No 3, Maadiran Building  
Aftab St., Khodami St., Vanak Sq.  
Tehran 1994834571  
Phone: +9821- 86092057

**Iraq**

Sahba Technology Group  
Al Muthana airport road  
Baghdad  
Phone Bagdad: +964 (0) 7 901 930366  
Phone Dubai: +971 (0) 4 422 1898  
Email: [duraid@sahbatechnology.com](mailto:duraid@sahbatechnology.com)

**Jordan**

Roots Arabia – Jordan  
Al-Hurriyah Street, Al-Muqabalein  
Amman 11623, Jordan  
P.O. Box: 110068  
Tel. : +962 6 4398990  
E-mail: [bosch@rootsjordan.com](mailto:bosch@rootsjordan.com)

**Kuwait**

Shuaikh Industrial Area, Block 1, Plot 16, Street 3rd  
P.O. Box 164 – Safat 13002  
Phone: +965 - 2496 88 88  
Fax: +965 - 2481 08 79  
E-mail: josephkr@aaalmutawa.com

**Lebanon**

Tehini Hana & Co. S.A.R.L.  
P.O. Box 90-449  
Jdeideh 1202 2040  
Dora-Beirut  
Phone: +9611255211  
Email: service-pt@tehini-hana.com

**Libya**

El Naser for Workshop Tools  
Swanee Road, Alfalalh Area  
Tripoli  
Phone: +218 21 4811184

**Oman**

Malatan Trading & Contracting LLC  
P.O. Box 131, Ruwi, Muscat  
Postal Code: 112, Sultanate of Oman  
Phone: +968 2479 4035/4089/4901  
Mob: +968-91315465  
Fax: +968 2479 4058  
E-Mail: sudhirkumar@malatan.net

**Qatar**

International Construction Solutions W L L  
P. O. Box 51, Doha  
Phone: +974 40065458  
Fax: +974 4453 8585  
Email: csd@icsdoha.com

**Saudi Arabia**

Juffali Technical Equipment Co. (JTECO)  
P.O.Box: 1049 – Jeddah 21431 – KSA  
Jeddah: 00966 (0) 12 692 0770 – Ext 433  
Riyadh: 00966 (0) 11 409 3976 – Ext-30/34/39  
Damman: 00966 (0) 13 833 9565  
E-mail: M.Zreik@ejb.com.sa

**Syria**

Dallal Establishment for Power Tools  
Damascus. Baramkeh street - Ibn Amer street,  
Phone: +963112241006 or 009631122414009  
Mobile: 00963991141005  
Email: rita.dallal@hotmail.com

**United Arab Emirates**

Central Motors & Equipment,  
P.O. Box 26255, Dubai  
Dubai: 00971 (0) 4 3090920/3090930  
Abu Dhabi: 00971 (0) 2 4017745  
Sharjah: 00971 (0) 6 5932777  
Al Ain: 00971 (0) 3 7157419  
E-Mail: Mallappa.Madari@centralmotors.ae

**Yemen**

Abu Alrejal Trading Corporation  
P.O. Box : 17024 , Zubeiry St.

**Sana'a, Yemen**

Tel: +967-1-20 20 10  
Fax: +967-1-47 19 17  
E-mail: tech-tools@abualrejal.com/yahya@abualrejal.com

**Ethiopia**

Forever plc  
Kebele 2,754, BP 4806,  
Addis Ababa  
Phone: +251 111 560 600  
Email: foreverplc@ethionet.et

**Ghana**

Robert Bosch Ghana Limited  
21 Kofi Annan Road Airport Residential Area Accra  
Tel. +233 (0)3027 94616

**Kenya**

Robert Bosch East Africa Ltd  
Mpaka Road P.O. Box 856  
00606 Nairobi

**Nigeria**

Robert Bosch Nigeria Ltd.  
52–54 Isaac John Street P.O. Box  
GRA Ikeja – Lagos

**Tanzania**

Diesel & Autoelectric Service Ltd.  
117 Nyerere Rd., P.O. Box 70839  
Vingunguti 12109, Dar Es Salaam  
Phone: +255 222 861 793/794

**Australia, New Zealand and Pacific Islands**

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.  
Power Tools  
Locked Bag 66  
Clayton South VIC 3169  
Customer Contact Center  
Inside Australia:  
Phone: (01300) 307044  
Fax: (01300) 307045  
Inside New Zealand:  
Phone: (0800) 543353  
Fax: (0800) 428570  
Outside AU and NZ:  
Phone: +61 3 95415555  
[www.bosch-pt.com.au](http://www.bosch-pt.com.au)  
[www.bosch-pt.co.nz](http://www.bosch-pt.co.nz)

**Republic of South Africa**

**Customer service**  
Hotline: (011) 6519600  
**Gauteng – BSC Service Centre**  
35 Roper Street, New Centre  
Johannesburg  
Tel.: (011) 4939375  
Fax: (011) 4930126  
E-Mail: bsctools@icon.co.za  
**KZN – BSC Service Centre**  
Unit E, Almar Centre  
143 Crompton Street

Pinetown  
Tel.: (031) 7012120  
Fax: (031) 7012446  
E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

**Western Cape – BSC Service Centre**

Democracy Way, Prosperity Park

Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

**Bosch Headquarters**

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hq.ptsa@za.bosch.com

**Armenia, Azerbaijan, Georgia**

Robert Bosch Ltd.

David Agmashenebeli ave. 61

0102 Tbilisi, Georgia

Tel. +995322510073

www.bosch.com

**Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan**

TOO "Robert Bosch" Power Tools, After Sales Service

Muratbaev Ave., 180

050012, Almaty, Kazakhstan

Service Email: service.pt.ka@bosch.com

Official Website: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

**Transport**

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements. The batteries are suitable for road-transport by the user without further restrictions.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or forwarding agency), special requirements on packaging and labelling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.

Dispatch battery packs only when the housing is undamaged. Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging. Please also observe the possibility of more detailed national regulations.

**Disposal**



The machine, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.



Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

**Only for EU countries:**

According to the Directive 2012/19/EU, power tools that are no longer usable, and according to the Directive 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries,

must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

**Battery packs/batteries:**

**Li-ion:**

Please observe the notes in the section on transport (see "Transport", page 15).

## Français

### Consignes de sécurité

#### Avertissements de sécurité généraux pour l'outil

**AVERTISSEMENT** Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.

Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

**Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.**

Le terme «outil» dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

**Sécurité de la zone de travail**

► **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

► **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

► **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

**Sécurité électrique**

► **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.

► **Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

► **Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.

► **Ne pas maltraiter le cordon.** Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir

- ▶ **le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.** Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
  - ▶ **Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
  - ▶ **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.
- Sécurité des personnes**
- ▶ **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.
  - ▶ **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.
  - ▶ **Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
  - ▶ **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.
  - ▶ **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.
  - ▶ **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
  - ▶ **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.
- Utilisation et entretien de l'outil**
- ▶ **Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application.** L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
  - ▶ **Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- ▶ **Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
  - ▶ **Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
  - ▶ **Observer la maintenance de l'outil.** Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. **En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.
  - ▶ **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
  - ▶ **Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

#### Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d'emploi

- ▶ **Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.
- ▶ **N'utiliser les outils qu'avec des blocs de batteries spécifiquement désignés.** L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.
- ▶ **Lorsqu'un bloc de batteries n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre.** Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.
- ▶ **Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide médicale.** Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.

#### Maintenance et entretien

- ▶ **Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

## Instructions de sécurité pour meuleuses angulaires

### Avertissements de sécurité communs pour les opérations de meulage ou de tronçonnage par meule abrasive

- ▶ **Ne pas utiliser d'accessoires non conçus spécifiquement et recommandés par le fabricant d'outils.** Le simple fait que l'accessoire puisse être fixé à votre outil électrique ne garantit pas un fonctionnement en toute sécurité.
- ▶ **La vitesse assignée de l'accessoire doit être au moins égale à la vitesse maximale indiquée sur l'outil électrique.** Les accessoires fonctionnant plus vite que leur vitesse assignée peuvent se rompre et voler en éclat.
- ▶ **Le diamètre extérieur et l'épaisseur de votre accessoire doivent se situer dans le cadre des caractéristiques de capacité de votre outil électrique.** Les accessoires dimensionnés de façon incorrecte ne peuvent pas être protégés ou commandés de manière appropriée.
- ▶ **Le montage fileté d'accessoires doit être adapté au filet de l'arbre de la meuleuse. Pour les accessoires montés avec des flasques, l'alésage central de l'accessoire doit s'adapter correctement au diamètre du flaque.** Les accessoires qui ne correspondent pas aux éléments de montage de l'outil électrique seront en déséquilibre, vibreront de manière excessive et pourront provoquer une perte de contrôle.
- ▶ **Ne pas utiliser d'accessoire endommagé.** Avant chaque utilisation examiner les accessoires comme les meules abrasives pour détecter la présence éventuelle de copeaux et fissures, les patins d'appui pour détecter des traces éventuelles de fissures, de déchirure ou d'usure excessive, ainsi que les brosses métalliques pour détecter des fils desserrés ou fissurés. Si l'outil électrique ou l'accessoire a subi une chute, examiner les dommages éventuels ou installer un accessoire non endommagé. Après examen et installation d'un accessoire, placez-vous ainsi que les personnes présentes à distance du plan de l'accessoire rotatif et faire marcher l'outil électrique à vitesse maximale à vide pendant 1 min. Les accessoires endommagés seront normalement détruits pendant cette période d'essai.
- ▶ **Porter un équipement de protection individuelle.** En fonction de l'application, utiliser un écran facial, des lunettes de sécurité ou des verres de sécurité. Le cas échéant, utiliser un masque antipoussières, des protections auditives, des gants et un tablier capables d'arrêter les petits fragments abrasifs ou des pièces à usiner. La protection oculaire doit être capable d'arrêter les débris volants produits par les diverses opérations. Le masque antipoussières ou le respirateur doit être capable de filtrer les particules produites par vos travaux. L'exposition prolongée aux bruits de forte intensité peut provoquer une perte de l'audition.
- ▶ **Maintenir les personnes présentes à une distance de sécurité par rapport à la zone de travail.** Toute personne entrant dans la zone de travail doit porter un équipement de protection individuelle. Des fragments de pièce à usiner ou d'un accessoire cassé peuvent être projetés et provoquer des blessures en dehors de la zone immédiate d'opération.
- ▶ **Ne jamais reposer l'outil électrique avant que l'accessoire n'ait atteint un arrêt complet.** L'accessoire de rotation peut agripper la surface et arracher l'outil électrique hors de votre contrôle.
- ▶ **Ne pas faire fonctionner l'outil électrique en le portant sur le côté.** Un contact accidentel avec l'accessoire de rotation pourrait accrocher vos vêtements et attirer l'accessoire sur vous.
- ▶ **Nettoyer régulièrement les orifices d'aération de l'outil électrique.** Le ventilateur du moteur attirera la poussière à l'intérieur du boîtier et une accumulation excessive de poudre de métal peut provoquer des dangers électriques.
- ▶ **Ne pas faire fonctionner l'outil électrique à proximité de matériaux inflammables.** Des étincelles pourraient enflammer ces matériaux.
- ▶ **Cet outil électrique est destiné à fonctionner comme meuleuse, ponceuse, brosse métallique, lustreuse ou outil à tronçonner.** Lire toutes les mises en garde de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournies avec cet outil électrique. Le fait de ne pas suivre toutes les instructions données ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure grave.
- ▶ **Les opérations de ponçage, de brossage métallique ou de lustrage ne sont pas recommandées avec cet outil électrique.** Les opérations pour lesquelles l'outil électrique n'a pas été conçu peuvent provoquer un danger et causer un accident corporel.
- ▶ **Ne pas utiliser d'accessoires qui nécessitent des réfrigérants fluides.** L'utilisation d'eau ou d'autres réfrigérants fluides peut aboutir à une électrocution ou un choc électrique.
- ▶ **Tenir l'outil uniquement par les surfaces de préhension isolantes, pendant les opérations au cours desquelles l'accessoire coupant peut être en contact avec des conducteurs cachés.** Le contact de l'accessoire coupant avec un fil «sous tension» peut mettre «sous tension» les parties métalliques exposées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique sur l'opérateur.

### Rebonds et mises en garde correspondantes

Le rebond est une réaction soudaine au pincement ou à l'accrochage d'une meule rotative, d'un patin d'appui, d'une brosse ou de tout autre accessoire. Le pincement ou l'accrochage provoque un blocage rapide de l'accessoire en rotation qui, à son tour, contraint l'outil électrique hors de contrôle dans le sens opposé de rotation de l'accessoire au point du grippage.

Par exemple, si une meule abrasive est accrochée ou pincée par la pièce à usiner, le bord de la meule qui entre dans le point de pincement peut creuser la surface du matériau, provoquant des sauts ou l'expulsion de la meule. La meule peut

sauter en direction de l'opérateur ou encore en s'en éloignant, selon le sens du mouvement de la meule au point de pincement. Les meules abrasives peuvent également se rompre dans ces conditions.

Le rebond résulte d'un mauvais usage de l'outil et/ou de procédures ou de conditions de fonctionnement incorrectes et peut être évité en prenant les précautions appropriées spécifiées ci-dessous.

- ▶ **Maintenir fermement l'outil électrique et placer votre corps et vos bras pour vous permettre de résister aux forces de rebond. Toujours utiliser une poignée auxiliaire, le cas échéant, pour une maîtrise maximale du rebond ou de la réaction de couple au cours du démarrage.** L'opérateur peut maîtriser les couples de réaction ou les forces de rebond, si les précautions qui s'imposent sont prises.
- ▶ **Ne jamais placer votre main à proximité de l'accessoire en rotation.** L'accessoire peut effectuer un rebond sur votre main.
- ▶ **Ne pas vous placer dans la zone où l'outil électrique se déplacera en cas de rebond.** Le rebond pousse l'outil dans le sens opposé au mouvement de la meule au point d'accrochage.
- ▶ **Apporter un soin particulier lors de travaux dans les coins, les arêtes vives etc. Eviter les rebondissements et les accrochages de l'accessoire.** Les coins, les arêtes vives ou les rebondissements ont tendance à accrocher l'accessoire en rotation et à provoquer une perte de contrôle ou un rebond.
- ▶ **Ne pas fixer de chaîne coupante, de lame de sculpture sur bois, de chaîne coupante ni de lame de scie dentée.** De telles lames provoquent des rebonds fréquents et des pertes de contrôle.

#### **Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de meulage et de tronçonnage abrasif**

- ▶ **Utiliser uniquement des types de meules recommandés pour votre outil électrique et le protecteur spécifique conçu pour la meule choisie.** Les meules pour lesquelles l'outil électrique n'a pas été conçu ne peuvent pas être protégées de façon satisfaisante et sont dangereuses.
- ▶ **La surface de meulage des meules à moyeu déporté doit être montée sous le plan de la lèvre du protecteur.** Une meule montée de manière incorrecte qui dépasse du plan de la lèvre du protecteur ne peut pas être protégée de manière appropriée.
- ▶ **Le protecteur doit être solidement fixé à l'outil électrique et placé en vue d'une sécurité maximale, de sorte que l'opérateur soit exposé le moins possible à la meule.** Le protecteur permet de protéger l'opérateur des fragments de meule cassée, d'un contact accidentel avec la meule et d'étincelles susceptibles d'enflammer les vêtements.
- ▶ **Les meules doivent être utilisées uniquement pour les applications recommandées. Par exemple: ne pas meuler avec le côté de la meule à tronçonner.** Les meules à tronçonner abrasives sont destinées au meulage

périphérique, l'application de forces latérales à ces meules peut les briser en éclats.

- ▶ **Toujours utiliser des flasques de meule non endommagés qui sont de taille et de forme correctes pour la meule que vous avez choisie.** Des flasques de meule appropriés supportent la meule réduisant ainsi la possibilité de rupture de la meule. Les flasques pour les meules à tronçonner peuvent être différents des autres flasques de meule.
- ▶ **Ne pas utiliser de meules usées d'outils électriques plus grands.** La meule destinée à un outil électrique plus grand n'est pas appropriée pour la vitesse plus élevée d'un outil plus petit et elle peut éclater.

#### **Mises en garde de sécurité additionnelles spécifiques aux opérations de tronçonnage abrasif**

- ▶ **Ne pas «coincer» la meule à tronçonner ou ne pas appliquer une pression excessive. Ne pas tenter d'exécuter une profondeur de coupe excessive.** Une contrainte excessive de la meule augmente la charge et la probabilité de torsion ou de blocage de la meule dans la coupe et la possibilité de rebond ou de rupture de la meule.
- ▶ **Ne pas vous placer dans l'alignement de la meule en rotation ni derrière celle-ci.** Lorsque la meule, au point de fonctionnement, s'éloigne de votre corps, le rebond éventuel peut propulser la meule en rotation et l'outil électrique directement sur vous.
- ▶ **Lorsque la meule se bloque ou lorsque la coupe est interrompue pour une raison quelconque, mettre l'outil électrique hors tension et tenir l'outil électrique immobile jusqu'à ce que la meule soit à l'arrêt complet.** Ne jamais tenter d'enlever la meule à tronçonner de la coupe tandis que la meule est en mouvement sinon le rebond peut se produire. Rechercher et prendre des mesures correctives afin d'empêcher que la meule ne se gripe.
- ▶ **Ne pas démarrer de nouveau le travail directement sur la pièce. Laissez le disque atteindre sa vitesse maximale et entrer en contact avec la pièce prudemment.** Le disque peut s'accrocher, se soulever brusquement ou avoir un mouvement arrière si l'appareil est redémarré en charge.
- ▶ **Prévoir un support de panneaux ou de toute pièce à usiner surdimensionnée pour réduire le risque de pincement et de rebond de la meule.** Les grandes pièces à usiner ont tendance à flétrir sous leur propre poids. Les supports doivent être placés sous la pièce à usiner près de la ligne de coupe et près du bord de la pièce des deux côtés de la meule.
- ▶ **Soyez particulièrement prudent lorsque vous faites une «coupe en retrait» dans des parois existantes ou dans d'autres zones sans visibilité.** La meule saillante peut couper des tuyaux de gaz ou d'eau, des câblages électriques ou des objets, ce qui peut entraîner des rebonds.

### Consignes de sécurité additionnelles

**Portez toujours des lunettes de protection.**



- ▶ Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s'il n'y a pas de conduites cachées ou contactez votre société de distribution d'eau locale. Tout contact avec des câbles électriques peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tout endommagement d'une conduite de gaz peut provoquer une explosion. La perforation d'une conduite d'eau provoque des dégâts matériels.
- ▶ Attendez que les meules à ébarber et les disques à tronçonner aient refroidi avant de les toucher. Les meules deviennent brûlantes pendant le travail.
- ▶ Déverrouillez l'interrupteur Marche/Arrêt et mettez-le dans la position d'arrêt après chaque coupure de l'alimentation, par ex. après le retrait de l'accu. Ceci permet d'éviter un redémarrage incontrôlé.
- ▶ Si l'accu est endommagé ou utilisé de manière non conforme, des vapeurs peuvent s'échapper. L'accu peut brûler ou exploser. Ventilez le local et consultez un médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires.
- ▶ N'ouvrez pas l'accu. Risque de court-circuit.
- ▶ Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le fait d'exercer une force extérieure sur le boîtier risque d'endommager l'accu. Il peut en résulter un court-circuit interne et l'accu risque de s'enflammer, de dégager des fumées, d'exploser ou de surchauffer.
- ▶ N'utilisez l'accu qu'avec des produits du fabricant. Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.
- 
**Conservez la batterie à l'abri de la chaleur, en la protégeant p. ex. de l'ensoleillement direct, du feu, de la saleté, de l'eau et de l'humidité.** Il existe un risque d'explosion et de courts-circuits.
- 
**Attendez que les meules aient refroidi avant de les toucher.** Les meules deviennent très chaudes pendant leur utilisation.
- ▶ **Bloquez la pièce à travailler.** Une pièce à travailler serrée par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étai est fixée de manière plus sûre que quand elle est tenue avec une main.

## Description des prestations et du produit



**Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité.** Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent à l'avant de la notice d'utilisation.

### Utilisation conforme

L'outil électroportatif est conçu pour le tronçonnage et l'ébarbage à sec de métaux ferreux et non ferreux, bois et dérivés, matériaux en pierre, plastiques et carrelages. Pour le tronçonnage, un capot de protection spécial doit être utilisé.

### Éléments constitutifs

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

- (1) Flèche de sens de rotation sur le carter
  - (2) Bouton de blocage de broche
  - (3) Interrupteur Marche/Arrêt
  - (4) Accu<sup>A)</sup>
  - (5) Bouton de déverrouillage d'accu<sup>A)</sup>
  - (6) Indicateur d'état de charge de l'accu
  - (7) Capot de protection spécial meulage
  - (8) Broche d'entraînement
  - (9) Poignée (surface de préhension isolée)
  - (10) Capot de protection spécial tronçonnage<sup>A)</sup>
  - (11) Vis de serrage avec rondelle
  - (12) Disque à tronçonner<sup>A)</sup>
  - (13) Clé mâle pour vis à six pans creux
- A) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre gamme d'accessoires.

### Caractéristiques techniques

Meuleuse angulaire	GWS 12V-76	
Référence	3 601 JF2 0..	
Tension nominale	V=	12
Régime nominal <sup>A)</sup>	tr/min	19 500
Diamètre de disque maxi	mm	76
Diamètre d'alésage	mm	10
Poids selon EPTA-Procedur 01:2014 <sup>A)</sup>	kg	0,70-0,90
Températures ambiantes recommandées pour la charge	°C	0...+35
Températures ambiantes autorisées pendant l'utilisation <sup>B)</sup> et pour le stockage	°C	-20...+50
Accus recommandés	GBA 12V...	
Chargeurs recommandés	GAL 12... GAX 18...	

A) Dépend de l'accu utilisé

B) Performances réduites à des températures <0 °C

### Informations sur le niveau sonore/les vibrations

Valeurs d'émissions sonores déterminées conformément à EN 60745-2-3.

Le niveau de pression acoustique en dB(A) typique de l'outil électroportatif est de **75 dB(A)**. Incertitude K = 3 dB. Le niveau sonore peut dépasser les valeurs indiquées pendant l'utilisation de l'outil. **Portez un casque antibruit !**

Valeurs globales de vibration  $a_v$  (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K conformément à **EN 60745-2-3** :

Meulage (ébarbage) :

$$a_v = 13,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2,$$

Le niveau de vibration indiqué dans cette notice d'utilisation a été mesuré à l'aide d'un procédé de mesure normalisé et peut être utilisé pour effectuer une comparaison entre outils électroportatifs. Il est également approprié pour une estimation préliminaire de la charge vibratoire.

Le niveau de vibration s'applique pour les utilisations principales de l'outil électroportatif. En cas d'utilisation de l'outil électroportatif pour d'autres applications, avec d'autres accessoires ou bien en cas d'entretien non approprié, le niveau sonore peut être différent. Il peut en résulter une nette augmentation de la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est recommandé de prendre aussi en considération les périodes pendant lesquelles l'appareil est éteint ou en fonctionnement, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires permettant de protéger l'utilisateur de l'effet des vibrations, par exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des accessoires de travail, maintien des mains au chaud, organisation des procédures de travail.

## Montage

### Recharge de l'accu

► **N'utilisez que les chargeurs indiqués dans les Caractéristiques techniques.** Ils sont les seuls à être adaptés à l'accu Lithium-Ion de votre outil électroportatif.

**Remarque :** L'accu est fourni partiellement chargé. Pour obtenir les performances maximales, chargez l'accu jusqu'à sa pleine capacité avant la première utilisation.

L'accu Lithium-Ion peut être rechargeé à tout moment, sans risquer de réduire sa durée de vie. Le fait d'interrompre le processus de charge n'endommage pas l'accu.

L'accu Lithium-Ion est protégé contre une décharge complète par « Electronic Cell Protection (ECP) » (l'électronique de protection des cellules). Lorsque l'accu est déchargé, l'outil électroportatif s'arrête grâce à un dispositif d'arrêt de protection : l'accessoire de travail ne tourne plus.

► **Après l'arrêt automatique de l'outil électroportatif, n'appuyez plus sur l'interrupteur Marche/Arrêt.** L'accu pourrait être endommagé.

Respectez les indications concernant l'élimination.

### Retrait de l'accu (voir figure A)

Pour retirer l'accu (4), appuyez sur les boutons de déverrouillage (5) et retirez l'accu de l'outil électroportatif. **Ne forcez pas.**

### Indicateur d'état de charge de l'accu

LED	Capacité
Lumière permanente 3 x verte	60 – 100 %
Lumière permanente 2 x verte	30 – 60 %
Lumière permanente 1 x verte	10 – 30 %
Lumière clignotante lente 1 x verte	0 – 10 %

### Montage du dispositif de protection

► **Retirez l'accu de l'appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d'entretien/de maintenance, changement d'accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement.** Il y a sinon risque de blessure lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

**Remarque :** En cas de cassure de la meule ou du disque pendant l'utilisation ou de détérioration des dispositifs de fixation sur le capot de protection/l'outil électroportatif, envoyez sans tarder l'outil électroportatif dans un centre de service après-vente. Pour les adresses, reportez-vous à la section « Service après-vente et conseil utilisateurs ».

### Capot de protection spécial tronçonnage

► **Pour les opérations de tronçonnage au moyen d'abrasifs agglomérés, toujours utiliser le capot de protection spécial tronçonnage (10).**

► **Lors du tronçonnage de matières minérales, veillez à assurer une aspiration suffisante des poussières.**

### Montage du capot de protection (voir figure B)

Emboîtez le capot de protection spécial tronçonnage (10) sur le capot de protection spécial meulage (7) jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

### Réglage du capot de protection (voir figure B)

Faites pivoter le capot de protection dans la position voulue et enclenchez-le. Aucune clé n'est requise pour cela.

### Montage des accessoires de ponçage

► **Retirez l'accu de l'appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d'entretien/de maintenance, changement d'accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement.** Il y a sinon risque de blessure lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

► **Attendez que les meules à ébarber et les disques à tronçonner aient refroidi avant de les toucher.** Les meules deviennent brûlantes pendant le travail.

Nettoyez la broche d' entraînement (8) et toutes les pièces à monter.

Pour serrer ou desserrer les disques ou meules, poussez le bouton de blocage de broche (2) vers l'avant tout en tournant la meule / le disque pour bloquer la broche.

- **N'actionnez la touche de blocage de broche que lorsque la broche d' entraînement est à l'arrêt.** L'outil électroportatif risque sinon d'être endommagé.

#### **Meule / disque à tronçonner**

N'utilisez que des meules et disques aux dimensions prescrites. Le diamètre de l'alésage central doit être adapté au flasque d' entraînement. N'utilisez ni raccords réducteurs ni adaptateurs.

Lors de l'utilisation de disques à tronçonner diamantés, veillez à ce que la flèche de sens de rotation sur le disque et le sens de rotation de l'outil électroportatif (voir la flèche de sens de rotation sur le carter) coïncident.

L'ordre de montage est visible sur la page avec les graphiques.

Pour **retirer un disque / une meule**, poussez le bouton de blocage de broche (2) vers l'avant tout en tournant la meule / le disque (12), pour bloquer la broche (8) (voir figure C1).

À l'aide d'une clé mâle pour vis six pans creux (13), retirez la vis de serrage et la rondelle (11) et dégagerez le disque / la meule (12) (voir figure C2).

Pour **fixer la meule / le disque à tronçonner**, vissez la vis de serrage munie de la rondelle (11). Serrez la vis avec la clé mâle pour vis à six pans creux (13) jusqu'à ce que la rondelle appuie fermement contre le disque / la meule (12) (voir figure C3).

Repousser ensuite vers l'arrière le bouton de blocage de broche (2) (voir figure C4).

- **Après avoir monté la meule/le disque et avant de mettre l'outil en marche, vérifiez si la meule/le disque est fixé(e) correctement et peut tourner librement.**

**Assurez-vous que la meule/le disque ne frôle pas le capot de protection ni d'autres pièces.**

#### **Outils de meulage admissibles**

Vous pouvez utiliser toutes les meules et disques indiqués dans cette notice d'utilisation.

La vitesse de rotation [en tr/min] et la vitesse circonférentielle [en m/s] des meules/disques utilisés doivent correspondre aux indications du tableau ci-dessous.

Respectez pour cette raison la vitesse de rotation **et vitesse circonférentielle indiquées** sur l'étiquette de la meule/du disque.

maxi [mm]	[mm]			
D	b	d	[tr/min]	[m/s]
	76	7	10	19 500 80

#### **Choix de la meule / du disque à tronçonner**

Accessoire	Matériau
	Bois (avec clous), plastiques, PVC, matériaux composites, verre acrylique, plâtre, cuivre
	Acier inoxydable, acier
	Carrelages, céramique
	Carrelages, porcelaine dure, grès cérame fin

#### **Aspiration de poussières/de copeaux**

Les poussières de matériaux tels que peintures contenant du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être nuisibles à la santé. Entrer en contact ou aspirer les poussières peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l'utilisateur ou de personnes se trouvant à proximité.

Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou de hêtre sont considérées comme cancérogènes, surtout en association avec des additifs pour le traitement du bois (chromate, lazure). Les matériaux contenant de l'amiante ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.

- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respiratoire avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les règlements spécifiques aux matériaux à traiter en vigueur dans votre pays.

- **Évitez toute accumulation de poussières sur le lieu de travail.** Les poussières peuvent facilement s'enflammer.

## **Mise en marche**

### **Mise en place de l'accu**

**Remarque :** L'utilisation d'accus non conçus pour votre outil électroportatif peut entraîner des dysfonctionnements ou endommager l'outil électroportatif.

Insérez un accu chargé (4) dans la poignée de l'outil électroportatif jusqu'à ce qu'il s'enclenche de façon perceptible et affleure avec la poignée.

### **Mise en marche/arrêt**

Pour **mettre en marche** l'outil électroportatif, poussez l'interrupteur Marche/Arrêt (3) vers l'avant.

Pour **bloquer** l'interrupteur Marche/Arrêt (3), appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt (3) jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Pour **arrêter** l'outil électroportatif, relâchez l'interrupteur Marche/Arrêt (3) ou, s'il a été bloqué, appuyez brièvement

sur la partie arrière de l'interrupteur Marche/Arrêt (3), puis relâchez ce dernier.

► **Vérifiez les accessoires de meulage avant de les utiliser. L'accessoire de meulage doit être correctement monté et doit pouvoir tourner librement. Effectuez une marche d'essai en faisant tourner l'outil à vide pendant au moins 1 minute. N'utilisez jamais des accessoires de meulage qui sont endommagés, qui vibrent ou dont la rotation est irrégulière.** Les accessoires de meulage endommagés peuvent éclater et causer des blessures.

#### **Affichage pour surveillance de température / protection contre les surcharges**

La LED rouge (6) vous aide à protéger l'accu contre la surchauffe et le moteur contre la surcharge.

Si la LED (6) s'allume en **rouge continu**, c'est que la température de l'accu est trop élevée ; l'outil électroportatif s'arrête automatiquement.

- Arrêtez l'outil électroportatif.
- Laissez refroidir l'accu avant de continuer à travailler.

Si la LED (6) **clignote rouge**, c'est que l'outil électroportatif s'est bloqué ; il s'arrête automatiquement.

Dégagez l'outil électroportatif de la pièce.

L'outil électroportatif se remet en marche dès que le blocage a disparu.

#### **Instructions d'utilisation**

- **Attention lors de la réalisation de rainures ou saignées dans des murs porteurs, voir la section « Remarques sur la statique ».**
- **Observez pour la découpe de matériaux légers les dispositions légales et les recommandations du fabricant.**
- **Serrez la pièce si son poids ne suffit pas à assurer une bonne stabilité.**
- **Ne provoquez pas l'arrêt de l'outil électroportatif en exerçant une pression trop forte.**
- **Après l'avoir fortement sollicité, laissez tourner l'outil électroportatif à vide pendant quelques minutes pour refroidir l'accessoire de travail.**
- **N'utilisez jamais l'outil électroportatif avec un support de tronçonnage.**
- **Attendez que les meules à ébarber et les disques à tronçonner aient refroidi avant de les toucher.** Les meules deviennent brûlantes pendant le travail.

Si l'outil électroportatif est chargé électrostatiquement, l'électronique intégrée arrête l'outil. Pour remettre en marche l'outil électroportatif, actionnez à nouveau l'interrupteur Marche/Arrêt (3).

#### **Dégrossissage**

- **N'utilisez jamais de disques à tronçonner pour les travaux de dégrossissage !**

Lors des travaux de meulage, les meilleurs résultats sont obtenus avec un angle d'inclinaison de 30 à 40°. Effectuez avec

l'outil électroportatif des mouvements de va-et-vient en exerçant une pression modérée. De la sorte, la pièce ne s'échauffe pas excessivement, elle ne se colore pas et il n'apparaît pas de stries.

#### **Tronçonnage du métal**

- **Pour les opérations de tronçonnage au moyen d'abrasifs agglomérés, toujours utiliser le capot de protection spécial tronçonnage (10).**

Pour le tronçonnage, travaillez avec une vitesse d'avance modérée, adaptée au type de matériau. N'exercez pas de forte pression sur le disque à tronçonner, ne l'inclinez pas et n'effectuez pas de mouvements d'oscillation.

Après avoir arrêté l'outil, ne freinez pas le disque à tronçonner en exerçant une pression vers le côté.

Toujours travailler en opposition (pas en avalant). Le disque risque sinon de sortir de la ligne de coupe **de façon incontrôlée**.

Lors du tronçonnage de profilés et de tubes à section carrée, débutez au niveau de la plus petite section.

#### **Tronçonnage de la pierre**

- **Lors du tronçonnage de matières minérales, veillez à assurer une aspiration suffisante des poussières.**
- **Portez un masque anti-poussières.**
- **L'outil électroportatif est seulement conçu pour effectuer des tronçonnages/des meulages à sec.**

Pour tronçonner de la pierre, il est recommandé d'utiliser un disque à tronçonner diamanté.

Lors du tronçonnage de matériaux particulièrement durs, comme du béton avec forte teneur en gravier, le disque à tronçonner diamanté peut se mettre à surchauffer et risque alors de se détériorer. Une surchauffe est reconnaissable à la formation d'une couronne d'étincelles autour du disque.

En pareil cas, interrompez le tronçonnage et laissez refroidir le disque en faisant fonctionner l'outil électroportatif à vide et à la vitesse maximale pendant une courte durée.

L'apparition d'une couronne d'étincelles autour du disque et une diminution notable de la vitesse d'avance sont des signes révélateurs de l'émuossage d'un disque à tronçonner. Il faut alors le réaffûter en réalisant quelques coupes brèves dans un matériau abrasif (par ex. de la brique silico-calcaire).

#### **Remarques sur la statique**

La réalisation de saignées dans des murs porteurs est réglementée par la norme DIN 1053 partie 1 ou les normes équivalentes en vigueur dans votre pays. Impérativement respecter la législation. Avant de débuter les travaux, demandez conseil au staticien / à l'architecte responsable ou au maître d'œuvre compétent.

#### **Indications pour l'utilisation optimale de l'accu**

Protégez l'accu de l'humidité et de l'eau.

Ne stockez l'accu que dans la plage de températures de -20 à 50 °C. Ne laissez par ex. pas l'accu dans une voiture en plein été.

Nettoyez de temps en temps les orifices de ventilation de l'accu à l'aide d'un pinceau doux, propre et sec.

Une baisse notable de l'autonomie de l'accu au fil des recharges effectuées indique que l'accu est arrivé en fin de vie et qu'il doit être remplacé.

Respectez les indications concernant l'élimination.

## Entretien et Service après-vente

### Nettoyage et entretien

- **Retirez l'accu de l'appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d'entretien/de maintenance, changement d'accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement.** Il y a sinon risque de blessure lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.
- **Tenez toujours propres l'outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.**

Stockez et traitez les accessoires avec précaution.

### Service après-vente et conseil utilisateurs

Notre Service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des informations sur les pièces de rechange sur le site : [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

L'équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pièces de rechange, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

#### Algérie

Siestal  
Zone Industrielle Ihaddaden  
06000 Bejaia  
Tel. : +213 (0) 982 400 991/2  
Fax : +213 (0) 3 420 1569  
E-Mail : sav@siestal-dz.com

#### Maroc

Robert Bosch Morocco SARL  
53, Rue Lieutenant Mahroud Mohamed  
20300 Casablanca  
Tel.: +212 5 29 31 43 27  
E-Mail : sav.outillage@ma.bosch.com

#### Tunisie

Robert Bosch Tunisie SARL  
7 Rue Ibn Battouta Z.I. Saint Gobain  
Mégrine Riadh  
2014 Ben Arous  
Tél. : +216 71 427 496/879  
Fax : +216 71 428 621  
E-Mail : sav.outillage@tn.bosch.com

### Côte d'Ivoire

Rimco  
ZONE 3, 9 RUE DU CANAL  
01 BP V230, Abidjan 01  
Tel. : +225 21 25 93 38

### Sénégal

Bernabé  
Km 2,5 – Bd du Centenaire de la Commune de Dakar  
B.P. 2098 DAKAR  
Tel. : +221 33 849 01 01  
Fax : +221 33 823 34 20

### Transport

Les accus Lithium-ion sont soumis à la réglementation relative au transport de matières dangereuses. Pour le transport par voie routière, aucune mesure supplémentaire n'a besoin d'être prise.

Lors d'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien ou entreprise de transport), des mesures spécifiques doivent être prises concernant l'emballage et le marquage. Pour la préparation de l'envoi, faites-vous conseiller par un expert en transport de matières dangereuses.

N'expédiez que des accus dont le boîtier n'est pas endommagé. Recouvrez les contacts non protégés et emballez l'accu de manière à ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans l'emballage. Veuillez également respecter les réglementations supplémentaires éventuellement en vigueur.

### Élimination des déchets



Les outils électroportatifs, les accus ainsi que leurs accessoires et emballages doivent être rapportés dans un centre de recyclage respectueux de l'environnement.



Ne jetez pas les outils électroportatifs et les accus/piles avec les ordures ménagères !

#### Seulement pour les pays de l'UE :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, les outils électroportatifs hors d'usage, et conformément à la directive européenne 2006/66/CE, les accus/piles usagés ou défectueux doivent être éliminés séparément et être recyclés en respectant l'environnement.

#### Accus/piles :

#### Li-Ion :

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le chapitre Transport (voir « Transport », Page 23).

# Português

## Instruções de segurança

### Indicações gerais de advertência para ferramentas eléctricas

#### **AVISO**

**Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções.**

O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

#### **Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.**

O termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas indicações de advertência, refere-se a ferramentas eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

#### **Segurança da área de trabalho**

- ▶ **Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem iluminada.** Desordem ou áreas de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.
- ▶ **Não trabalhar com a ferramenta eléctrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou póis inflamáveis.** Ferramentas eléctricas produzem faíscas, que podem inflamar póis ou vapores.
- ▶ **Manter crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante a utilização.** No caso de distração é possível que perca o controlo sobre o aparelho.

#### **Segurança eléctrica**

- ▶ **A ficha de conexão da ferramenta eléctrica deve caber na tomada. A ficha não deve ser modificada de maneira alguma. Não utilizar uma ficha de adaptação junto com ferramentas eléctricas protegidas por ligação à terra.** Fichas não modificadas e tomadas apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.
- ▶ **Evitar que o corpo possa entrar em contacto com superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecimentos, fogões e frigoríficos.** Há um risco elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver ligado à terra.
- ▶ **Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade.** A infiltração de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
- ▶ **Não deverá utilizar o cabo para outras finalidades.** Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta eléctrica, para pendurá-la, nem para puxar a ficha da tomada. Manter o cabo afastado do calor, do óleo, de arestas afiadas ou de peças em movimento. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque eléctrico.

▶ **Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, só deverá utilizar cabos de extensão apropriados para áreas exteriores.** A utilização de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de um choque eléctrico.

▶ **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.

#### **Segurança de pessoas**

- ▶ **Esteja atento, observe o que está a fazer e tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.** Não utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver fatigado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta eléctrica, pode levar a lesões graves.
- ▶ **Utilizar equipamento de proteção individual. Utilizar sempre óculos de proteção.** A utilização de equipamento de proteção pessoal, como máscara de proteção contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou proteção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesões.
- ▶ **Evitar uma colocação em funcionamento involuntário.** Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conectá-la à alimentação de rede e/ou ao acumulador, antes de levantá-la ou de transportá-la. Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for conectado à alimentação de rede enquanto estiver ligado, poderão ocorrer acidentes.
- ▶ **Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma ferramenta ou chave que se encontre numa parte do aparelho em movimento pode levar a lesões.
- ▶ **Evite uma posição anormal. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio.** Desta forma é mais fácil controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
- ▶ **Usar roupa apropriada. Não usar roupa larga nem jóias. Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de partes em movimento.** Roupas frouxas, cabelos longos ou jóias podem ser agarrados por peças em movimento.
- ▶ **Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de recolha, assegure-se de que estejam conectados e utilizados correctamente.** A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó.

#### **Utilização e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctricas**

- ▶ **Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.** É melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apropriada na área de potência indicada.

- ▶ **Não utilizar uma ferramenta eléctrica com um interruptor defeituoso.** Uma ferramenta eléctrica que não pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser reparada.
- ▶ **Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador antes de executar ajustes no aparelho, de substituir acessórios ou de guardar o aparelho.** Esta medida de segurança evita o arranque involuntário da ferramenta eléctrica.
- ▶ **Guardar ferramentas eléctricas não utilizadas fora do alcance de crianças e não permitir que as pessoas que não estejam familiarizadas com o aparelho ou que não tenham lido estas instruções utilizem o aparelho.** Ferramentas eléctricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inexperientes.
- ▶ **Tratar a ferramenta eléctrica com cuidado.** Controlar se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não emperram, e se há peças quebradas ou danificadas que possam prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Permitir que peças danificadas sejam reparadas antes da utilização. Muitos acidentes têm como causa, a manutenção insuficiente de ferramentas eléctricas.
- ▶ **Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos de corte afiados emperram com menos frequência e podem ser conduzidas com maior facilidade.
- ▶ **Utilizar a ferramenta eléctrica, acessórios, ferramentas de aplicação, etc. conforme estas instruções. Considerar as condições de trabalho e a tarefa a ser executada.** A utilização de ferramentas eléctricas para outras tarefas a não ser as aplicações previstas, pode levar a situações perigosas.

#### **Manuseio e utilização cuidadosos de ferramentas com acumuladores**

- ▶ **Só carregar acumuladores em carregadores recomendados pelo fabricante.** Há perigo de incêndio se um carregador apropriado para um certo tipo de acumuladores for utilizado para carregar acumuladores de outros tipos.
- ▶ **Só utilizar ferramentas eléctricas com os acumuladores apropriados.** A utilização de outros acumuladores pode levar a lesões e perigo de incêndio.
- ▶ **Manter o acumulador que não está sendo utilizado afastado de cliques, moedas, chaves, parafusos ou outros pequenos objectos metálicos que possam causar um curto-circuito dos contactos.** Um curto-círcito entre os contactos do acumulador pode ter como consequência queimaduras ou fogo.
- ▶ **No caso de aplicação incorrecta pode vazar líquido do acumulador. Evitar o contacto.** No caso de um contacto acidental, deverá enxaguar com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, também deverá consultar um médico. Líquido que escapa do acumulador pode levar a irritações da pele ou a queimaduras.

#### **Serviço**

- ▶ **Só permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurado o funcionamento seguro do aparelho.

#### **Indicações de segurança para rebarbadoras**

##### **Indicações de segurança comuns para operações de desbaste ou de corte abrasivo**

- ▶ **Não utilize acessórios que não tenham sido especificamente concebidos e recomendados pelo fabricante da ferramenta.** Mesmo que seja possível adaptar o acessório à sua ferramenta elétrica, isso não constitui uma garantia de utilização segura.
- ▶ **A velocidade nominal do acessório deve ser, no mínimo, igual à velocidade máxima indicada na ferramenta elétrica.** Os acessórios que forem utilizados a uma velocidade superior àquela para a qual foram concebidos poderão desintegrar-se e projetar fragmentos.
- ▶ **O diâmetro externo e a espessura do acessório devem ser compatíveis com a potência nominal da sua ferramenta elétrica.** Os acessórios com um tamanho incorreto não podem ser devidamente protegidos ou controlados.
- ▶ **Os acessórios rosados devem ser compatíveis com a rosca do veio da rebarbadora. No caso dos acessórios montados por meio de flanges, o orifício de instalação do acessório deve adaptar-se ao diâmetro fixo do flange.** Os acessórios não compatíveis com o hardware de instalação da ferramenta elétrica irão funcionar de forma desequilibrada, vibrar excessivamente e poderão provocar a perda de controlo.
- ▶ **Não utilize um acessório danificado.** Antes de cada utilização, inspecione os acessórios como, por exemplo, discos abrasivos quanto à presença de lascas e fissuras, prato de apoio quanto à presença de fissuras ou desgaste excessivo, escova de arame quanto à presença de fios soltos ou partidos. Se deixar cair a ferramenta elétrica ou o acessório, verifique se há danos ou instale um acessório intacto. Depois de inspecionar e instalar um acessório, proteja-se a si e às outras pessoas do plano do acessório rotativo e faça funcionar a ferramenta elétrica com o número máximo de rotações em vazio durante um minuto. Normalmente, os acessórios danificados desintegram-se durante este período de teste.
- ▶ **Use equipamento de proteção individual.** Dependendo da aplicação, use uma viseira ou óculos de proteção. Consoante o caso, use máscara de proteção contra pó, proteções auriculares, luvas e um avental de trabalho com capacidade para deter pequenos fragmentos abrasivos ou da peça de trabalho. Os óculos de proteção devem proteger contra quaisquer detritos projetados durante as diversas operações. A máscara de proteção contra pó ou máscara respiratória devem ter capacidade para filtrar a partículas geradas durante o seu

- trabalho. A exposição prolongada a ruídos de elevada intensidade poderá causar perda de audição.
- **Mantenha as outras pessoas presentes no local a uma distância segura da área de trabalho. Qualquer pessoa que entre na área de trabalho tem de usar equipamento de proteção individual.** Os fragmentos de uma peça de trabalho ou de um acessório partido podem ser projetados e provocar ferimentos fora da área de trabalho imediata.
  - **Nunca pause a ferramenta elétrica até que o acessório tenha parado por completo.** Caso contrário, o acessório rotativo pode engatar na superfície e fazer-lhe perder o controlo da ferramenta elétrica.
  - **Nunca coloque a ferramenta elétrica em funcionamento enquanto a transporta.** O contacto acidental do acessório rotativo com a sua roupa pode puxar o acessório na direção do seu corpo.
  - **Limpe regularmente as aberturas de ventilação da ferramenta elétrica.** Caso contrário, o ventilador do motor irá aspirar o pó para o interior da carcaça e a acumulação excessiva de pó metálicos poderá provocar riscos de natureza elétrica.
  - **Não utilize a ferramenta elétrica junto a materiais inflamáveis.** As faíscas produzidas podem inflamar esses materiais.
  - **Esta ferramenta elétrica foi concebida para funcionar como uma rebarbadora ou ferramenta de corte. Devem ser lidas todas as indicações de segurança, instruções, ilustrações e especificações desta ferramenta elétrica.** O desrespeito das instruções apresentadas abaixo poderá resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.
  - **Não é recomendado utilizar esta ferramenta elétrica para executar operações de lixamento, escovagem com arame ou polimento.** A execução de operações para as quais a ferramenta elétrica não foi concebida pode acarretar riscos e provocar lesões.
  - **Não utilize acessórios que necessitem de refrigerantes líquidos.** A utilização de água ou de outros refrigerantes líquidos poderá resultar em eletrocussão ou choque elétrico.
  - **Segure a ferramenta elétrica nas superfícies de agarrar isoladas, só ao executar uma operação onde o acessório de corte possa entrar em contacto com cabos escondidos.** Se o acessório de corte entrar em contacto com um fio "sob tensão", as partes metálicas expostas da ferramenta elétrica ficam "sob tensão" e podem produzir um choque elétrico.

#### Efeito de coice e indicações relacionadas

O efeito de coice é uma reação súbita a um disco rotativo, prato de apoio, escova ou outro acessório entalado ou bloqueado. O entalamento ou bloqueio provoca uma paragem rápida do acessório rotativo que, por sua vez, faz com que a ferramenta elétrica descontrolada seja impulsionada na direção oposta à rotação do acessório no ponto do bloqueio.

Por exemplo, se um disco abrasivo ficar bloqueado ou entalado pela peça de trabalho, a extremidade do disco que estiver em contacto com o ponto de bloqueio pode penetrar a superfície do material, fazendo com que o disco suba ou salte. O disco poderá então saltar na direção do utilizador ou para longe deste, dependendo da direção do movimento do disco no ponto de entalamento. Os discos abrasivos também podem partir-se nestas condições. O efeito de coice é o resultado de uma utilização abusiva e/ou condições ou procedimentos incorretos de utilização da ferramenta elétrica e pode ser evitado tomando as precauções indicadas abaixo.

- **Segure a ferramenta elétrica com firmeza e posicione o seu corpo e braço de forma a poder resistir ao efeito de coice. Utilize sempre o punho auxiliar, se fornecido, para obter o máximo controlo sobre o efeito de coice ou reação do binário durante o arranque.** O utilizador poderá controlar as reações do binário ou o efeito de coice caso tome as devidas precauções.
  - **Nunca coloque a sua mão junto do acessório rotativo.** O acessório pode ressaltar para cima da sua mão.
  - **Não posicione o seu corpo na área para a qual a ferramenta elétrica poderá saltar caso ocorra o efeito de coice.** O efeito de coice irá impelir a ferramenta na direção oposta ao movimento do disco no ponto de bloqueio.
  - **Tenha especial cuidado ao trabalhar em cantos, arestas aguçadas, etc. Evite que o acessório ressalte ou fique preso.** Os cantos, as arestas aguçadas ou o ressalto do acessório rotativo tendem a fazer com que este fique preso e provoque a perda de controlo ou o efeito de coice.
  - **Não instale uma corrente de serra para esculpir madeira ou uma lâmina de serra dentada.** Tais lâminas provocam com frequência o efeito de coice e a perda de controlo.
- Instruções de segurança específicas para operações de desbaste e de corte abrasivo**
- **Utilize apenas os tipos de discos recomendados para a sua ferramenta elétrica e a proteção específica concebida para o disco selecionado.** Os discos inadequados para utilização na ferramenta elétrica não podem ser devidamente protegidos e são perigosos.
  - **A superfície de desbaste dos discos com centro rebaixado deve encontrar-se abaixo do plano do rebordo de proteção.** Um disco incorrectamente instalado que ultrapasse o plano do rebordo de proteção não poderá ser devidamente protegido.
  - **A proteção deve ser fixada com firmeza à ferramenta elétrica e posicionada de forma a proporcionar a máxima segurança, ou seja, com a menor porção de disco exposta relativamente ao utilizador.** A proteção ajuda a proteger o utilizador dos fragmentos de discos partidos, do contacto acidental com o disco e faíscas que podem inflamar o vestuário.

- Os discos devem ser utilizados exclusivamente nas aplicações recomendadas. Por exemplo: não lixe com a parte lateral do disco de corte. Os discos abrasivos de corte destinam-se a um desbaste periférico, a aplicação de forças laterais nestes discos poderá provocar a sua desintegração.
- Utilize sempre flanges para discos intactas e de tamanho e forma adequados para o disco em questão. As flanges adequadas proporcionam apoio ao disco e reduzem a possibilidade de quebras. As flanges para discos de corte poderão ser diferentes das flanges para discos de rebarbar.
- Não utilize discos gastos de ferramentas eléctricas maiores. Os discos concebidos para ferramentas eléctricas maiores não são adequados para as velocidades mais elevadas das ferramentas mais compactas e podem desintegrar-se.

#### **Indicações de segurança adicionais, específicas para operações de corte abrasivo**

- Não "encrave" o disco de corte nem aplique uma pressão excessiva. Não tente efetuar cortes com uma profundidade de corte excessiva. A sobrecarga do disco aumenta a carga e a suscetibilidade de torcer ou bloquear o disco no corte e a possibilidade de ocorrer o efeito de coice ou a quebra do disco.
- Não posicione o seu corpo em linha e atrás do disco rotativo. Quando o disco, no ponto de operação, está afastar-se do seu corpo, o potencial efeito de coice pode impelir o disco em rotação e a ferramenta eléctrica na sua direcção.
- Quando o disco está a bloquear ou se interromper um corte por qualquer motivo, desligue a ferramenta eléctrica e mantenha ferramenta eléctrica imóvel até que o disco pare por completo. Nunca tente retirar o disco em rotação do corte, caso contrário, pode ocorrer o efeito de coice. Investigue e tome as medidas necessárias para eliminar a causa do bloqueio do disco.
- Não reinicie a operação de corte na peça de trabalho. Deixe o disco atingir a velocidade máxima e introduza-o cuidadosamente no corte. O disco pode bloquear, subir ou ressaltar caso a ferramenta eléctrica seja acionada com o disco introduzido na peça de trabalho.
- Apoie os painéis ou qualquer peça de trabalho de grandes dimensões para reduzir o risco de entalamento e ressalto do disco. As peças de trabalho de grandes dimensões tendem a abater sob o seu próprio peso. Coloque suportes sob a peça de trabalho junto à linha de corte e junto da extremidade da peça de trabalho, de ambos os lados do disco.
- Tenha especial cuidado ao efetuar um "corte de imersão" em paredes existentes ou noutras áreas cegas. O disco protuberante pode cortar canalizações de água ou de gás, fios eléctricos ou objetos que podem provocar o efeito de coice.

#### **Instruções de segurança adicionais**

**Usar óculos de proteção.**



- Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos escondidos, ou consulte a companhia elétrica local. O contacto com cabos eléctricos pode provocar fogo e choques eléctricos. Danos em tubos de gás podem levar à explosão. A infiltração num cano de água provoca danos materiais.
- Não tocar nos discos abrasivos e de corte, antes que arrefeçam. Os discos tornam-se extremamente quentes durante o trabalho.
- Destrar o interruptor de ligar/desligar e colocá-lo na posição desligada, se a alimentação de rede for interrompida, p. ex. devido à remoção da bateria. Assim é evitado um rearranque descontrolado do aparelho.
- Em caso de danos e de utilização incorrecta da bateria, podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se ou explodir. Areje o espaço e procure assistência médica no caso de apresentar queixas. É possível que os vapores irritem as vias respiratórias.
- Não abrir o acumulador. Há risco de um curto-círcuito.
- Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de fendas, assim como o efeito de forças externas podem danificar o acumulador. Podem causar um curto-círcito interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.
- Use a bateria apenas em produtos do fabricante. Só assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga perigosa.
- Proteger a bateria contra calor, p. ex. também contra uma permanente radiação solar, fogo, sujidade, água e humidade. Há risco de explosão ou de um curto-círcuito.
- Não toque nos discos abrasivos antes que estes arrefeçam. Os discos tornam-se extremamente quentes durante o trabalho.
- Fixar a peça a ser trabalhada. Uma peça a ser trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada está mais firme do que segurada com a mão.

#### **Descrição do produto e do serviço**



**Leia todas as instruções de segurança e instruções.** A inobservância das instruções de segurança e das instruções pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Respeite as figuras na parte da frente do manual de instruções.

## Utilização adequada

A ferramenta elétrica destina-se a cortar e desbastar materiais de metal, pedra e madeira, plástico, metais não-ferrosos e ladrilhos sem a utilização de água. Para cortar tem-se ser usada uma tampa de proteção especial.

## Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

- (1) Seta do sentido de rotação na carcaça
- (2) Tecla de bloqueio do veio
- (3) Interruptor de ligar/desligar
- (4) Bateria<sup>A)</sup>
- (5) Tecla de destravamento da bateria<sup>A)</sup>
- (6) Indicador do nível de carga da bateria
- (7) Tampa de proteção para lixar
- (8) Veio de retificação
- (9) Punho (superfície do punho isolada)
- (10) Tampa de proteção para cortar<sup>A)</sup>
- (11) Parafuso de aperto com arruela
- (12) Disco de corte<sup>A)</sup>
- (13) Chave de sextavado interno

A) Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.

## Dados técnicos

Lixadeira	GWS 12V-76	
Número de produto	3 601 JF2 0..	
Tensão nominal	V=	12
Nota de rodapé <sup>A)</sup>	r.p.m.	19500
Diâmetro máx. dos discos abrasivos	mm	76
Diâmetro de encaixe	mm	10
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 <sup>A)</sup>	kg	0,70-0,90
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento	°C	0...+35
Temperatura ambiente admissível em funcionamento <sup>B)</sup> e durante o armazenamento	°C	-20...+50
Baterias recomendadas	GBA 12V...	
Carregadores recomendados	GAL 12... GAX 18...	

A) dependendo da bateria utilizada

B) potência limitada com temperaturas <0 °C

## Informação sobre ruídos/vibrações

Os valores de emissão de ruído foram determinados de acordo com EN 60745-2-3.

O nível de pressão sonora avaliado como A da ferramenta elétrica é normalmente de 75 dB(A). Incerteza K=3 dB. O nível sonoro durante os trabalhos pode ultrapassar os valores indicados. **Usar proteção auditiva!**

Valores totais de vibração  $a_h$  (soma dos vetores das três direções) e incerteza K determinada segundo EN 60745-2-3:

Lixar superfícies (desbastar):

$a_h = 13,5 \text{ m/s}^2$ , K=1,5 m/s<sup>2</sup>,

O nível de vibrações indicado nestas instruções de serviço foi medido de acordo com um processo de medição normalizado e pode ser utilizado para a comparação de aparelhos. Ele também é apropriado para uma avaliação provisória da carga de vibrações.

O nível de vibrações indicado representa as aplicações principais da ferramenta elétrica. Se a ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicações, com outras ferramentas de trabalho ou com manutenção insuficiente, é possível que o nível de vibrações seja diferente. Isso pode aumentar consideravelmente a carga de vibrações durante o período completo de trabalho.

Para uma avaliação exata da carga de vibrações, também deveriam ser considerados os períodos nos quais a ferramenta está desligada ou funciona, mas não está sendo utilizado. Isto pode reduzir consideravelmente a carga de vibrações durante o período completo de trabalho.

Além disso também deverão ser estipuladas medidas de segurança para proteger o operador contra o efeito de vibrações, como por exemplo: manutenção de ferramentas elétricas e acessórios, manter as mãos quentes e organização dos processos de trabalho.

## Montagem

### Carregar a bateria

► Utilize apenas os carregadores listados nos dados técnicos. Só estes carregadores são apropriados para as baterias de lítio utilizadas na sua ferramenta elétrica.

**Nota:** A bateria é fornecida parcialmente carregada. Para assegurar a completa potência da bateria, a bateria deverá ser carregada completamente no carregador antes da primeira utilização.

A bateria de lítio pode ser carregada a qualquer altura, sem que a sua vida útil seja reduzida. Uma interrupção do processo de carga não danifica a bateria.

O acumulador de iões de lítio está protegido contra descarga completa pelo sistema "Electronic Cell Protection (ECP)". A ferramenta elétrica é desligada através de um disjuntor de proteção, logo que o acumulador estiver descarregado. A ferramenta de trabalho não se movimenta mais.

► Não continuar a premir o interruptor de ligar/desligar após o desligamento automático da ferramenta elétrica. A bateria pode ser danificada.

Observe as indicações sobre a eliminação de forma ecológica.

### Retirar bateria (ver figura A)

Para retirar a bateria (4) pressione as teclas de desbloqueio (5) e puxe a bateria para a retirar da ferramenta elétrica.  
**Não empregar força.**

### Indicador do nível de carga da bateria

LED	Capacidade
Luz permanente 3 x verde	60 – 100 %
Luz permanente 2 x verde	30 – 60 %
Luz permanente 1 x verde	10 – 30 %
Luz intermitente lenta 1 x verde	0 – 10 %

### Montar o dispositivo de proteção

► **A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma.** Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.

**Nota:** Se o disco abrasivo quebrar durante o funcionamento ou se os dispositivos de fixação na tampa de proteção/na ferramenta elétrica estiverem danificados, será necessário que a ferramenta elétrica seja enviada imediatamente ao serviço pós-venda, os endereços encontram-se na secção "Serviço pós-venda e aconselhamento".

### Tampa de proteção para cortar

- **Para cortar com produtos abrasivos ligados utilize sempre uma tampa de proteção especial para o corte (10).**
- **Ao cortar em pedra assegure uma aspiração de pó suficiente.**

### Montar tampa de proteção (ver figura B)

Monte a tampa de proteção para cortar (10) na capa de proteção para lixar (7), até engatar de forma fixa.

### Ajustar tampa de proteção (ver figura B)

Rode a tampa de proteção para a posição desejada e engate a tampa de proteção. Para tal, não é necessária nenhuma ferramenta.

### Montar as ferramentas de lixar

- **A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma.** Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.
- **Não tocar nos discos abrasivos e de corte, antes que arrefeçam.** Os discos tornam-se extremamente quentes durante o trabalho.

Limpe o veio de trabalho (8) e todas as peças a serem montadas.

Para apertar ou soltar as ferramentas de lixar, empurre a tecla de bloqueio do veio (2) para a frente e rode simultaneamente a ferramenta de lixar, para fixar o veio de trabalho.

► **Só açãone a tecla de bloqueio do veio com o veio de retificação parado.** Caso contrário é possível que a ferramenta elétrica seja danificada.

### Disco abrasivo e de corte

Observe as dimensões das ferramentas de lixar. O diâmetro do furo tem de ser adequado ao flange de admissão. Não utilize adaptadores nem peças redutoras.

Ao utilizar discos de corte diamantados, ter em atenção se a seta do sentido de rotação e o sentido de rotação da ferramenta elétrica (ver seta do sentido de rotação na carcaça) coincidem.

A ordem da montagem pode ser consultada na página de esquemas.

Para **soltar o disco de retificação/corte** empurre a tecla de bloqueio do veio (2) para a frente e rode em simultâneo o disco de retificação/corte (12), para fixar o veio de retificação (8) (ver figura C1).

Remova mediante chave de sextavado interno (13) o parafuso de aperto com anilha (11) e retire o disco de retificação/corte (12) (ver figura C2).

Para **fixar o disco de retificação/corte** aperte o de aperto com anilha (11). Aperte o parafuso com a chave de sextavado interno (13), de forma a que a anilha do parafuso assente no disco de retificação/corte (12) (ver figura C3).

Depois empurre a tecla de bloqueio do veio (2) para trás (ver figura C4).

► **Após montar a ferramenta abrasiva deverá controlar, antes de ligar a ferramenta elétrica, se a ferramenta abrasiva está montada corretamente e se pode ser movimentada livremente. Assegure-se de que a ferramenta abrasiva não entre em contacto com a tampa de proteção ou outras peças.**

### Ferramentas de lixar permitidas

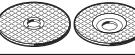
Pode utilizar todas as ferramentas de lixar mencionadas neste manual de instruções.

O número de rotações [r.p.m.] ou a velocidade periférica [m/s] admissível das ferramentas de lixar utilizadas tem de corresponder, pelo menos, aos dados da tabela seguinte.

Por isso, respeite o **número de rotações ou velocidade periférica** admissível mencionado no rótulo da ferramenta de lixar.

máx. [mm]	[mm]			
D	b	d	[r.p.m.]	[m/s]
	76	7	10	19500 80

## Selecione o disco de retificação/corte

Ferramenta de lixar	Material
	Carbide Multi Wheel Madeira (com pregos), plástico, PVC, compósitos, vidro acrílico, gesso, cobre
	Expert for Inox Aço inoxidável, aço
	Best for Ceramic Ladrilhos, cerâmica
	Best for Hard Ceramic Ladrilhos, porcelana dura, grés porcelânico

## Aspiração de pó/de aparas

Pós de materiais como por exemplo, tintas que contém chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem ser nocivos à saúde. O contacto ou a inalação dos pós pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do utilizador ou das pessoas que se encontram por perto.

Certos pós, como por exemplo pó de carvalho e faia são considerados como sendo cancerígenos, especialmente quando juntos com substâncias para o tratamento de madeiras (cromato, preservadores de madeira). Material que contém asbesto só deve ser processado por pessoal especializado.

- Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
- É recomendável usar uma máscara de proteção respiratória com filtro da classe P2.

Observe as diretrizes para os materiais a serem processados, vigentes no seu país.

- **Evite a acumulação de pó no local de trabalho.** Pós podem entrar levemente em ignição.

## Funcionamento

### Colocação em funcionamento

#### Colocar a bateria

**Nota:** A utilização de baterias não indicadas para a sua ferramenta elétrica pode causar falhas de funcionamento ou danos na ferramenta elétrica.

Coloque a bateria carregada (4) no punho da ferramenta elétrica até esta encaixar de forma audível e ficar à face com o punho.

#### Ligar/desligar

Para a colocação em funcionamento da ferramenta elétrica, desloque o interruptor de ligar/desligar (3) para a frente.

Para fixar o interruptor de ligar/desligar (3) pressione o interruptor de ligar/desligar (3) à frente para baixo até este engatar.

Para desligar a ferramenta elétrica liberte o interruptor de ligar/desligar (3) ou se este estiver bloqueado, pressione o interruptor de ligar/desligar (3) brevemente atrás para baixo e depois liberte-o.

#### ► Verifique as ferramentas de lixar antes da utilização.

A ferramenta de lixar tem de estar corretamente montada e poder ser livremente rodada. Efetue um teste de funcionamento durante, pelo menos, 1 minuto, sem carga. Não utilize ferramentas de lixar danificadas, não redondas ou com vibrações. As ferramentas de lixar danificadas podem rebentar e causar ferimentos.

### Indicação para a monitorização de temperatura/proteção contra sobrecarga

O indicador LED vermelho (6) ajuda a proteger a bateria contra sobreaquecimento e o motor contra sobrecarga.

Se o indicador LED (6) se acender permanentemente a vermelho, a temperatura da bateria está demasiado alta e a ferramenta elétrica desliga-se automaticamente.

- Deslique a ferramenta elétrica.
- Deixe a bateria arrefecer antes de continuar a trabalhar.
- Se o indicador LED (6) piscar a vermelho, a ferramenta elétrica está bloqueada e desliga-se automaticamente. Retire a ferramenta elétrica da peça de trabalho.
- Assim que o bloqueio for eliminado, a ferramenta elétrica retoma o trabalho.

### Instruções de trabalho

- Cuidado com ranhuras em paredes de suporte, ver a secção "Indicações sobre estática".
- Ao cortar materiais macios, respeite as recomendações e disposições legais do fabricante do material.
- Aperte a peça se esta não ficar segura apenas com o seu próprio peso.
- Não sobrecarregar demasiado a ferramenta elétrica, provocando uma paragem.
- Após um trabalho com carga elevada, deverá permitir que a ferramenta elétrica funcione alguns minutos em vazio, para que o acessório possa arrefecer.
- Não utilizar a ferramenta elétrica com um suporte para rebarbadoras.
- Não tocar nos discos abrasivos e de corte, antes que arrefeçam. Os discos tornam-se extremamente quentes durante o trabalho.

Se a ferramenta elétrica receber carga eletrostática, a eletrónica integrada desliga a ferramenta elétrica. Volte a pressionar o interruptor de ligar/desligar (3) para voltar a colocar a ferramenta elétrica em funcionamento.

#### Desbastar

- Nunca utilize os discos de corte para desbastar.

Com um ângulo de penetração de 30° a 40° obtém o melhor resultado de trabalho ao desbastar. Desloque a ferramenta elétrica para trás e para a frente com uma pressão constante. Desta forma a peça de trabalho não fica demasiado quente, não muda de cor e não ficam sulcos.

#### Cortar metal

- **Para cortar com produtos abrasivos ligados utilize sempre uma tampa de proteção especial para o corte (10).**

Ao cortar, trabalhe com um avanço uniforme e adequado ao material a processar. Não exerça pressão sobre o disco de corte, não incline nem oscile.

Não trave os discos de corte na saída por contrapressão lateral.

A ferramenta elétrica tem de ser sempre conduzida no sentido oposto às rotações. Caso contrário há risco que a ferramenta seja pressionada de forma **descontrolada** para fora do corte.

Para cortar perfis e tubos quadrados o melhor será aplicar pequenos cortes transversais.

#### Cortar pedra

- **Ao cortar em pedra assegure uma aspiração de pó suficiente.**
- **Usar uma máscara de proteção contra pó.**
- **A ferramenta elétrica só pode ser utilizada para corte/lixamento a seco.**

Para cortar pedra, o melhor é usar um disco de corte de diamante.

Ao cortar materiais especialmente duros, p. ex. betão com alto teor de sílica, o disco de corte de diamante pode sobreaquecer e ficar danificado. Uma coroa de faíulas em volta do disco de corte diamantado é um indício nítido.

Neste caso, interrompa o processo de corte e deixe o disco de corte de diamante funcionar algum tempo em vazio com o número de rotações máximo, para o arrefecer.

Um avanço do trabalho mais demorado e uma coroa de faísca à volta são sinais de um disco de corte de diamante rombo. Pode voltar a afiá-lo com pequenos cortes em material abrasivo, p. ex. arenito calcário.

#### Indicações sobre estética

Os cortes em paredes de suporte estão sujeitos à norma DIN 1053 Parte 1 ou às disposições específicas do país. Estas diretrizes têm de ser impreterivelmente respeitadas. Antes do início do trabalho, consultar os engenheiros de estruturas, arquitetos responsáveis ou a gestão de obra competente.

#### Indicações sobre o manuseio ideal da bateria

Proteger a bateria contra humidade e água.

Armazene a bateria apenas na faixa de temperatura de -20 °C a 50 °C. Por exemplo, não deixe a bateria dentro do automóvel no verão.

Limpar de vez em quando as aberturas de ventilação da bateria com um pincel macio, limpo e seco.

Um tempo de funcionamento reduzido após o carregamento indica que a bateria está gasta e que deve ser substituído. Observe as indicações sobre a eliminação de forma ecológica.

## Manutenção e assistência técnica

#### Manutenção e limpeza

- **A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma.** Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.
- **Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.**

Os acessórios devem ser armazenados e tratados com cuidado.

#### Serviço pós-venda e aconselhamento

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações acerca das peças sobressalentes também em: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

#### Angola

Robert Bosch Ltd  
Divisão de Ferramentas Elétricas  
Estrada de Cacuaco 288  
Luanda  
Tel. : +244 927 584 446  
<http://www.bosch-professional.com/ao/pt/>

#### Transporte

As baterias de iões de lítio, contidas, estão sujeitas ao direito de materiais perigosos. As baterias podem ser transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigações. Na expedição por terceiros (por ex: transporte aéreo ou expedição), devem ser observadas as especiais exigências quanto à embalagem e à designação. Neste caso é necessário consultar um especialista de materiais perigosos ao preparar a peça a ser trabalhada.

Só enviar baterias se a carcaça não estiver danificada. Colar contactos abertos e embalar a bateria de modo que não possa se movimentar dentro da embalagem. Por favor observe também eventuais diretivas nacionais suplementares.

## Eliminação



As ferramentas elétricas, as baterias, os acessórios e as embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matéria prima.



Não deitar ferramentas elétricas e baterias/pilhas no lixo doméstico!

### Apenas para países da UE:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE e segundo a Diretiva Europeia 2006/66/CE é necessário recolher separadamente as ferramentas elétricas que já não são mais usadas e as baterias/pilhas defeituosas ou gastas e encaminhá-las para uma reciclagem ecológica.

### Baterias/pilhas:

#### Lítio:

Observar as indicações no capítulo Transporte (ver "Transporte", Página 31).

# 中文

## 安全规章

### 电动工具通用安全警告

**▲ 警告！ 警告！ 阅读所有警告和所有说明！** 不遵照以下警 告和说明会导致电击、着火和 / 或严重伤 害。

#### 保存所有警告和说明书以备查阅。

在所有下列的警告中术语" 电动工具" 指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

#### 工作场地的安全

- ▶ **保持工作场地清洁和明亮。** 混乱和黑暗的场地会引 发事故。
- ▶ **不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环 境下操作电动工具。** 电动工具产生的火花会点燃粉 尘或气体。
- ▶ **让儿童和旁观者离开后操作电动工具。** 注意力不集 中会使操作者失去对工具的控制。

#### 电气安全

- ▶ **电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方 式 改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转 换插 头。** 未经改装的插头和相配的插座将减少电 击危 险。
- ▶ **避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰 箱。** 如果你身体接地会增加电击危险。

▶ **不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。** 水进入 电动工具将增加电击危险。

▶ **不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工 具 或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或 运动 部件。** 受损或缠绕的软线会增加电击危险。

▶ **当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的 外 接软线。** 适合户外使用的软线将减少电击危 险。

▶ **如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的， 应 使用剩余电流动作保护器 ( RCD )。** 使用 RCD 可减 小电击危险。

#### 人身安全

▶ **保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作 并 保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精 或治 疗反应时，不要操作电动工具。** 在操作电动 工具时 瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。

▶ **使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。** 安全装 置， 诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全 鞋、安全 帽、听力防护等装置能减少人身伤害。

▶ **防止意外起动。确保开关在连接电源和/ 或电池 盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。** 手指放在已 接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可 能会 导致危险。

▶ **在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳 手。** 遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会 导致人 身伤害。

▶ **手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平 衡。** 这样在意外情况下能很好地控制电动工具。

▶ **着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让衣 服、 手套和头发远离运动部件。** 宽松衣服、佩饰 或长发 可能会卷入运动部件中。

▶ **如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要 确保他们连接完好且使用得当。** 使用这些装置可 减少 尘屑引起的危险。

#### 电动工具使用和注意事项

▶ **不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工 具。** 选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、 更安全。

▶ **如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使 用该 电动工具。** 如果开关不能接通或关断工具电 源，则不能使用该 电动工具。

▶ **在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之 前， 必须从电源上拔掉插头和/ 或使电池盒与工**

**具脱开。**这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。

- ▶ **将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。**电动工具在未经培训的用户手中是危险的。
- ▶ **保养电动工具。检查运动件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理好。**许多事故由维护不良的电动工具引发。
- ▶ **保持切削刀具锋利和清洁。**保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ **按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。**将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。

#### 电池式工具使用和注意事项

- ▶ **只用制造商规定的充电器充电。**将适用于某种电池盒的充电器用到其他电池盒时会发生着火危险。
- ▶ **只有在配有专用电池盒的情况下才使用电动工具。**使用其他电池盒会发生损坏和着火危险。
- ▶ **当电池盒不用时，将它远离其他金属物体，例如回形针、硬币、钥匙、钉子、螺钉或其他小金属物体，以防一端与另一端连接。**电池端部短路会引起燃烧或火灾。
- ▶ **在滥用条件下，液体会从电池中溅出；避免接触。如果意外碰到了，用水冲洗。如果液体碰到了眼睛，还要寻求医疗帮助。**从电池中溅出的液体会发生腐蚀或燃烧。

#### 维修

- ▶ **让专业维修人员使用相同的备件维修电动工具。**这将保证所维修的电动工具的安全。

#### 角磨机安全警告

##### 打磨或砂轮切割操作的通用安全警告

- ▶ **不得使用非由工具制造商专门设计和推荐的附件。**附件仅仅能安装到本电动工具上并不能保证操作安全。
- ▶ **附件的额定转速必须至少等同于标注在电动工具上的最大转速。**如果附件转速超过其额定转速，可能会断裂并飞出。
- ▶ **附件的外径和厚度必须在电动工具的额定载荷内。**尺寸不正确的附件无法得到妥当保护或控制。
- ▶ **附件的螺纹安装必须与研磨机主轴螺纹相配。**对于通过法兰安装的附件，附件的心轴孔必须与法兰的轴肩直径相配。如果附件与电动工具的安装硬件不匹配，它会失去平衡、剧烈振动并可能导致失控。
- ▶ **不得使用损坏的附件。**每次使用前，检查砂轮等附件是否有碎片和裂纹，抛光盘是否有裂纹、裂口或过度磨损以及钢丝刷是否松动或钢丝开裂。如果电动工具或附件掉落，应检查其是否损坏或安装一个完好的附件。检查并安装附件后，使自己和旁观者远离旋转的附件的平面，并让电动工具以最大空载转速旋转一分钟。损坏的附件通常在测试期间会裂开。
- ▶ **佩戴个人防护装置。**根据应用情况，使用面罩或护目镜。视情况而定，戴上防尘面具、听力保护装置、手套和能够阻挡小块磨料或工件碎片的车间用围兜。眼部保护装置必须能阻挡由各种操作所产生的飞溅碎片。防尘面罩或呼吸器必须能过滤操作所产生的颗粒。长时间处于高强度噪音中可能导致失聪。
- ▶ **让旁观者与工作区域保持一定的安全距离。**任何进入工作区域的人员都必须佩戴个人防护设备。工件或断裂的附件碎片可能会飞出，并造成操作区域以外的损害。
- ▶ **在附件完全停下前，切勿将电动工具放下。**旋转的附件可能会钩住物体的表面，并使电动工具失控。
- ▶ **当电动工具朝向您时，不得运行电动工具。**意外触碰到旋转的附件会钩住您的衣物，将附件拽向您的身体。
- ▶ **定期清理电动工具的通风口。**电机风扇会将粉尘吸入壳体，大量聚集的粉末状金属可能导致电气危险。
- ▶ **不要在可燃材料附近操作电动工具。**火花可能点燃这些材料。
- ▶ **本电动工具可作为研磨机或切割工具使用。**请阅读本电动工具附带的所有安全警告、说明、图示和技术规格。未遵照下面列出的所有说明会导致电击、着火和 / 或严重伤害。
- ▶ **不建议使用该电动工具执行诸如砂磨、用钢丝刷处理或抛光之类的操作。**将电动工具用于非指定操作可能产生危险，造成人身伤害。

- ▶ 不要使用需要液体冷却剂的附件。使用水或其他液体冷却剂可能导致触电或电击。
- ▶ 如果在操作期间，切割工具可能接触暗线，则仅可握住电动工具的绝缘握持面。切割工具一旦接触“带电”导线，可能会使电动工具外露的金属部件“带电”，并使操作员触电。

#### 回弹和相关警告

回弹是对于旋转的砂轮、抛光盘、刷子或其它附件被夹住或钩住的突然反应。夹住或钩住会导致旋转中的附件快速停止转动，导致失控的电动工具在卡滞点冲向与附件旋转相反的方向。例如，当砂轮被工件钩住或夹住时，进入夹点的砂轮边缘可能插入材料表面，造成砂轮爬出或回弹。砂轮可能会跳向或跳离操作者，取决于砂轮在夹点的移动方向。在这些情况下，砂轮也可能断裂。回弹是电动工具不当使用和/或操作流程或条件不正确的结果，可通过采取以下预防措施来避免。

- ▶ 牢牢把握住电动工具，将身体和手臂摆好位置，以抵挡回弹力。如果提供的话，请始终使用辅助手柄，以最大限度地控制启动期间的回弹或反转扭矩。如采取适当的预防措施，操作者可以控制反转扭矩或回弹力。
- ▶ 切勿将手放在靠近旋转附件的地方。附件可能会在您的手上方发生回弹。
- ▶ 不要将身体置于电动工具在发生回弹后就会移动的区域。回弹会在被钩住的位置将工具推向与砂轮移动相反的方向。
- ▶ 当加工边角或尖锐边缘等时，必须特别小心。应避免附件反弹或被钩住。边角、尖锐边缘或反弹均可能使旋转中的附件被钩住，从而导致失控或回弹。
- ▶ 不要安装锯链、木雕刀片或齿锯片。这类锯片会造成频繁回弹和失控。

#### 研磨和砂轮切割操作的特定安全警告

- ▶ 仅可使用推荐用于您的电动工具的砂轮类型以及设计用于所选砂轮的特定防护罩。并非设计用于电动工具的砂轮无法得到充分防护，因此会构成危险。
- ▶ 中央凹陷型砂轮的打磨表面必须安装在防护罩边缘平面的下方。安装不当的砂轮会伸出防护罩边缘平面，此时它将无法得到充分防护。
- ▶ 必须将防护罩牢固地安装至电动工具，并调整位置以实现最大安全性，确保砂轮朝向操作者的外露部分为最小。防护罩可避免操作者受到砂轮碎片的伤害、意外接触到砂轮以及会引燃衣物的火花。

- ▶ 砂轮必须仅用于推荐的应用。例如：不要用切割砂轮的侧面进行打磨。磨料切割片用于圆周磨削，施加到这些砂轮上的侧向力可能使它们破裂。

- ▶ 始终使用尺寸和形状与所选砂轮匹配的完好砂轮缘。合适的轮缘对砂轮提供支持，这样可降低砂轮断裂的可能性。切割砂轮的轮缘可能与打磨砂轮的轮缘不同。
- ▶ 不得使用大型电动工具上已磨损的砂轮。大型电动工具的专用砂轮并不适合高转速的小型工具，可能会发生爆裂。

#### 砂轮切割操作的附加安全警告

- ▶ 不要“卡住”切割砂轮或过分施加压力。不要试图切割过深。过度对砂轮施加应力会增加负荷，并提高切割中砂轮扭曲或粘滞的敏感性以及回弹或砂轮破损的可能性。
- ▶ 不要让身体与旋转的砂轮处于一条直线上或处于其后方。如果砂轮在操作点朝着远离您身体的方向移动，则可能出现回弹，将旋转的砂轮和电动工具直接推向您。
- ▶ 当砂轮粘滞或由于某种原因中断切割时，将电动工具关机并保持不动，直至砂轮完全停下。不要试图在切割砂轮转动时将砂轮从切口移出，否则会出现回弹。研究并进行修正，以消除砂轮粘滞的因素。
- ▶ 不要在工件中重新启动切割操作。让砂轮达到全速，小心地再次进入切口。如电动工具在工件中重新启动，砂轮可能粘滞、上移或回弹。
- ▶ 对板材或任何超大工件进行支撑，以降低砂轮夹住和回弹的风险。大工件会因自重而下沉。必须在工件下方靠近切割线处以及砂轮两侧靠近工件边缘处进行支撑。
- ▶ 对现有墙体或其它盲区进行“盲切割”时应格外小心。伸出的砂轮可能会割到煤气管或水管、电线或导致回弹的物体。

#### 其他安全规章



请佩戴护目镜。

- ▶ 使用合适的侦测装置侦察隐藏的电线，或者向当地的相关单位寻求支援。接触电线可能引起火灾并让操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。如果水管被刺穿了会导致财物损失。
- ▶ 在磨片和切割片尚未冷却之前，切勿抓取。工作时砂轮会变得非常炙热。

► **如果由于取出充电电池等原因导致电源突然中断，请立即解锁起/停开关并调到关闭位置。**这样可以避免机器突然起动。

► **如果充电电池损坏或者未按照规定使用，充电电池中会散发出有毒蒸汽。充电电池可能会燃烧或爆炸。**工作场所必须保持空气流通，如果身体有任何不适必须马上就医。蒸汽会刺激呼吸道。

► **切勿打开充电电池。**可能造成短路。

► **钉子、螺丝刀等尖锐物品或外力作用可能会损坏充电电池。**有可能出现内部短路、蓄电池燃烧、发出烟雾、爆炸或过热。

► **只能将此充电电池用在制造商的产品中。**这样才能确保充电电池不会过载。



**保护充电电池免受高温（例如长期阳光照射）、火焰、脏污、水和湿气的侵害。**有爆炸和短路的危险。

► **在砂轮冷却之前，切勿持握砂轮。**工作时砂轮会变得非常炙热。

► **固定好工件。**使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手持握工件更牢固。

## 产品和性能说明



**请阅读所有安全规章和指示。**不遵照以下警告和说明可能导致电击、着火和/或严重伤害。

请注意本使用说明书开头部分的图示。

### 按照规定使用

本电动工具适合在金属、石材、木材、塑料、非铁金属和瓷砖上进行无水切割和粗加工。切割时必须使用专用防护罩。

### 插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- (1) 机壳上的转向箭头
- (2) 主轴锁定键
- (3) 电源开关
- (4) 充电电池<sup>A)</sup>
- (5) 充电电池解锁按钮<sup>A)</sup>
- (6) 充电电池电量指示灯
- (7) 研磨防护罩
- (8) 研磨主轴
- (9) 手柄（绝缘握柄）

(10) 切割防护罩<sup>A)</sup>

(11) 带垫片的夹紧螺栓

(12) 切割片<sup>A)</sup>

(13) 内六角扳手

A) 图表或说明上提到的附件，并不包含在基本的供货范围内。本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。

### 技术参数

磨机	GWS 12V-76	
物品代码	3 601 JF2 0..	
额定电压	V=	12
额定转速 <sup>A)</sup>	转/分钟	19500
最大砂轮直径	毫米	76
固定座直径	毫米	10
重量符合EPTA-Procedure 01:2014 <sup>A)</sup>	千克	0.70-0.90
充电时建议的环境温度	摄氏度	0至+35
工作时允许的环境温度 <sup>B)</sup> 时和存放时功率受限	摄氏度	-20至+50
建议使用的充电电池	GBA 12V...	
推荐的充电器	GAL 12...	
	GAX 18...	

A) 视所使用的充电电池而定

B) 温度<0 摄氏度时功率受限

### 安装

#### 为充电电池充电

► **请只使用在技术参数中列出的充电器。**只有这些充电器才适用于本电动工具上的锂离子电池。

**提示：**充电电池在交货时只完成部分充电。首度使用电动工具之前，必须先充足充电电池的电以确保充电电池的功率。

可以随时为锂离子电池充电，不会缩短电池的使用寿命。如果充电过程突然中断，也不会损坏电池。本锂离子电池配备了电池电子保护装置 "Electronic Cell Protection (ECP)"，可以防止电池过度放电。电池的电量如果用尽了，保护开关会自动关闭电动工具：安装在机器上的工具刀头会停止转动。

► **电动工具被关闭之后，切勿继续按住起停开关。**

否则可能会损坏电池。

请注意有关废弃处理的规定。

## 取出充电电池 (参见插图A)

如需取下充电电池(4), 则请按压解锁按钮(5), 并将充电电池从电动工具中拔出。在此过程中请勿过度用力。

## 充电电池电量指示灯

LED	电量
3个绿灯持续亮着	60 – 100 %
2个绿灯持续亮着	30 – 60 %
1个绿灯持续亮着	10 – 30 %
1个绿灯缓慢闪烁	0 – 10 %

## 安装保护装置

- 在电动工具上进行任何维护的工作 (例如维修, 更换工具等等), 以及搬运、保存电动工具之前都必须从机器中取出蓄电池。无意间操作开关可能会造成伤害。

**提示:** 使用过程中砂轮片断裂或防护罩/电动工具上的固定装置损坏后, 必须立即将电动工具寄给客户服务部门, 地址参见章节“客户服务和应用咨询”。

## 切割防护罩

- 使用合成磨料切割时, 必须使用切割专用防护罩 (10)。
- 切割石材时必须进行足够的集尘。

## 安装防护罩 (参见插图B)

将切割用防护罩(10)插在打磨用防护罩(7)上, 直至固定卡入。

## 调整防护罩 (参见插图B)

将防护罩旋入所需位置, 并将其固定卡入。对此无需任何工具。

## 安装磨具

- 在电动工具上进行任何维护的工作 (例如维修, 更换工具等等), 以及搬运、保存电动工具之前都必须从机器中取出蓄电池。无意间操作开关可能会造成伤害。
- 在磨片和切割片尚未冷却之前, 切勿抓取。工作时砂轮会变得非常炙热。
- 清洁研磨主轴(8)和所有待安装的零件。
- 为了张紧或松开磨具, 请将螺杆锁定按钮(2)向前推并同时旋转磨具, 即可固定研磨主轴。
- 待主轴完全静止后, 才可以操纵主轴锁定键。否则可能会损坏电动工具。

## 砂轮片/切割片

注意磨具的规格。孔径必须和固定法兰完全吻合。请勿使用转接件或异径管。

使用金刚石切割片时注意, 金刚石切割片上的箭头方向必须和电动工具的转向一致 (参考外壳上的转向箭头)。

安装过程请参考插图页。

为了松开砂轮/切割片, 请将螺杆锁定按钮(2)向前推, 同时旋转砂轮/切割片(12), 以便固定研磨主轴(8) (参见插图C1)。

通过内六角扳手(13)拆下带垫片的夹紧螺栓(11), 并取下砂轮/切割片(12) (参见插图C2)。

为了固定砂轮/切割片, 请拧入带垫片的夹紧螺栓(11)。通过内六角扳手(13)尽可能地拧紧螺栓, 直至螺栓垫片与砂轮/切割片齐平且紧贴砂轮/切割片(12) (参见插图C3)。

然后再次推回螺杆锁定按钮(2) (参见插图C4)。

- 在安装好磨具且尚未开动磨机之前, 必须检查磨具是否正确地安装, 磨具能否自由无阻地旋转。务必确保磨具转动时不会和防护罩或其他机件产生磨擦。

## 允许使用的磨具

您可以使用本说明书中提到的所有磨具。所用磨具的许可转速 [转/分钟] 或圆周转速 [米/秒] 必须和以下表格中的数据一致。

因此, 请遵守磨具标签上所允许的转速或圆周速度。

最大[毫米]	[毫米]			
D	b	d	[转/分钟]	[米/秒]
	76	7	10	19500 80

## 选择砂轮/切割片

磨具	材料
	Carbide Multi Wheel 木材 (带钉子)、塑料、PVC 材料、复合材料、有机玻璃、石膏、铜
	Expert for Inox 不锈钢、钢材
	Best for Ceramic 瓷砖、陶瓷

磨具	材料
	Best for Hard Ceramic 瓷砖、硬质瓷器、瓷器

## 吸锯尘/吸锯屑

含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。

某些尘埃（例如加工橡木或山毛榉的废尘）可能致癌，特别是和处理木材的添加剂（例如木材的防腐剂等）结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 工作场所要保持空气流通。
- 最好佩戴P2滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

- **避免让工作场所堆积过多的尘垢。** 尘埃容易被点燃。

## 运行

### 投入使用

#### 安装充电电池

**提示：**如果使用的充电电池与电动工具不匹配，则可能会导致功能失灵或电动工具损坏。

将已充好电的充电电池(4)装入电动工具手柄，直至感觉到其卡入且与手柄平齐。

#### 接通/关闭

如要运行电动工具，请将电源开关(3)向前推。

如要锁定电源开关(3)，请向前按下电源开关(3)直至卡止。

如要关闭电动工具，请松开电源开关(3)，或当电源开关卡止时短促向后按下电源开关(3)，然后松开。

- **使用前，请先检查磨具。必须正确安装磨具，使其可以自由转动。进行至少1分钟的无负载试机。切勿使用损坏、变形或转动时会振动的磨具。损坏的磨具可能断裂并造成伤害。**

#### 温度监控功能/过载保护的指示灯

红色LED信号灯(6)帮助您避免充电电池过热和发动机过载的情况。

如果红色LED信号灯(6)常亮，则充电电池的温度过高，电动工具自动关闭。

- 关闭电动工具。
- 继续操作之前要先让蓄电池冷却。

如果红色LED信号灯(6)闪烁，则电动工具卡住并自动关闭。

从工作中拉出电动工具。

一旦排除了卡止状况，电动工具会继续工作。

### 工作提示

- 在支撑墙上开缝时必须特别小心，参考段落“有关静力学的注意事项”。
- 在切割轻型建筑材料时，请注意法律规定和材料生产商的建议。
- 固定好站立不稳的工作件。
- 勿让电动工具因为过载而停止转动。
- 强烈过载之后必须让电动工具在无载的情况下运转数分钟，这样能够帮助电动工具冷却。
- 不要将电动工具安装在切割研磨架上使用。

- 在磨片和切割片尚未冷却之前，切勿抓取。工作时砂轮会变得非常炙热。

如果电动工具产生静电充电，电子装备会自动关闭电动工具。重新按压电源开关(3)，以再次运行电动工具。

#### 粗磨

- 不要使用切割片进行粗磨。

粗磨时如果砂轮和研磨表面成30至40度角，能实现最好的工作效果。操作时只需轻压并来回移动电动工具，这样工件不会变热、变色，也不会出现凹陷的痕迹。

#### 切割金属

- 使用合成磨料切割时，必须使用切割专用防护罩(10)。

切割时必须施力均匀，根据要加工的材料决定推动的力道。请勿对切割片施加压力，请勿倾斜和摇晃。

请勿通过侧压的方式来制动仍然继续转动的切割片。

必须逆着机器的转向推动电动工具，否则容易失控，导致电动工具从切线中滑出。

切割型材和方管时最好使用最小的截面。

#### 切割石材

- 切割石材时必须进行足够的集尘。

- 请佩戴防尘面具。

- 本电动工具只能进行干式切割/干式磨削。

切割石材时最好使用金刚石切割片。

切割高硬度的工件时，例如碎石含量很高的混凝土，可能因为金刚石切割片过热而导致切割片损坏。金刚石切割片的周围会出现明显的火花。

在这种情况下应暂停切割过程，让金刚石切割片在空载的状况下以最高转速旋转片刻，以便冷却。

如果工作效率明显降低而且出现火花环，则表示金刚石切割片已经变钝。此时可以将切割片在研磨材

料（例如砂灰砖）上来回刷磨数次，重新磨利切割片。

#### 有关静力学的提示

关于在支撑墙上开缝时应该注意的事项，请参考DIN 1053第一部的规定或各国有关的法规。务必遵守相关的法律规定。开始工作之前，先向负责的静力学专家、工程师或工程负责人请教有关细节。

#### 有关以最佳方式使用充电电池的提示

保护充电电池，避免湿气和水分渗入。

充电电池必须储存在-20 °C至50 °C的环境中。夏天不得将充电电池搁置在汽车中。

不定时地使用柔软、清洁而且乾燥的毛刷清洁充电电池的通气孔。

充电后如果充电电池的使用时间明显缩短，代表充电电池已经损坏，必须更换新的充电电池。

请注意有关废弃处理的规定。

## 维修和服务

### 保养和清洁

- ▶ 在电动工具上进行任何维护的工作（例如维修，更换工具等等），以及搬运、保存电动工具之前都必须从机器中取出蓄电池。无意间操作开关可能会造成伤害。
- ▶ 电动工具和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。

小心地保存和使用附件。

### 客户服务和应用咨询

本公司客户服务处负责回答有关本公司产品的修理、维护和备件的问题。备件的展开图纸和信息也可查看：[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

博世应用咨询团队乐于就我们的产品及其附件问题提供帮助。

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的10位数物品代码。

#### 香港和澳门特别行政区

罗伯特博世有限公司

香港北角英皇道625号，21楼  
客户服务热线：+852 2101 0235

传真：+852 2590 9762  
电子邮件：[info@hk.bosch.com](mailto:info@hk.bosch.com)  
[www.bosch-pt.com.hk](http://www.bosch-pt.com.hk)

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳的金属部分	O	O	O	O	O	O

### 中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司 中国 浙江省 杭州市 滨江区 滨康路567号 102/1F 服务中心 邮政编码：310052 电话：(0571)8887 5566 / 5588 传真：(0571)8887 6688 x 5566# / 5588# 电邮：[bsc.hz@cn.bosch.com](mailto:bsc.hz@cn.bosch.com) [www.bosch-pt.com.cn](http://www.bosch-pt.com.cn)

### 制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH  
罗伯特·博世电动工具有限公司  
70538 Stuttgart / GERMANY  
70538 斯图加特 / 德国

### 搬运

随着机器一起供货的锂离子充电电池必须符合危险物品法规。使用者无须另外使用保护包装便可以运送该充电电池。

但是如果将它交由第三者运送（例如：寄空运或委托运输公司）则要使用特殊的包装和标示。此时必须向危险物品专家请教有关寄送危险物品的相关事宜。

确定充电电池的外壳未受损后，才可以寄送充电电池。粘好未加盖的触点并包装好充电电池，不可以让充电电池在包装中晃动。必要时也得注意各国有关的法规。

### 处理废弃物

 必须以符合环保的方式，回收再利用损坏的电动工具、充电电池、附件和废弃的包装材料。

 不可以把电动工具和充电电池/蓄电池丢入一般的家庭垃圾中！

#### 仅适用于欧盟国家：

无法再使用的电动工具根据欧盟第2012/19/EU号指令，损坏的或旧充电电池/蓄电池根据欧盟第2006/66/EC号指令必须单独收集并根据环保要求进行回收利用。

### 充电电池/电池：

#### 锂离子：

请注意“搬运”段落中的指示（参见“搬运”，页 38）确认设置。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳的非金属部分	O	O	O	O	O	O
机械传动机构	X	O	O	O	O	O
电机组件	X	O	O	O	O	O
控制组件	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O
配件	O	O	O	O	O	O
连接件	X	O	O	O	O	O
电源线* ①	O	O	O	O	O	O
电池系统* ②	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS 指令环保要求。

① 适用于采用电源线连接供电的产品。

② 适用于采用充电电池供电的产品。

产品环保使用期限内的使用条件参见产品说明书。

## 繁體中文

### 安全注意事項

#### 電動工具通用安全警告

**△ 警告** 閱讀所有警告和所有說明。不遵照以下警告和說明會導致電擊、著火和 / 或嚴重傷害。

#### 保存所有警告和說明書以備查閱。

在所有警告中，「電動工具」此一名詞泛指：以市電驅動的（有線）電動工具或是以電池驅動的（無線）電動工具。

#### 工作場地的安全

- ▶ 保持工作場地清潔和明亮。雜亂和黑暗的場地會引發事故。
- ▶ 不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。
- ▶ 讓兒童和旁觀者離開後操作電動工具。注意力不集中會使您失去對工具的控制。

#### 電氣安全

- ▶ 電動工具插頭必須與插座相配。絕不能以任何方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉

**換插頭。**未經改裝的插頭和相配的插座將減少電擊危險。

- ▶ 避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片和冰箱。如果您身體接地會增加電擊危險。
- ▶ 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。水進入電動工具將增加電擊危險。
- ▶ 不得濫用電線。絕不能用電線搬運、拉動電動工具或拔出其插頭。將電線遠離熱源、油、銳利邊緣或移動零件。受損或纏繞的軟線會增加電擊危險。
- ▶ 當在戶外使用電動工具時，使用適合戶外使用的延長線。適合戶外使用的軟線，將減少電擊危險。
- ▶ 如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的，應使用剩餘電流動作保護器 (RCD)。使用RCD 可降低電擊危險。
- ▶ **人身安全**
- ▶ 保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。當您感到疲倦，或在有藥物、酒精或治療反應時，不要操作電動工具。在操作電動工具時瞬間的疏忽會導致嚴重人身傷害。

- ▶ **使用個人防護裝置。務必佩戴護目鏡。**安全裝置，諸如適當條件下使用防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、聽力防護等裝置能減少人身傷害。
- ▶ **防止意外起動。**確保開關在連接電源和 / 或電池組、拿起或搬運工具時處於關閉位置。手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會導致危險。
- ▶ 在電動工具接通之前，拿掉所有調節鑰匙或扳手。遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。
- ▶ 手不要伸展得太長。時刻注意立足點和身體平衡。這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。
- ▶ 著裝適當。不要穿著寬鬆衣服或佩戴飾品。衣服、手套和頭髮請遠離移動零件。寬鬆衣服、佩飾或長髮可能會捲入移動零件中。
- ▶ 如果有排屑、集塵設備連接用的裝置，請確保其連接完好且使用得當。使用這些裝置可減少塵屑引起的危險。

#### 電動工具使用和注意事項

- ▶ 請勿濫用電動工具，根據用途使用適當的電動工具。選用適當設計的電動工具會使您工作更有效、更安全。
- ▶ 如果開關不能開啟或關閉工具電源，則不能使用該電動工具。不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
- ▶ 在進行任何調整、更換附件或貯存電動工具之前，必須從電源上拔掉插頭和 / 或將電池組拆下。這種防護性措施將減少工具意外起動的危險。
- ▶ 將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外，不得讓不熟悉電動工具或對這些說明不了解的人操作電動工具。由未經訓練的人員使用電動工具相當危險。
- ▶ 保養電動工具。檢查移動零件是否調整到位或卡住，檢查零件破損情況和影響電動工具運轉的其他狀況。如有損壞，電動工具應在使用前修理完成。許多事故由維護不良的電動工具引發。
- ▶ 保持切削刀具鋒利和清潔。保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用說明書，考慮作業條件和進行的作業來使用電動工具、配件和工具的尖端等。將電動工具用於那些與其用途不符的操作可能會導致危險。

#### 電池式工具使用和注意事項

- ▶ 只用製造商規定的充電器充電。將適用於某種電池組的充電器用到其他電池組時會發生著火危險。
- ▶ 只有在配有專用電池組的情況下才使用電動工具。使用其他電池組會發生損壞和著火危險。
- ▶ 當電池組不用時，請遠離其他金屬物體，例如迴紋針、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲或其他小金屬物體，以防一端與另一端連接。電池接點短路會引起燃燒或火災。
- ▶ 在誤用的情況下，液體會從電池中灑出；請避免接觸。如果意外接觸，應立刻用水沖洗。如果液體碰到了眼睛，務必就醫。從電池中灑出的液體會發生腐蝕或燃燒。

#### 檢修

- ▶ 將您的電動工具送交專業維修人員，必須使用同樣的備件進行更換。這樣將確保所維修的電動工具的安全性。

#### 砂輪機的安全警告

##### 研磨或研磨切割操作的共用安全警告

- ▶ 請勿使用非針對本工具設計的配件或非工具製造商建議使用的配件。即使該配件可安裝至電動工具上，並不代表可以安全地操作電動工具。
- ▶ 配件的額定速率必須至少等於電動工具上所標示的最大速率。配件的運轉速度若高於其額定速率，可能會造成其破損並解體。
- ▶ 配件的外徑及厚度必須在電動工具的額定功率範圍內。規格不正確的配件無法讓防護機制發揮應有功能，或者可能失控。
- ▶ 配件的螺紋部位必須符合砂輪機的主軸螺紋。如果是利用凸緣安裝的配件，則配件的軸孔必須符合凸緣位置的直徑。配件若無法完全符合電動工具的安裝硬體，那麼運轉時將造成失衡、震動幅度過大，甚至造成失控。
- ▶ 不可使用已受損的配件。每次使用前請檢查配件，確認研磨砂輪片是否有缺口和裂縫、托盤是否有裂縫、撕裂或過度磨損的現象、鋼絲刷是否發生鬆脫或鋼絲缺損的狀況。電動工具或配件萬一掉落，請檢查是否受損或直接換裝完好的配件。檢查並安裝好配件之後，請您與旁觀者遠離配件的旋轉平面，接著讓電動工具以最高空載速度，持續運轉一分鐘。配件若有受損，通常會在此測試期間分解。

- ▶ 請穿戴個人防護裝備。根據實際操作狀況，使用面罩、安全護目鏡或防護眼鏡。在適當情況下，請戴上防塵面罩、聽力防護裝置、手套以及可防止細小磨料或工件碎片的工作圍裙。護目裝置必須能有效阻擋各種操作中所產生的噴飛碎屑。防塵面罩或口罩必須能過濾操作中所產生的粉塵。暴露在高分貝噪音中過久，會造成聽力受損。
- ▶ 請旁觀者與工作區保持安全距離。進入工作區的所有人員都必須穿戴個人防護裝備。工件碎片或破損的配件可能會四處噴飛，造成作業區範圍以外的附近人員受傷。
- ▶ 在配件完全靜止之前，請勿放下電動工具。旋轉中的配件可能會扣住放置表面，電動工具因為被拉扯而失控。
- ▶ 當您將電動工具握在身體側邊時，請勿讓它運轉。萬一不小心碰觸到旋轉中的配件，衣物可能會被撕裂並將配件導向自己的身體。
- ▶ 請定期清理電動工具的通風口。馬達風扇會將粉塵捲入機殼內，累積過多的金屬粉塵可能危及電氣安全。
- ▶ 請勿在易燃材料旁操作本電動工具。火花可能引燃這些易燃物。
- ▶ 本電動工具可作為砂輪機或切割工具。請詳讀電動工具隨附的所有安全警告、指示、插圖以及規格等資料。若不遵照以下列出的指示，將可能導致電擊、著火和 / 或人員重傷。
- ▶ 不建議以此電動工具進行諸如砂磨、鋼絲刷磨或打蠟等項作業。使用本電動工具進行非設計用途的作業將產生危險並導致人員受傷。
- ▶ 請勿使用需要冷卻液的配件。使用水或其他冷卻液可能導致觸電或電擊事件。
- ▶ 進行作業時，負責進行切割的配件可能會碰撞到隱藏的配線，請務必從絕緣握把處拿持電動工具。負責進行切割的配件若是觸及「導電」電線，可能導致電動工具外露的金屬部件「導電」，進而使操作人員遭受電擊。

#### 反彈與相關警告

反彈是旋轉中之砂輪、底盤、鐵刷或任何其他配件卡住或斷裂時瞬間產生的反作用力。旋轉中的配件發生卡住或斷裂時會突然停止轉動，這將從連接位置造成電動工具失控並以配件旋轉相反的方向運動。

舉例來說，工件如果造成研磨砂輪片斷裂或卡住，已推入卡住位置的砂輪邊緣可能會鑽進材料表面裡，而使砂輪脫出或反彈。依據砂輪卡住時的移動方向，它有可能彈向或跳離操作人員。在上述情況下，研磨砂輪片亦可能斷裂。

反彈是不當使用電動工具及 / 或操作程序（條件）

不正確所造成的結果。採取以下適當預防措施，則可避免此一情況。

- ▶ 緊緊握手電動工具，並穩住您的雙臂和身體，以抵抗反彈力道。務必使用輔助握把（若有設備），以求有效掌控啟動時的反彈或扭力。操作人員只要採取適當防護措施，即可控制扭矩的反作用力以及反彈力道。
  - ▶ 雙手請勿靠近旋轉中的配件。配件可能會反彈並擊中您的手。
  - ▶ 請勿將身體任何部位放置在發生反彈時電動工具位移的範圍之內。斷裂時，反彈力道會將本工具推往砂輪移動的相反方向。
  - ▶ 處理尖角、銳利邊緣等物時，請穿戴特殊的防護裝備，防範配件彈跳和斷裂。尖角、銳利邊緣或彈跳力道往往會扯斷旋轉中的配件，並造成工具失控或反彈。
  - ▶ 請勿加裝鏈鋸型木雕鋸片或鋸齒型鋸片。此類刀片會產生規律性反彈，進而導致本工具失控。
- 研磨及研磨切割操作的安全警告**
- ▶ 僅可使用電動工具建議的砂輪類型，以及專為選用之砂輪而設計的特定防護套。使用非專為電動工具設計的砂輪，防護機制將無法發揮應有功能，亦無法確保安全。
  - ▶ 中心凹陷的砂輪其研磨表面必須安裝在防護套緣的下方。如果安裝不當而導致砂輪突出於防護套緣時，將無法提供應有的保護。
  - ▶ 防護套須確實固定於電動工具上，且位於最安全位置，以確保砂輪只有最小部分外露於操作人員面前。防護套可保護操作人員，以免被已損壞之砂輪的碎片擊傷、意外碰觸砂輪，或是被火花引燃衣物的危險。
  - ▶ 砂輪僅可用於建議用途。例如：勿以切割砂輪的兩側進行研磨。切割砂輪係專為周邊研磨而設計。對砂輪側面施力，可能會使其解體。
  - ▶ 所使用的砂輪凸緣必須完好無損並符合選用之砂輪的規格及形狀。合適的砂輪凸緣可支撐砂輪，進而降低砂輪破裂的風險。切割砂輪的凸緣可能與研磨砂輪的凸緣不同。
  - ▶ 請勿使用大型電動工具磨耗後的砂輪。大型電動工具使用的砂輪並不適合用於高速運轉的小型工具，可能會造成砂輪碎裂。
- 研磨切割作業的其他安全警告**
- ▶ 切割砂輪不可「卡死」或對其施力過大。不可作太深的切割。對砂輪施力過大時會增加負載，容易造成切割時砂輪扭曲變形或卡死不動，並且增加發生反彈或砂輪破損的可能性。

- ▶ 您所處的位置不可與旋轉中的砂輪呈一直線，亦不可站在其後。砂輪運轉時其方向若是轉離您的身體，萬一發生反彈時，會將旋轉中的砂輪與電動工具直接推向您。
- ▶ 當砂輪因任何原因卡死不動或中斷切割時，請關閉本電動工具，然後握住它不要移動，直至砂輪完全停止轉動。請勿嘗試在切割砂輪仍運轉時將它移出切口，否則可能引發反彈。瞭解情況並採取更正措施，以消除砂輪卡死的原因。
- ▶ 請勿於工作內部重新開始切削作業。請讓砂輪全速轉動，並小心重新進入切口。若是在工作內部重新開始運轉電動工具，砂輪可能會卡死不動、往上滑移或發生反彈。
- ▶ 支撐控制板或超大尺寸的工作可降低砂輪卡住及發生反彈的風險。大型工作可能因其本身的重量而下垂。必須在工作下方、靠近切割線及靠近工作邊緣的砂輪兩側加以支撐。
- ▶ 在牆面上或其他障礙區域進行開孔切割時，請格外小心。突出的砂輪可能會切斷瓦斯管或水管、電線或任何物件，繼而造成反彈。

#### 其他安全注意事項



**請佩戴護目鏡。**

- ▶ 使用合適的偵測裝置偵察隱藏的電線，或者向當地的相關單位尋求支援。接觸電線可能引起火災並讓操作者觸電。若損壞瓦斯管會引起爆炸。如果水管被刺穿會導致財物損失。
- ▶ 在研磨 / 割片尚未冷卻之前，切勿持握研磨 / 割片。作業時，切割片會變得非常炙熱。
- ▶ 如果電源突然中斷，例如取出充電電池時，必須馬上解除電源開關的鎖定，並把它設在關閉位置。這樣可以避免機器突然再起動而造成失控。
- ▶ 如果充電電池損壞了，或者未按照規定使用充電電池，充電電池中會散發出有毒蒸氣。充電電池可能起火或爆炸。工作場所必須保持空氣流通，如果身體有任何不適必須馬上就醫。充電電池散發的蒸氣會刺激呼吸道。
- ▶ 切勿拆開充電電池。可能造成短路。
- ▶ 尖銳物品（例如釘子或螺絲起子）或是外力皆有可能造成充電電池損壞。進而導致內部短路而發生電池起火、冒煙、爆炸或過熱等事故。
- ▶ 僅可使用產品的原廠充電電池。如此才可依照產品提供過載保護。



**保護充電電池免受高溫（例如長期日曬）、火焰、污垢、水液和濕氣的侵害。有爆炸及短路之虞。**

- ▶ 砂輪片尚未冷卻之前，切勿用手碰觸。作業時，切割片會變得非常炙熱。
- ▶ 固定好工作。使用固定裝置或老虎鉗固定工作，會比用手持握工作更牢固。

## 產品和規格



**請詳讀所有安全注意事項和指示。如未遵守安全注意事項與指示，可能導致火災、人員遭受電擊及 / 或重傷。**  
請留意操作說明書中最前面的圖示。

#### 依規定使用機器

本電動工具適合在金屬材料、石材、木質複合板、塑膠合成材料、非鐵金屬、瓷磚上進行切割及粗磨，且操作機器時不需要用水沖刷。進行切割時，必須安裝特殊的切割防護罩。

#### 插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- (1) 機殼上的旋轉方向指示箭頭
- (2) 主軸鎖止按鈕
- (3) 起停開關
- (4) 充電電池<sup>A)</sup>
- (5) 充電電池解鎖按鈕<sup>A)</sup>
- (6) 充電電池的電量指示器
- (7) 研磨專用防護罩
- (8) 磨削主軸
- (9) 把手（絕緣握柄）
- (10) 切割專用防護罩<sup>A)</sup>
- (11) 含墊片的夾緊螺栓
- (12) 切割砂輪<sup>A)</sup>
- (13) 內六角扳手

A) 圖表或說明上提到的配件，並不包含在基本的供貨範圍中。本公司的配件清單中有完整的配件供應項目。

#### 技術性數據

打磨機	GWS 12V-76	
產品機號	3 601 JF2 0..	
額定電壓	V=	12
額定轉速 <sup>A)</sup>	次 / 分	19500

打磨機	GWS 12V-76	
研磨砂輪最大直徑	mm	76
配接直徑	mm	10
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014 <sup>A)</sup>	kg	0.70 - 0.90
建議的容許環境溫度	°C	0...+35
操作狀態下的容許環境溫度 <sup>B)</sup> 以及存放狀態下	°C	-20...+50
建議使用的充電電池	GAL 12V...	GBA 12V...
建議使用的充電器	GAX 18...	GAL 12...

A) 視所使用的充電蓄電池而定

B) 溫度 <0 °C 時，性能受限

## 安裝

### 為充電電池進行充電

- ▶ 只能選用技術性數據裡所列出的充電器。僅有這些充電器適用於電動工具所使用的鋰離子充電電池。

**提示：**出貨時充電電池已部分充電。首度使用電動工具之前，請先用充電器將充電電池充飽電以確保充電電池蓄滿電力。

鋰離子充電電池可隨時充電，不會縮短電池的使用壽命。如果突然中斷充電，電池也不會損壞。

鋰離子充電電池配備了電池保護裝置「Electronic Cell Protection (ECP)」，可以防止充電電池過度放電。充電電池的電量如果用盡了，保護開關會自動關閉電動工具：嵌件工具會停止轉動。

- ▶ 電動工具自動關機後，請勿再按壓電源開關。否則充電電池可能會損壞。

請您遵照廢棄物處理相關指示。

### 取出充電電池（請參考圖 A）

若要取出充電電池 (4)，請按壓解鎖按鈕 (5)，然後將充電電池抽出電動工具。**不可以強行拉出充電電池。**

### 充電電池的電量指示器

LED	容量
3 顆綠燈持續亮起	60 - 100 %
2 顆綠燈持續亮起	30 - 60 %
1 顆綠燈持續亮起	10 - 30 %
1 顆綠燈緩慢閃爍	0 - 10 %

### 安裝防護裝置

- ▶ 在電動工具上進行任何維護的工作（例如維修，更換工具等）以及搬運和儲存電動工具之前，都

**必須電動工具中取出充電電池。**若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。

**提示：**如果砂輪於操作期間斷裂，或是防護罩上 / 電動工具上的支承構造發生受損情形，請務必儘快將電動工具送交顧客服務處修理，服務處地址請參照「顧客服務處和顧客諮詢中心」。

### 切割專用防護罩

- ▶ 以結合式磨具進行切割時，一律必須使用切割專用防護罩 (10)。
- ▶ 在石材上進行切割時，必須安裝合適的吸塵裝置。

### 安裝防護罩（請參考圖 B）

請將切割專用防護罩 (10) 套至研磨專用防護罩 (7) 上，且必須牢牢卡緊。

### 調整防護罩（請參考圖 B）

將防護罩旋轉至所需位置，然後將它卡止固定。此項動作不需使用任何工具。

### 安裝磨具

- ▶ 在電動工具上進行任何維護的工作（例如維修，更換工具等）以及搬運和儲存電動工具之前，都必須電動工具中取出充電電池。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。
- ▶ 在研磨 / 割片尚未冷卻之前，切勿持握研磨 / 割片。作業時，切割片會變得非常炙熱。

將磨削主軸 (8) 以及準備裝上的所有部件都清潔乾淨。

安裝或拆卸磨具時，請將主軸鎖止按鈕 (2) 往前推，並同時旋轉磨具，這樣做即可固定磨削主軸。

- ▶ 待磨削主軸必須處於完全靜止狀態，才可使用主軸鎖止按鈕。否則可能造成電動工具損壞。

### 研磨砂輪 / 切割砂輪

請注意磨具的規格。磨具上的內孔直徑必須和配接法蘭完全吻合。切勿使用轉接頭或異徑管。

使用鑽石切割砂輪時，鑽石切割砂輪上的箭頭方向，必須和機器的轉向一致（參考機殼上的旋轉方向指示箭頭）。

安裝順序請參考工具詳解圖。

**鬆開研磨砂輪 / 切割砂輪時，請將主軸鎖止按鈕 (2) 往前推，並同時旋轉研磨砂輪 / 切割砂輪 (12)，這樣做即可固定磨削主軸 (8)（請參考圖 C1）。**

借助內六角扳手 (13) 將含墊片的夾緊螺栓 (11) 拆下，然後取出研磨砂輪 / 切割砂輪 (12)（請參考圖 C2）。

若要固定研磨砂輪 / 切割砂輪，請旋入含墊片的夾緊螺栓 (11) 即可。請用內六角扳手 (13) 將此顆螺栓鎖緊至螺栓的墊片完全貼平研磨砂輪 / 切割砂輪 (12) 為止（請參考圖 C3）。

接著將主軸鎖止按鈕 (2) 重新推回原位（請參考圖 C4）。

► 必須在安裝好磨具但尚未啟動機器前，檢查磨具是否正確裝牢、磨具能否自由無阻地旋轉。務必確定磨具轉動時不會和防護罩或其它機件產生磨擦。

### 機器允許使用的磨具

您可以使用本說明書中提到的所有磨具。  
所選用的磨具其容許轉速 [次 / 分] 或圓周轉速 [m/s]，必須和以下表格中的數據一致。

因此，請您留意磨具標籤貼紙上的容許轉速或圓周轉速。

最大 [mm]	[mm]			
D	b	d	[次 / 分]	[m/s]
76	7	10	19500	80

### 選用研磨砂輪 / 切割砂輪

磨具	材質
	Carbide Multi Wheel 切削砂輪片 (含釘) 木材、塑膠合成材料、PVC、複合材料、安全玻璃、石膏、銅件
	Expert for Inox 切削砂輪片 優質不鏽鋼、銅件
	Best for Ceramic 切削砂輪片 瓷磚、陶瓷
	Best for Hard Ceramic 切削砂輪片 瓷磚、高硬度瓷器、精緻石陶器

### 吸鋸塵 / 吸鋸屑

含鉛的顏料及部分木材、礦物和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或者工地附近的人如果接觸、吸入這些廢塵，可能會有過敏反應或者感染呼吸道疾病。

特定粉塵（例如加工橡木或山毛櫟的廢塵）可能致癌，特別是與處理木材的添加劑（例如木材的防腐劑等）混合之後。只有經過專業訓練的人才允許加工含石棉的物料。

- 工作場所要保持空氣流通。
  - 建議佩戴 P2 濾網等級的口罩。
  - 請留意並遵守貴國與加工物料有關的法規。
- 避免讓工作場所堆積過多的塵垢。塵埃容易被點燃。

## 操作

### 操作機器

#### 安裝充電電池

**提示：**若是使用非本電動工具適用的充電電池，可能導致電動工具功能異常或損壞。

將已充飽電的充電電池 (4) 裝入電動工具的手把內，直到感覺到它卡上並且與把手貼齊。

#### 啟動 / 關閉

若要讓電動工具開始運轉，請將起停開關 (3) 往前推。

若要鎖定起停開關 (3) 的位置，請按壓起停開關 (3) 前端，直到其卡止。

若要關閉電動工具，請直接放開起停開關 (3) 即可，或者當它處於卡止狀態時，請短按一下起停開關 (3) 後端並隨即放開。

► 啓機前，先檢查是否已經正確地安裝好磨具，觀察磨具轉動時會不會產生磨擦，並且要進行至少1分鐘的無負載試機。切勿使用損壞、變形或轉動時會震動的磨具。損壞的磨具可能斷裂並造成人員受傷。

#### 溫度監控功能 / 過載保護功能的指示燈

紅色 LED 指示器 (6) 可協助您防止電池過熱，並杜絕馬達發生過載現象。

LED 指示器 (6) 若持續亮起紅燈，表示充電電池溫度過高，電動工具將隨即自動關機。

- 關閉電動工具。

- 繼續操作之前要先讓充電電池冷卻。

LED 指示器 (6) 若呈紅色閃爍狀態，表示電動工具卡死，它將隨即自動關機。

將電動工具從工件中拔出。

阻礙物拿掉後，電動工具便會立刻繼續運轉。

### 作業注意事項

- 在支撐牆上開縫時必須特別小心，參考「有關靜力學的注意事項」章節。
- 切割輕質建材時，請遵照相關法規及建材製造商的建議。
- 無法穩固站位的工作需要另外夾緊。
- 勿讓電動工具因過載而停止轉動。

- ▶ 電動工具負載過重之後，必須空轉數分鐘，讓嵌件工具冷卻。
- ▶ 不可以把電動工具安裝在切割研磨架上操作。
- ▶ 在研磨 / 割片尚未冷卻之前，切勿持握研磨 / 割片。作業時，切割片會變得非常炙熱。  
如果電動工具積蓄了靜電，電子裝置會自動關閉電動工具。若要重新啟動電動工具，請再次按下起停開關 (3)。

### 粗磨

- ▶ 勿使用切割砂輪進行粗磨作業。

粗磨時以操作角度 30° 至 40° 進行加工，即可達到最佳粗磨效果。操作時只須輕壓並來回地移動機器，如此工件才不會過熱、變色，物件表面也不會出現凹陷的痕跡。

### 切割金屬

- ▶ 以結合式磨具進行切割時，一律必須使用切割專用防護罩 (10)。

切割時必須施力均勻，得根據工件的材質來決定推進的力道。操作時請勿重壓、傾斜或搖晃機器。

不可用側壓的方式來制止切割砂輪繼續轉動。

電動工具必須朝機器轉動的相反方向推動，否則可能會因其失控而滑出預先規劃的切線。

切割具有凹凸花紋的材料及方管時，最好從橫斷面最小的位置著手。

### 切割石材

- ▶ 在石材上進行切割時，必須安裝合適的吸塵裝置。

#### ▶ 請佩戴防塵面罩。

#### ▶ 本電動工具只能夠進行乾式切割和乾式研磨。

切割石材時最好使用鑽石切割砂輪。

切割高硬度的工作時（例如碎石含量很高的水泥），鑽石切割砂輪可能因為過熱而損壞。如果切割工作過硬，操作機器時鑽石切割砂輪的周圍會出現火花。

此時必須停下工作，讓鑽石切割砂輪在空載的狀態下以最高轉速運作片刻，這樣做有助於降溫。

如果切割砂輪的切割效率明顯降低，而且進行切割時會出現環狀火花，即表示鑽石切割砂輪已經變鈍。如果發生上述狀況，可以把切割砂輪在研磨材料上（例如石灰砂石）來回刷磨數次，這樣切割砂輪又會鋒利如初。

### 有關靜力學的注意事項

關於在支撐牆上開縫時應該注意的事項，請參考 DIN 1053 第 1 部份中的規定，或各國有關的法規。務必確實遵循相關的法令規定。正式動工以前，先向負責的靜力學專家、建築設計師或工程負責人請教相關細節。

### 如何正確地使用充電電池

妥善保護充電電池，避免濕氣和水分滲入。

充電電池必須儲存在 -20 °C 至 50 °C 的環境中。

夏天不可以把充電電池擱置在汽車中。

偶爾用柔軟、乾淨且乾燥的毛刷清潔充電電池的通氣孔。

充電後如果充電電池的使用時間明顯縮短，代表充電電池已經損壞，必須更換新的充電電池。

請您遵照廢棄物處理相關指示。

## 維修和服務

### 保養與清潔

- ▶ 在電動工具上進行任何維護的工作（例如維修，更換工具等）以及搬運和儲存電動工具之前，都必須電動工具中取出充電電池。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。
- ▶ 電動工具和通風口都必須保持清潔，這樣才能夠提高作品質和安全性。

小心地保存和使用配件。

### 顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的維修、維護和備用零件的問題。以下的網頁中有分解圖和備用零件相關資料：[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

如果對本公司產品及其配件有任何疑問，博世應用諮詢小組很樂意為您提供協助。

當您需要諮詢或訂購備用零件時，請務必提供本產品型號銘牌上 10 位數的產品機號。

### 中國香港和澳門特別行政區

羅伯特·博世有限公司

香港北角英皇道 625 號 21 樓

客戶服務熱線：+852 2101 0235

傳真：+852 2590 9762

電子郵件：[info@hk.bosch.com](mailto:info@hk.bosch.com)

[www.bosch-pt.com.hk](http://www.bosch-pt.com.hk)

### 台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司

建國北路一段 90 號 6 樓

台北市 10491

電話：(02) 7734 2588

傳真：(02) 2516 1176

[www.bosch-pt.com.tw](http://www.bosch-pt.com.tw)

### 制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH

羅伯特·博世電動工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯圖加特 / 德國

### 搬運

隨貨附上的鋰離子充電電池受危險物品法的規範。

使用者無須另外使用保護包裝便可運送該充電電池。

但是如果將它交由第三者運送（例如：寄空運或委托運輸公司），則應遵照包裝與標示的相關要求。此時必須向危險物品專家請教有關寄送危險物品的相關事宜。

確定充電電池的外殼未受損後，才可以寄送充電電池。用膠帶貼住裸露的接點並妥善包裝充電電池，不可以讓充電電池在包裝材料中晃動。同時也應留意各國相關法規。

### 廢棄物處理



必須以符合環保的方式，將損壞的電動工具、充電電池、配件和包裝材料進行回收再利用。



不可以把電動工具和充電電池 / 拋棄式電池丟入一般家庭垃圾中！

#### 僅適用於歐盟國家：

依據歐盟指令 2012/19/EU，無法再繼續使用的電動工具必須分別收集起來，然後遵照環保相關法規進行資源回收。而歐盟指令 2006/66/EC 中則要求已故障或汰換下來的充電電池 / 一般電池亦須比照辦理。

#### 充電電池 / 拋棄式電池：

#### 鋰離子：

請注意「搬運」段落中的指示（參見「搬運」，頁 45）。

#### 設備名稱：打磨機，型號：GWS 12V-76

#### 限用物質及其符號

單元	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
開關	O	O	O	O	O	O
電容器	O	O	O	O	O	O
馬達	O	O	O	O	O	O
電源線	O	O	O	O	O	O
外殼( 塑料 )	O	O	O	O	O	O

備考 1. "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. "O" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. " - " 係指該項限用物質為排除項目。

## ไทย

### คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยทั่วไปในการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

#### ⚠️ คำเตือน

อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งห้ามด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เง้นรักษาระดับความตึงของสายและหัวห่วงที่หันออกด้านหลัง

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้า ของท่านที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ( มีสายไฟฟ้า ) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ( ไร้สาย )

#### ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและมีไฟส่องสว่างเพียงพอที่จะมองเห็นได้ชัดเจน ในที่ที่มีของเหลวไวไฟ ก๊าซ หรือผุ่ง เมืองไฟครึ่ง

▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสภาพบรรยายกาศที่จุดติดไฟได้ เช่น ในที่ที่มีของเหลวไวไฟ ก๊าซ หรือผุ่ง เมืองไฟครึ่ง มือไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟซึ่งอาจจุดฝุ่นหรือไอให้ลุกเป็นไฟได้

▶ ขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกันเด็กและผู้อ่อน楚ให้ออกห่าง การหันเหความสนใจอาจทำให้หันขาดการควบคุมเครื่องได้

#### ความปลอดภัยกีฬากับไฟฟ้า

▶ ปลักของเครื่องมือไฟฟ้าต้องเหมาะสมพอดีกับเด็กเล็ก อย่าเด็กแปลงปลักไม่ว่าในลักษณะใดๆ อย่างเด็ดขาด อย่าใช้ปลักพ่างต่อได้ๆ กับเครื่องมือไฟฟ้าที่มีสายดิน ปลักที่ไม่ติดแปลงและเดาเสียบเท่ากันช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด

- ▶ หลักเลี่ยงอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่อสายดินหรือลงกราดไว้ เช่น ห้องเครื่องทำความร้อน เตา และตู้เย็น จะเสียงอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดมาก ขันทางกระถางไฟฟ้าไว้ผ่านร่างกายของท่านลงดิน
- ▶ อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าสูญหัวใจในสภาพเปียกชื้น หากน้ำเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ อย่าใช้สายไฟฟ้าในทางที่สีด อย่าใช้สายไฟฟ้าเพื่อยกดึง หรือคอมบลักก์เครื่องมือไฟฟ้า กันสายไฟฟ้าออกทางจากความร้อน น้ำมัน ของเหลว หรือขันส่วนที่เคลื่อนที่ สายไฟฟ้าที่ชำรุดหรือพังยังเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานกลางแจ้ง ให้ใช้สายไฟต่อที่หมายสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง การใช้สายไฟต่อที่หมายสมสำหรับงานกลางแจ้งช่วยลดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าจากสายดิน
- ▶ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสถานที่มีข้อห้ามได้ ให้ใช้สวิตซ์ตัดค้างไว้ในไฟฟ้า (**RCD**) การใช้สวิตซ์ตัดวงจรเมื่อเกิดการรั่วไฟของไฟฟ้าจากสายดินช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด

#### ความปลอดภัยของบุคคล

- ▶ ห้ามดองอยู่ในสภาพเดรียมพร้อม ระมัดระวังในสิ่งที่ห้ามกำลังทำอยู่ และมีสิ่งของไว้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าขณะที่ห้ามกำลังหน่อยหรืออยู่ภายใต้การครอบงำของถุงหรือของยาสพิดด์ และกอชอฟฟ์ และฯ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ในช่วงที่ห้ามขาดความเร้าใจเลื่อนขาท่าให้บุคคลมาดเจ็บอย่างรุนแรงได้
- ▶ ใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย สามแวนด์คันห้องกันเสมอ อุปกรณ์ปักป้อง เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันลื่น หมวกและฯ หรือปะรุงทุกแกนเสียงดัง ที่เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพการทำงาน สามารถลดอันตรายต่อบุคคลได้
- ▶ ป้องกันภาระติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตซ์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือแบตเตอรี่ในเครื่องมือ ยกเว้นถ้าเครื่องมือการถือเครื่องโดยใช้นิ้วทั้งสองข้าง หรือเลี่ยงบลั๊ฟไฟฟ้าขณะสวิตซ์เปิดอยู่ อาจนำไปสู่อุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้
- ▶ นำเครื่องมือรับน้ำด้วยสายยางและสายไฟฟ้า เครื่องมือหรือประแจปากตายออกก่อนปิดสวิตซ์เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือหรือประแจปากตายที่วางอยู่กับล่วนของเครื่องที่กำลังหมุนจะทำให้มีคูลน้ำด้วยเจ็บได้

- ▶ อย่าเอื้อมไฟกลับกินไป ตั้งหัวเรือนที่มั่นคงและวางหัวหนักให้สมดุลตลอดเวลา ในลักษณะที่ท่านสามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดีกว่า
- ▶ แต่งกายอย่างเหมาะสม อย่าใส่เสื้อผ้าหลวมหรือสวมเครื่องประดับ เอามน เสื้อผ้า และถุงมือ ออกห่างจากขันส่วนที่กำลังหมุน เลือกผ้าหลวม เครื่องประดับ และหมาจากเข้าไปติดในส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนได้
- ▶ หากเครื่องมือไฟฟ้ามีข้อเสื่อมต่อภัยเครื่องดูดฝุ่นหรือเครื่องกับผง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสื่อมต่อและใช้งานอย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่นวายลดอันตรายที่เกิดจากฝุ่นได้

#### การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า

- ▶ อย่างสิ่งกำลังเครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องตรงตามลักษณะของท่าน เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องจะทำงานได้ดี กว่าและปลดล็อกได้ก้าวในระดับสมรรถภาพที่ออกแบบไว้
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าล้าสัวหชื่นไม่สามารถเปิดปิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดด้วยสวิตซ์ได้ เป็นเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ปลดล็อกและต้องลังซ่อนชั่วโมงชั่วโมง
- ▶ ก่อนมีรับแต่งเครื่อง เมล็ดนับรวมปั๊มน้ำ หรือเก็บเครื่องมือไฟฟ้าข้าม ต้องกดล็อกไฟฟ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรืออุดแบตเตอรี่เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการดึงไฟฟ้า มาตรการบังหันเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการดึงเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ▶ เมื่อเลิกใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องไว้ในที่ที่เด็กหิบในสิ่ง และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องหรือบุคคลที่ไม่ได้อ่านคำแนะนำหรือทราบว่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าเป็นของอันตรายหากถูกอยู่ในมือของผู้ใช้ที่ไม่ได้วันการฝึกฝน
- ▶ บารุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้า ตรวจสอบขันส่วนที่เคลื่อนที่ว่า严ไม่ตระหนงแนวหรือติดขัดหรือไม่ ตรวจหาการแตกหักของขันส่วนและสภาพอื่นใดที่อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากชำรุดต้องส่งเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนใช้งาน อุบัติเหตุหลายอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากดูแลรักษาเครื่องไม่ดีพอ
- ▶ รักษาเครื่องมือด้วยความระมัดระวังและสะอาด หากบารุงรักษาเครื่องมือที่มีของดัดเหลวหมอย่างถูกต้องจะสามารถตัดได้สีไม่ติดขัดและควบคุมได้ง่ายกว่า
- ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประจำบ้าน เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ตรงตามคำแนะนำหน้าเหล่านี้ โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการทำงานและงานที่จะทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานที่ต่างไปจากวัตถุประสงค์การใช้งานของเครื่อง อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้

#### การใช้และการดูแลรักษาเครื่องที่ใช้แบตเตอรี่

- ▶ ชาร์ไฟใหม่ด้วยเครื่องชาร์จที่บีริชพูลิครับมุ่งไปเท่านั้น  
เครื่องชาร์จที่เปลี่ยนสำหรับชาร์จแบตเตอรี่แพ็คประเภทหนึ่ง ทางนี้ไปชาร์จแบตเตอรี่แพ็คประเภทอื่น อาจเกิดไฟไหม้ได้
  - ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้าเฉพาะกับแบตเตอรี่แพ็คที่กำหนดไว้เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่แพ็คประเภทอื่นเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือบาดเจ็บ
  - ▶ เมื่อไม่ใช้งานแบตเตอรี่แพ็ค ให้เก็บไว้ห่างวัดถูกที่สุด โลหะอื่น เช่น คลิปมีดกระดาษ เทปซิล กุญแจ ตะปู สกรู หรือวัสดุที่เป็นโลหะขนาดเล็กอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อข้ามเนื้อไปยังอีกข้างหนึ่งได้  
การลัดวงจรของข้ามแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการไหม้หรือไฟลุกได้
  - ▶ หากใช้แบตเตอรี่อย่างอาจมีของเหลวไหลออกมาจากแบตเตอรี่ได้ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัสโดยบังเอิญ ให้ใช้น้ำล้าง หากของเหลวเข้าตา ให้ขอความช่วยเหลือจากแพทย์ด้วย  
ของเหลวที่ไหลออกมายังจากแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดอาการคันหรือแสบริบบ้านได้

การบริการ

- ▶ ส่งเครื่องเนื้อไฟฟ้าของหัวน้ำรับบริการจากช่างซ่อมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยใช้อาร์ไฟท์เมื่อถักกันหัวน้ำในลักษณะนี้ทำなるจะแน่ใจได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้ายังคงสภาพที่ปลอดภัย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องขัดมม

**คำเตือนเพื่อความปลอดภัยทั่วไปสำหรับการเจียรหรือการตัดออก**

- ▶ อย่างไรกับกรณีประกอบที่มีผลลัพธ์ไม่ได้แน่นอนให้ใช้ และไม่ได้ออกแบบไว้ให้มีเฉพาะกับเครื่องมือไฟฟ้าเท่านั้น ด้วยเหตุพิจัย เพราะท่านสามารถต่ออุปกรณ์ประกอบเจ้า กับเครื่องมือไฟฟ้าของท่านงานได้ ก็มิได้เป็นการ รับรองว่าอุปกรณ์ประกอบจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

## ▶ ความเร็ว

ร่วมกำหนดของปกรณ์ประกอบด้วยท่ากับความเร็ว  
อนสูงสุดที่ระบุไว้ในเครื่องมือไฟฟ้าเป็นอย่างน้อย  
อุปกรณ์ประกอบที่หมุนเร็วจากความเร็วของกำหนดของด้วย  
เงื่อนไขแต่ละกระตื้นออกเป็นชิ้นๆ

- ▶ เส้นทางศูนย์กลางร้อนนอกและความหนาของอุปกรณ์ ประกอบของท่านต้องอยู่ในพิกัดความสามารถของเครื่องมือไฟฟ้าของท่าน อุปกรณ์ประกอบที่ดีขนาดจะไม่ได้รับการบากบี้และควบคุมอย่างเพียงพอ

- ▶ อุปกรณ์ประกอบที่ติดตั้งโดยการหมุนเกลียวต้องมีขนาด  
เกลียวที่เข้ากันพอดีกับเกลียวของแกนเครื่องเจี้ย  
สำหรับอุปกรณ์ประกอบที่ติดตั้งโดยใช้ห้น้ำแปลน รูปด  
ของอุปกรณ์ประกอบหัวดองมีขนาดพอติดกับสันฟ้า  
ศูนย์กลางของห้น้ำแปลน อุปกรณ์ประกอบที่ไม่เข้า  
คุกับส่วนที่ใช้ดึงขอเครื่องมือไฟฟ้า จะว่างไม่สมดุล สัน  
ตัวมาก และอาจทำให้สูญเสียการควบคุม
  - ▶ อย่าใช้อุปกรณ์ประกอบที่ชำรุด ตรวจสอบอุปกรณ์  
ประกอบก่อนใช้งานทุกครั้ง เช่น งานขัดให้ครุอยู่บิน  
และรอยแตกกร้าว แห่นหนุนให้ครุอยแตกกร้าว รอยฉีก  
หรือรอยสักหรือที่มากเกิน แบรงลวดให้ครุการโยกคลื่น  
หรือการแตกหักของสันลวด หากเครื่องมือไฟฟ้าหรือ  
อุปกรณ์ประกอบแตกหัก ให้ตรวจสอบความเสียหายหรือ  
ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบที่ไม่ชำรุด หลังจากตรวจสอบ  
และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแล้ว ตัวหานองและ  
บุคคลที่อยู่ใกล้เคียงต้องอยู่ห่างจากภาระหนาของอุปกรณ์  
ประกอบที่หมุน และปล่อยเครื่องมือไฟฟ้าเดินตัวบล๊อก  
ความเร็วสูงสุดนานหนึ่งนาที  
ตามปกติอุปกรณ์ประกอบที่ชำรุดจะแตกออกเป็นชิ้นๆ  
ในช่วงเวลาทดสอบนี้

- ▶ สามารถอุปกรณ์ป้องกันเฉพาะตัว ให้ใช้การบังมือกันหน้า แวนด้านล้มและฟุ่น หรือเวนด้านป้องกันอันตรายโดยขึ้นอยู่กับลักษณะการ ทำงาน สามารถหุ้นส่วนกันฟุ่น ประยุกต์หุ้นส่วนสีของตั้ง ถุงมือ และห้ากันเมื่อสำหรับช่างที่สามารถอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหรือเศษ ชิ้นงานขนาดเล็กตามความเหมาะสม แวนป้องกันด้านต้องสามารถหยุดเคลื่อนที่ไปได้ ว่อนที่เกิดจากการทำงานแบบต่างๆ ได้ หน้ากากกันฟุ่นหรืออุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจต้องสามารถ ถอดออกนุ่มน้ำที่เกิดจากการทำงานของหันได้ การได้ยินเสียงจังหวะเป็นเวลานานอาจทำให้หันสูญ เสียหายได้เช่น

- ▶ กันบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงให้อยู่ในระบบลดภัยทั่วๆ ไป  
บริเวณทำงาน บุคคลใดที่เข้ามายังบริเวณทำงานด่อง  
สามอุปกรณ์ป้องกันเฉพาะตัว เศษวัสดุขี้น  
งานหรืออุปกรณ์ประจำที่แต่หักอาจบลิวออกมา  
และทำให้ได้รับบาดเจ็บนอกฟันพื้นที่ภูมิบัตงานโดยตรง

- ▶ อย่างไรก็ตามเมื่อไฟฟ้าลงมือเข็นก้าวอุปกรณ์ ประดับจะหดหู่และนิ่งอยู่กับที่แล้ว อุปกรณ์ประดับที่หดหู่อยู่อาจเสียหายซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อภาระทางการเงินของผู้ใช้บริการ

- ▶ อย่างเปิดเผยเรื่องมือไฟฟ้าทำงานขณะถือเครื่องไว้ข้างตัว เลี้ยวซ้ายของท่านอาจเกี่ยว พนักกบอุปกรณ์ประจำกบอทที่กำลังหมุนโดยไม่ตั้งใจ และฉุดหูอุปกรณ์ประจำกบอทเข้าหากำแพงภายในห้องท่านได้

- ▶ ห้ามความสะอาดช่องระบายน้ำของเครื่องมือไฟฟ้า อย่างส่อเสนอ พัดลมของมอเตอร์จะดูดঁง ผุ่นเข้าไปในตัวเรือน และผงโลหะที่พอกจะสมกันมากเกิน ไปอาจทำให้เกิดอันตรายทางไฟฟ้าได้
  - ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานใกล้ตู้คุ้มไฟ ประกายไฟสามารถจุดวัสดุเหล่านี้ให้ลุกเป็นไฟ
  - ▶ เครื่องมือไฟฟ้ามีภัยต่อร่างกายที่มาจากการใช้งาน เป็นเครื่องเจียร์ หรือเครื่องตัดออก อ่านคำเตือนเพื่อ ความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูล จำเพาะทั้งหมดที่ตัดส่วนมาพร้อมกับเครื่องมือไฟฟ้า การไม่มีภัยติดตามคำแนะนำทำให้ห้องที่ระบุไว้ด้าน ล่างน้ำอ้าทำให้ลูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้ รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง
  - ▶ ไม่นะนำไฟใช้เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับงานขัดด้วย กระดาษทราย ขัดด้วยเบรนลาร์ หรือขัดเงา เป็นต้น หากใช้เครื่องทำงานที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับงานนั้นๆ อาจทำให้เกิดอันตรายและบาดเจ็บได้
  - ▶ อย่าใช้ข้อมูลประกอบที่ต้องใช้สารหล่อเย็นที่เป็น ของเหลว การใช้น้ำหรือสารหล่อเย็นอื่นๆ ที่เป็นของเหลวอาจทำให้กระแทกไฟฟ้าวิ่งผ่านเข้าด้วยกันเสีย ชีวิตหรือถูกไฟฟ้าดูดได้
  - ▶ เมื่อทำงานในบริเวณที่เครื่องมือตัดอาจสัมผัสถายไฟฟ้า ที่ซ่อนอยู่ ต้องจับเครื่องมือไฟฟ้าตรงพื้นผิวที่หุ้ม ฉนวนเท่านั้น หากเครื่องมือตัดสัมผัสถายที่ “มีกระแล ไฟฟ้า” ในส่วน จะทำให้หันส่วนโลหะที่ไม่ได้หุ้มฉนวนของ เครื่องมือไฟฟ้าเกิด “มีกระแลไฟฟ้า” ด้วย และลงผลให้ผู้ ใช้งานเครื่องถูกไฟฟ้าดูดได้
- การติดลิ้นและดำเนินการเมื่อยื่น**
- การลิ้นคือแรงที่หักห้ามทันทีที่เกิดจากงานขัด แผ่นหุ้น แบ่ง และอุปกรณ์ประกอบอื่นได้เกิดบิดหรือถูกเหนี่ยว รั้งขณะกำลังหมุน การบิดหรือการเหนี่ยว รั้งทำให้อุปกรณ์ประกอบที่กำลังหมุนหยุดกะทันหัน ด้วยเหตุ นี้เครื่องมือไฟฟ้าที่ขาดการควบคุมจะถูกผลักไปในทิศทางตรง กันข้ามกับการหมุนของอุปกรณ์ประกอบ ณ จุดที่เกิดการติดลิ้น
- ด้วยอย่าง เช่น หากงานขัดถูกเหนี่ยวทั้งสองทิศทางโดยไม่ได้ยืนงำ ขอบของงานขัดที่ติดอยู่ในจุดบิดอาจชุดเข้าในพื้นผิวของขัน งาน ทำให้หันขัดปืนออกหรือผลักด้วยอุปกรณ์ ขัดอุปกรณ์ที่ติดกับหัวตัวเรือนที่ของงานขัด ณ จุดบิด ในสถานการณ์เช่นนี้งานขัดอาจแตกหักได้ด้วย การติดลิ้นเป็นผลจากการใช้เครื่องมือไฟฟ้าในทางที่ผิด และ/ หรือมีกระบวนการหรือเงื่อนไขการทำงานที่ไม่ถูกต้อง และสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการป้องกันไวก่อนอย่างถูก ต้องดังระบุไว้ด้านล่างนี้
- ▶ จับเครื่องมือไฟฟ้าให้แน่น และตั้งตัวและแขนของท่าน ให้สามารถตัดแรงติกลับได้ หากมีด้านจับเพิ่ม ต้อง ใช้ด้านจับเพิ่มร่วมด้วยเสมอ หั้งนี้เพื่อที่จะสามารถ ควบคุมการติดลิ้นหรือกำลังสะท้อนจากแรงบิดของ สตีลล์เครื่องได้อย่างเดมที่ ผู้ ใช้เครื่องสามารถควบคุมกำลังสะท้อนจากแรง บิดหรือการติกลับ หากได้รับมั่ดระวางอย่างถูกต้องไว้ก่อน
  - ▶ อย่าขึ้นมือของหัวเข้าใกล้อุปกรณ์ประกอบที่กำลังหมุน อย่างเด็ดขาด อุปกรณ์ประกอบอาจติด กลับมาที่มือของท่านได้
  - ▶ อย่าให้ร่างกายของห่านอยู่ในบริเวณที่เครื่องมือไฟฟ้า จะเคลื่อนเข้าหากายกิจกรรมติกลับ การติด กลับจะผลักเครื่องมือไฟฟ้าไปยังทิศทางตรงกัน ข้ามกับการเคลื่อนที่ของงานขัด ณ จุดเหนี่ยวรั้ง
  - ▶ ใช้ความระมัดระวังเมื่อเตรียมมือทำงานบริเวณหมุน ของ แหลมคม ฯลฯ บังกันในให้อุปกรณ์ประกอบกระเดง กลับจากขันงานและติดขัด หมุน ขอบแหลมคม และการกระตุ้นกลับมักจะเกิดขึ้น รังอยู่ในการประกอบที่กำลังหมุน และทำให้สูญเสียการ ควบคุมหรือทำให้เกิดการติกลับ
  - ▶ อย่าประกอบใบเลื่อยใช้แกะลักษณะหรือใบเลื่อยแบบมี พื้น ใบเลื่อยเหล่านี้ทำให้เกิดการติกลับและสูญเสียการ ควบคุมบ่อยครั้ง
- คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเฉพาะสำหรับการเจียร์ในและ การตัดแบบขัด**
- ▶ ใช้เฉพาะงานประเเกทที่แนะนำให้ใช้กับเครื่องมือไฟฟ้า ของห่าน และกระบังป้องน้ําเฉพาะที่ออกแบบไว้สำหรับ งานที่เลือกใช้เท่านั้น งานที่ไม่ ได้ออกแบบไว้สำหรับใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าจะไม่ ได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอและไม่ปลอดภัย
  - ▶ งานขัดคุณย่อมการติดตั้งในลักษณะที่หันพื้นขัดจะต้อง ไม่ยื่นออกมานอกขนาดของขอบกระบังป้องกัน งานที่ติดตั้งไม่ถูกต้องที่ยื่นและนานาของขอบกระ บังป้องกันจะไม่ได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอ
  - ▶ ต้องประกอบกระบังป้องกันข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าอย่าง แน่นหนาและรับตัวเหมือนให้ได้ความปลอดภัยสูงสุด หั้งนี้เพื่อให้งานไม่หลุดเข้าหาตัวผู้ใช้เครื่องน้อยที่สุด การ บังข่ายปักบล็อกผู้ใช้เครื่องจากขันล่วนงานที่แตกหัก การล้มลักษณะโดยไม่ตั้งใจ และประกาย ไฟที่อาจจุดเสื้อผ้าให้ลุกไหม้ได้
  - ▶ ต้องใช้งานสำหรับการใช้งานที่แนะนำเท่านั้น ด้วย เช่น: อย่าขัดด้วยด้านข้างของงานตัดออก งาน ตัดออกผลิตใบไม้เพื่อให้ใช้ตรงขอบนอกของงานขัดวัสดุ แรงด้านข้างที่กดลงบนแผ่น งานอาจทำให้箭แต่กละเอียงได้

- ▶ ใช้หัวแนมแปลนรองรับที่ไม่ชำรุดที่มีขนาดและรูป่างที่ถูกต้องสำหรับงานที่ทำเพลือกเสมอ หน้าแปลนรองรับที่ถูกต้องจะหนุนงาน และด้วยเหตุว่าจึงลดการแตกหักของงาน หน้าแปลนรองรับสำหรับงานดัดอาจมีลักษณะต่างจากหน้าแปลนรองรับสำหรับงานขัด
  - ▶ อย่าใช้จานที่สิกกอร์นามาจากเครื่องมือไฟฟ้าขนาดใหญ่ กว่า งานที่ผลิตไว้สำหรับเครื่อง มือไฟฟ้าขนาดใหญ่กว่าไม่เหมาะสมจะนำมาใช้กับเครื่อง มือไฟฟ้าขนาดเล็กกว่าที่มีความเร็วสูงกว่า และอาจแตกระเบิดได้
- คำเตือนเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยเฉพาะสำหรับการตัด**
- ▶ อย่าทำให้จานตัด “ติดขัด” หรือใช้แรงกดมากเกินไป อย่าพยายามตัดลึกมากเกินไป การออกแรงกดลงมาหากันไป จะเพิ่มแรงกดที่จานและอางท่าให้จานมีหัวติดขัดขึ้นในร่องตัดได้ง่ายขึ้น และยังเพิ่มความเสี่ยงในการติกับหัวตัดที่กัดลึกมากให้
  - ▶ อย่าให้ร่างกายของท่านอยู่ด้านหลังหัวตัดอยู่ในแนวเดียวกับจานตัดที่กำลังกัด ขณะที่จานอยู่ในชิ้นงาน และมีการเคลื่อนที่ โอกาสที่เครื่องจะบดจางกัดขึ้นได้และงานที่กำลังหมุน รวมทั้งเครื่องมือไฟฟ้าอ้า ติดกลับเข้าหากำลังภายในของท่านได้โดยตรง
  - ▶ เมื่อจานตัดขัดหัวตัดมีการตัดลูกขดจังหวะด้วยเหตุผลใดๆตาม ให้ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าและจับเครื่องมือไฟฟ้าค้างไว้จนงานหยุดสนิท อย่าพยายามอางงานตัดออกจากกรองตัดในขณะที่จานกำลังเคลื่อนที่อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นอาจทำให้เครื่องงับดัดได้ ตรวจสอบและแก้ไขเพื่อขอจัดสาเหตุที่ทำให้จานติดขัด
  - ▶ อย่าเริ่มตัดในชิ้นงานอีกครั้ง ปล่อยให้จานหมุนถึงความเร้าเด่นที่ก่อน จากนั้นจึงเริ่มตัดอีกครั้งอย่างระมัดระวัง งานอาจติดขัด กระโดดขึ้น หรือติกับ หากเปิดเครื่องมือไฟฟ้าทำงานอีกครั้งในชิ้นงาน
  - ▶ หมุนเพื่อระดานหรือชี้น้ำหนาให้ใหญ่เพื่อลดความเสียงที่งานจะถูกหนีบและติกับ งานขนาดใหญ่มักจะห้อยหอยบนตามความถ่วงน้ำหนักของตัวชิ้นงานเอง ต้องสอดแผ่นหมุนให้ชิ้นงานทั้งสองด้าน ทั้งใกล้และไกลตัดและใกล้ขอบของชิ้นงาน
  - ▶ ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำการ “ตัดแบบเบิดช่อง” เข้าไปในหนังที่มีอยู่หรือบริเวณจุดต่อเนื่อง งานที่ยื่นออกมาจะตัดเข้าในท่อแก๊สหรือท่อน้ำ สายไฟฟ้า หรือวัสดุที่อาจทำให้เกิดการติกับได้
- คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม**
- สามแวนตามกันอันตราย

▶ ใช้เครื่องตรวจจับที่เหมาะสมเพื่อตรวจหาสายไฟฟ้า หรือหัวสาราระบุโภคที่อาจซ่อนอยู่ในบริเวณทำงาน หรือติดต่อบริเวณสาราระบุโภคในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือ การรับผู้ลักษณะไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าดูด การทำให้หัวแก๊สเลี้ยงหายอาจทำให้เกิดระเบิด การเจาะเข้าในท่อน้ำ ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

▶ อย่าสัมผัสจานตัดและขัดจันกาวจะเย็นลง ขณะทำงานจะร้อนมาก

▶ เมื่อแหล่งพลังงานจากหัวตัด ต. ย. เช่น เนื่องจาก กดแบบเตอร์ริโอตอก ให้ปลดล็อกสวิทช์เบิด-ปิด และลับสวิทช์ที่ตัวแทนบันปิด ในลักษณะนี้จะช่วยอ้างกันไม่ให้เครื่องติดสวิทช์อีกครั้งอย่างควบคุมไม่ได้

▶ เมื่อแบบเตอร์ริชารุดและนำไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง อาจมีไธรเรห์ออกมากได้ แบบเตอร์ริชารุดไฟไหม้หรือระเบิดได้ให้สูดอากาศเสริมสูบและไปพบแพทย์ในกรณีเจ็บปวด ไธรเรห์อาจทำให้ระบบหายใจระคายเคือง

▶ อย่าเปิดแบบเตอร์ริ อันตรายจากการลัดวงจร

▶ วัสดุที่แหลมคม ต. ย. เช่น ตะปูหรือไขควง หรือแรงกระแทกจากนอกร่างกาย อาจทำให้แบบเตอร์ริชารุดหายใจได้ลึกล้ำ น้ำอาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในและแบบเตอร์ริใหม่มีความเสี่ยงที่จะร้อนเกินไป

▶ ไขแบบเตอร์ริแพ็คเฉพาะในผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเท่านั้น ในลักษณะนี้ แบบเตอร์ริแพ็คจะได้รับการปกป้องจากการใช้งานเกินก้าลังซึ่งเป็นอันตราย

 ปกป้องแบบเตอร์ริจากความร้อน รวมทั้ง ต. ย. เช่น จากการถูกแสงแดดส่องต่อเนื่อง จากราฟฟิสส์สกปรก น้ำ และความชื้น อันตรายจากการระเบิดและการลัดวงจร

▶ อย่าสัมผัสจานขัดจันกาวจะเย็นลง ขณะทำงานจะร้อนมาก

▶ ยืดชิ้นงานให้แน่น การดึงชิ้นงานด้วยเครื่องหนีบหรือแท่นจับจะมั่นคงกว่าการยืดด้วยมือ

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ

 อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้และ/or ได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

กรุณาดูภาพประกอบในส่วนหน้าของคู่มือการใช้งาน

## ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง

เครื่องมือไฟฟ้านี้ใช้สำหรับตัดและกัดทรายวัสดุที่เป็นโลหะ หิน และไม้ พลาสติก โลหะนอกรุ่นเหล็ก และกระเบื้อง โดยไม่ใช้น้ำ สำหรับการตัดด้วยไฟฟ้าบังป้องกันพิเศษ

## ส่วนประกอบที่แสดงภาพ

ลักษณะของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงล้วนประกอบของเครื่องที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- (1) ลูกศรบอกทิศทางทั่วไปของเครื่องที่แสดง
  - (2) ปุ่มล็อกแกน
  - (3) สวิตช์ปีค-ปีด
  - (4) แบตเตอรี่<sup>A)</sup>
  - (5) แป้นปลดล็อกแบตเตอรี่
  - (6) ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
  - (7) กระบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด
  - (8) แกนเครื่อง
  - (9) ด้ามจับ (พื้นผิวจับหุ้มฉนวน)
  - (10) กระบังป้องกันอันตรายสำหรับการตัด<sup>A)</sup>
  - (11) ใบเล็บยึดพร้อมหัวรอง
  - (12) จานตัด<sup>A)</sup>
  - (13) ประแจขันหกเหลี่ยม
- A) อุปกรณ์ประกอบที่แสดงภาพหรืออิบทามไม่รวมอยู่ในการจัดส่งมาตรฐาน  
กรุณาอธิบายรายละเอียดทั้งหมดในรายการแสดงอุปกรณ์ประกอบของเรา

## ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องขัด	GWS 12V-76	
หมายเลขอุตสาหกรรม	3 601 JF2 0..	
แรงตันไฟฟ้าพิกัด	V=	12
อัตราความเร็วพิกัด <sup>A)</sup>	รอบ/ นาที	19500
เส้นผ่าศูนย์กลางจานขัด	มม.	76
สูงสุด		
เส้นผ่าศูนย์กลางของฐาน	มม.	10
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014 <sup>A)</sup>	กก.	0,70-0,90
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำ เมื่อชาร์จ	°C	0...+35

เครื่องขัด	GWS 12V-76
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาต เมื่อใช้งาน <sup>B)</sup> และระหว่าง การเก็บรักษา	°C -20...+50
แบตเตอรี่ที่แนะนำ	GBA 12V...
เครื่องชาร์จที่แนะนำ	GAL 12...
	GAX 18...

A) ชั้นอยู่กับแบตเตอรี่เพ็คซ์

B) สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ <0 °C

## การติดตั้ง

### การชาร์จแบตเตอรี่

▶ ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จแบบเดียวที่ระบุในข้อมูลทางเทคนิคเท่านั้น เนื่องจากชาร์จแบบเดียวเท่านั้นท่านที่เข้าชุดกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอโอดิน ที่ใช้ในเครื่องมือไฟฟ้าของท่าน

หมายเหตุ: แบตเตอรี่เพ็คซ์ที่จัดส่งมาถูกชาร์จมาแล้วบางส่วน เนื่องให้แบตเตอรี่เพ็คทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ต้องชาร์จแบบเดียวที่หัวติดกันใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าของท่านเป็นครั้งแรก

แบตเตอรี่ลิเธียม ไอโอดิน สามารถชาร์จได้ทุกเวลาโดยอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องจดจำการชาร์จไม่ทำให้แบตเตอรี่เพ็คเสียหาย “Electronic Cell Protection (ECP)” ช่วยป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ลิเธียม ไอโอดิน จำกัดกระแสไฟออกล็อก เมื่อแบตเตอรี่เพ็คหมดไฟ วงจรป้องกันจะดับสวิตช์เครื่อง เครื่องมือที่ไม่ล้ออยู่จะไม่หมุนต่อ

▶ เมื่อเครื่องมือไฟฟ้าปิดสวิตช์ลงโดยอัตโนมัติ อย่างดี ทุกปีค-ปีด ล็อกต่อไป แบตเตอรี่เพ็คอาจชำรุดได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการทำจัดที่ถูกต้อง

### การทดสอบแบบเดียวเพ็ค (ดูภาพประกอบ A)

เมื่อต้องการทดสอบแบบเดียว (4) ออกให้กดแบนปลดล็อกแบบเดียว (5) และดึงแบบเดียวออกจากเครื่องมือไฟฟ้าอย่าใช้กำลังดึง

### ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบบเดียว

LED	ความจุ
ล่องสว่างต่อเนื่อง 3 x สีเขียว	60 - 100 %
ล่องสว่างต่อเนื่อง 2 x สีเขียว	30 - 60 %
ล่องสว่างต่อเนื่อง 1 x สีเขียว	10 - 30 %

LED	ความจุ
กะพริบช้าๆ 1 x เสี้ยว	0 – 10 %

### การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

- ▶ กลดเบตเตอร์อีร์อกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับ แต่งใดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ต. ย. เช่น บำรุงรักษา เปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขันไขยาและเก็บรักษา อันตรายจากการบาดเจ็บหากลิฟท์เปิด-ปิดติดขึ้นอย่างไม่ดังใจ

**หมายเหตุ:** หากงานขัดแต็กรักษาจะปฏิบัติตาม หรืออุปกรณ์ จับยืดบนกระบังป้องกันอันตราย/เครื่องมือไฟฟ้าเกิดชำรุด ต้องล่งเครื่องไปซ่อมบำรุงที่ศูนย์บริการหลังการขายในทันที สำหรับที่อยู่ "ดูบุฟ" การบริการหลังการขายและคำแนะนำการใช้งาน

#### กระบวนการป้องกันอันตรายสำหรับการตัด

- ▶ สำหรับการตัดด้วยอุปกรณ์ท่าจากวัสดุขัดถูกชนิดที่ใช้ตัวประสาน (bonded abrasives) ต้องใช้กระบังป้องกันอันตรายสำหรับการตัด (10) เสมอ
- ▶ ต้องจัดเครื่องให้มีการคุ้มครองอย่างพอดี เพียงพอ เมื่อตัดหิน

#### กระบวนการป้องกันอันตราย (ดูภาพประกอบ B)

ประกอบกระบังป้องกันอันตรายสำหรับการตัด (10) บนกระบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด (7) จนล็อกเข้าที่อย่างแน่นหนา

#### ปรับกระบังป้องกันอันตราย (ดูภาพประกอบ B)

หมุนกระบังป้องกันอันตรายไปยังตำแหน่งที่ต้องการและล็อกกระบังป้องกันอันตรายเข้า ไม่ดึงให้เครื่องมือช่วย

### การติดตั้งเครื่องมือขัด

- ▶ กลดเบตเตอร์อีร์อกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับ แต่งใดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ต. ย. เช่น บำรุงรักษา เปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขันไขยาและเก็บรักษา อันตรายจากการบาดเจ็บหากลิฟท์เปิด-ปิดติดขึ้นอย่างไม่ดังใจ
- ▶ อย่าลืมผัสจานตัดและขัดจนกว่าจะเย็นลง ขณะทำงาน งานจะร้อนมาก
- ▶ ทำความสะอาดเครื่องมือขัด (8) และทุกชิ้นส่วนที่จะติดตั้ง เมื่อต้องการหนึบหรือคลายเครื่องมือขัด ให้ลีบอนบุลล์ล็อกแคน (2) ในข้างหน้าและหมุนที่เครื่องมือขัดในเวลาเดียวกันเพื่อล็อกแคนเครื่อง
- ▶ กลดคุณลักษณะของแคนหยุดสนิมเหลาเท่านั้น มิฉะนั้น เครื่องอาจชำรุดได้

### งานตัด/ขัด

สังเกตขนาดของเครื่องมือขัด เล่นผ่าศูนย์กลางของรูขีดต้องมีขนาดพอติดกับเนื้อต่อของงาน อย่างไรข้อล็อกหรือข้อปั้บบนงาน เมื่อใช้งานตัดเพชร ต้องตรวจสอบให้ถูกคราวที่ศึกทางการหมุนบนงานตัดเพชรและทิศทางการหมุนบนครอบเครื่อง (ตรวจสอบศึกทางการหมุนบนครอบเครื่อง) ตรวจสอบ

สำหรับลักษณะการติดตั้ง ดูหน้าภาพประกอบ

ในการคลายงานขัด/ตัด ให้ลีบอนบุลล์ล็อกแคน (2) ในข้างหน้าและขณะเดียวกันให้ที่งานตัด/ขัด (12) เพื่อยืดแคนขัด (8) ให้แน่น (ดูภาพประกอบ C1)

ใช้ประแจหกเหลี่ยม (13) ขันล็อกต์ริงพร้อมแหวร่อง (11) และกดด้านขัดและ/ตัด (12) ออก (ดูภาพประกอบ C2) ในการยืดงานขัด/ตัด ให้ขันล็อกต์ริงพร้อมแหวร่อง (11) เข้า ขันบล็อกเข้าด้วยประแจขันหกเหลี่ยม (13) จนกระแท้ แหวร่องสกรูแนบกับงานขัด/ตัด (12) พอดี (ดูภาพประกอบ C3)

ลีบอนบุลล์ล็อกแคน (2) เข้าอีกครั้ง (ดูภาพประกอบ C4)

▶ เมื่อติดตั้งเครื่องมือขัดแล้ว ก่อนเบิดล็อกหัวที่ทำงาน ให้ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งเครื่องมือขัดด้วยลูกศอกต้องและ เครื่องมือขัดสามารถหมุนได้อย่างอิสระหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือขัดไม่ครุ่นกับกระบังป้องกันอันตรายหรือส่วนอื่นๆ

### เครื่องมือขัดที่ได้รับอนุญาต

ท่านสามารถใช้งานเครื่องมือขัดทั้งหมดที่ระบุในคู่มือการใช้งานเหล่านี้

ความเร็วของหมุน [นาที<sup>-1</sup>] หรือความเร็วตามเล็บรอบวง [เมตร/วินาที] ที่อนุญาตของเครื่องมือขัดที่ใช้อย่างน้อยจะต้องทำบันไดที่กำหนดไว้ตามตารางด้านล่างนี้

ดังนั้นให้สังเกตความเร็วของหมุนหรือความเร็วตามเส้นรอบวงที่อนุญาตบนฉลากของเครื่องมือขัด

สูงสุด [มม.]	[มม.]	[นาที <sup>-1</sup> ]	[ม./วินาที]
D 	b	76	7 10 19500 80

### เลือกงานตัด/ขัด

เครื่องมือขัด	วัสดุ
	คาร์ไบด์มัลติวีล (Carbide Multi Wheel)

ไม้ (พร้อมตะปู),  
พลาสติก, พีวีซี,  
คอมโพลิสต์, แก๊ส

เครื่องมือขัด	วัสดุ
	ผู้เชี่ยวชาญสำหรับ สแตนเลส, เหล็ก Inox
	ตีที่สุดสำหรับเซรามิก กระเบื้อง, เชรามิก มิค
	กระเบื้องเชرامิก ชนิดแข็ง กระเบื้อง พอร์ซ ชนิดแข็ง เลนเซ็ง, วัสดุที่จากหินบดละเอียด

### การดูดฝุ่น/ชี้เสียง

ฝุ่นที่ได้จากการดูดฝุ่น เช่น เคลือบผิวที่มีสารระดำกร้า ไม้มางประเพก แร่ธาตุ และโลหะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การลัมพัสหรือการหายใจอาจเข้าไปในจมูกทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ ฝุ่น และ/หรือนำมาร์ชิงโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแก่ผู้ใช้เครื่องหรือผู้ที่ยืนอยู่ใกล้เคียง

ฝุ่นบางประเพก เช่น ฝุ่นไม้ออก หรือไม้เบี๊ย นับ เป็นสารที่ทำให้เกิดภัยเงียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผสม กับสารเคมีแต่งเพิ่มบ้ำด้วย (ครามเมต ผลิตภัณฑ์ที่รากไม้ไม้) สำหรับวัสดุที่มีแสงสะทอสต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทำงานเท่านั้น

- จัดสถานที่ทำงานให้มีการระบายอากาศที่ดี
- ขอแนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันการติดเชื้อที่มีระดับ-II กล่อง P2

ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการทำงาน ที่บังคับใช้ในประเทศไทยของท่าน

- ▶ **ป้องกันการสะสมของฝุ่นในสถานที่ทำงาน**  
ผู้สามารถลูกไห้ม้อย่างง่ายดาย

## การปฏิบัติงาน

### การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

#### การไล่แบดเตอรี่

หมายเหตุ: การไล่แบดเตอรี่แล้วค์ที่ไม่เหมาะสมกับเครื่องมือไฟฟ้าของท่านอาจทำให้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานผิดปกติหรือเสียหายได้

ไล่แบดเตอรี่ที่ชาร์จแล้ว (4) เข้าในด้ามจับจนรู้สึกเข้าล็อค และรีบคุมสมองกับด้ามจับ

#### การเปิดปิดเครื่อง

เมื่อต้องการให้เครื่องมือไฟฟ้าเริ่มต้นทำงาน ให้ดันสวิทช์ เปิด-ปิด (3) ไปข้างหน้า

เมื่อต้องการล็อคสวิทช์ เปิด-ปิด (3) ให้กดสวิทช์ เปิด-ปิด (3) ลงตรงส่วนหน้าจันเข้าล็อค

เมื่อต้องการปิดสวิทช์ เครื่องมือไฟฟ้า ให้ปล่อยนิ้วจากสวิทช์ เปิด-ปิด (3) หรือในกรณีที่สวิทช์ถูกล็อคอปปู ให้กดตรงส่วนท้ายของสวิทช์ เปิด-ปิด (3) ลงสั้นๆ และปล่อยนิ้ว

- ▶ ตรวจสอบเครื่องมือขัดก่อนใช้งาน เครื่องมือขัดต้องได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและสามารถหมุนได้อย่างอิสระ ทำการทดสอบว่าไฟบิดเครื่องดินตัวเปล่านานอย่างน้อย 1 นาที อย่าใช้เครื่องมือขัดที่ชำรุด เสียหาย หรือตื้ด เครื่องมือขัดที่ชำรุดอาจระเบิดและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

### การแสดงการควบคุมอุณหภูมิ/การป้องกันการใช้งานเกินกำลัง

ไฟแสดงผล LED สีแดง (6) ข่วยป้องกันแมตเตอร์จากความร้อนสูงเกินไปและมองเห็นได้จากไฟแสดงผล LED (6) ส่องสว่างสีแดงตลอด อุณหภูมิของแมตเตอร์สูงเกินไปและเครื่องมือไฟฟ้าจะปิดโดยอัตโนมัติ

- ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้า
- ปล่อยให้แมตเตอร์เย็นลงก่อนทำงานต่อ
- หากไฟแสดงผล LED กระพริบ (6) สีแดง เครื่องมือไฟฟ้าถูกกระแทกไว้และปิดโดยอัตโนมัติ
- นำเครื่องมือไฟฟ้าออกจากการซั่นงาน
- ทันทีที่แก้ไขภาวะดีดขัดได้แล้ว เครื่องมือไฟฟ้าจะทำงานต่อไป

### ข้อแนะนำในการทำงาน

- ▶ ใช้ความระมัดระวังเมื่อเจาะช่องในแผ่นที่รับน้ำหนัก ดูบัน "ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง"
- ▶ เมื่อตัดส่วนมุมเบาๆ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำแนะนำของผู้ผลิตวัสดุ
- ▶ ขัดซึ้งงานให้แน่น หากซึ้งงานไม่ถูกต้องให้ด้วยน้ำหนักของด้ามจับ
- ▶ อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าหนักเกินไปๆ และรีบหุบช่วง
- ▶ หลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอย่างหนัก ต้องปล่อยเครื่องให้แห้งด้วยลมต่อเมื่อเป็นเวลาสองสามนาทีเพื่อให้เครื่องเย็นลง
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าร่วมกับแท่นดัดออก
- ▶ อย่าลัมพัสจานตัดและขัดจนกว่าจะเย็นลง ขณะทำงานจะร้อนมาก
- หากเครื่องมือไฟฟ้ามีประจุไฟฟ้าสิ้น ระบบอิเล็กทรอนิกส์เบ็ดเสร็จจะปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้า กดสวิทช์ เปิด-ปิด (3) อีกครั้งเพื่อให้เครื่องมือไฟฟ้าเริ่มทำงานใหม่
- ▶ การกัดผิวน้ำ
- ▶ อย่าใช้จานตัดสำหรับกัดผิวน้ำบนอย่างเด็ดขาด

ท่านจะได้ผลลัพธ์การกัดผิวหนาที่ต้องเครื่องที่นุ่ม  
30° และ 40° เคลื่อนเครื่องเมื่อไฟฟ้าไปมาด้วยแรงกดปาน  
กลาง ในลักษณะนี้ชั้นงานจะไม่ว้อนเกินไป ในเบรลลี่นส์ และไม่  
เป็นสัน

การตัดโลหะ

- ▶ ส่าหริ倦การตัดด้วยอุปกรณ์ท้าจากวัสดุขัดกระชูนนิคที่ใช้ตัวประسان (bonded abrasives) ต้องใช้กระบังม้องกันอันตรายส่าหริ倦การตัด (10) เลื่อนอ

เมื่อทำงานตัด ให้เคลื่อนเครื่องไปข้างหน้าด้วยความเร็วพอ  
ประมาณที่เหมาะสมกับวัสดุขึ้นงานที่จะตัด อย่าออกแรงกดลงบน  
งานตัด อย่าตะแคง หรือแกะใบมา  
อย่าหยุดงานตัดทิ้งไว้แรงเยื่อโดยกดลงด้านข้าง  
ต้องเคลื่อนเครื่องมือไฟฟ้าแบบงัดขึ้นเลื่อน วิ่งนั่นจะเกิด  
อันตรายจากการที่เครื่องถูกหลักออกจากกรงตัดอย่าง  
ควบคุมไม่ได้

เมื่อต้องการตัดเล็บรอบนокและท่อสีเหลี่ยม ขอแนะนำให้เริ่มตั้งใจที่มีหน้าตัดที่เล็กที่สุด

การตัดพิน

- ▶ ต้องจัดเตรียมให้มีการคัดคุณภาพก่อนเข้าสู่ระบบ  
เพียงเมื่อตัดทิน
  - ▶ สามารถนำเข้าบังคับใช้ได้ทันที
  - ▶ ต้องใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่สำหรับการขัดและตัด  
แห้งเท่านั้น

สำหรับการตัดหิน ทางที่ศิวะใช้จันต์ดัดเพชร  
เมื่อตัดวัสดุที่แข็งเป็นพิเศษ ด.ย. เช่น คอนกรีตที่มีมวลผล  
อยู่มาก งานตัดเพชรจะร้อนเกินไป และด้วยเหตุนี้จะชำรุดได้  
ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ชัดจากงประกายไฟที่หมุนไปพร้อมๆ กัน  
งานตัดเพชร  
ในกรณีไฟหยอดรุกด้ัด แล้วทำให้เจ้าหินตัดเพชรเย็นลงโดย  
ปล่อยไฟเครื่องดินตัวเปล่าที่ความเร็วของสูงถึงลักษณะนั้น  
การทำางานได้อย่างอย่างเงินได้ชัดและงประกายไฟหมุน  
เป็นสัญญาณว่างานตัดเพชรกำลังจะตื้อ ท่านสามารถทำให้  
งานคงขึ้นอีกครั้งโดยการตัดวัสดุทัดกร่อนเพียงเล็กน้อย ด.ย.  
เช่น อิฐจากปูนขาวผสมกับทราย

## ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง

ข่องในแผ่นที่รับน้ำหนักอย่างถาวรตามมาตรฐาน DIN 1053 ตอน 1 หรือข้อบังคับเฉพาะประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ไว้ในทุกกรณี ก่อนเริ่มงานในปรึกษาศึกษาโครงสร้าง สถาปัตย์ หรือห้องน้ำก่อสร้างที่รับผิดชอบ

คำแนะนำสำหรับการจัดการกับแบตเตอรี่อย่างเหมาะสม  
หากลืงแต่เดิมรู้จากความเข้มและนำ้

เก็บรักษาแบบเตอร์ในช่วงอุณหภูมิ - 20 °C ถึง 50 °C เท่านั้น อย่าปล่อยให้วางแบบเตอร์ไว้ในร่องรอยดังในช่วงฤดูร้อน

ท้าความสะอาดช่องระบบอากาศเป็นครั้ง  
คราวโดยใช้ประแจหอนอ่อนนี่เหง็และสะอาด  
หลังจากกราฟแบบเดอร์แล้ว  
หากแบบเดอร์มีช่วงเวลาทำงานล้นมาก แสดงว่าแบบเดอร์รี่  
เลื่อนและต้องเปลี่ยนใหม่  
ปฏิบัติตามกำแพงนำสำหรับการกำจัดที่ถูกต้อง

## การนำร่องรักษาและการบริการ

## การบํารุงรักษาและการทำความสะอาด



กรณาก็นรักษาและจันถืออุปกรณ์ประกอบอย่างระมัดระวัง

## การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการใช้งาน

ศูนย์บริการหลังการขายของเรายินดีตอบค่ำถามของท่านที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์รวมทั้งเรื่องของไฟล์ ภาพเขียนแบบการประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่ กรุณาไปที่: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)  
ทีมงานที่ปรึกษาของบ๊อช ยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ  
เมื่อต้องการสอบถามและสั่งซื้ออะไหล่ กรุณาแจ้งหมายเลขสินค้า 10 หลักกับเราเพียงไกร่างงานคุณลักษณะที่ควรซื้อ

119

ไทย บริษัท โรบีร์ต บ็อช จำกัด  
ເອົພາວຍໄລ ເຊັ່ນເຕົວຮ່ວມມືກສາ 1 ຊັ້ນ 5  
ເລກທີ 2525 ຄະນພະຈະການ 4  
ແຂວງຄລອງເຕີ ເຊັດຄລອງເຕີ ກຽມງານເທິພາ 10110  
ໂທ: +66 2012 8888  
ແຟກ້: +66 2064 5800  
[www.bosch.co.th](http://www.bosch.co.th)  
ศูນย์บริการซ่อมและฝึกอบรม บ້ອນ  
อาคาร ลากชาลาທາວເວຼ່ອ ชັ້ນ G ມັງກອນເລີ່ມທີ 2  
ບ້ານເລີ່ມທີ 10/11 ໂມູ່ 16  
ຄະນນຄວິນຄວິນທີ ຕໍ່ມັນລຳມາງແກ້ວ ອຳເກອນບາງພຶ້ງ  
ຈັງວັດສຸມຖາປະກາຣາ 10540  
ປະເທດໄທ

โทรศัพท์ 02 7587555  
โทรสาร 02 7587525

### การขอนส่ง

แบบเดอเรลลิรีชัม ไออ้อน ที่บรรจุอยู่ภายใน  
ได้ขอคำหนอนแห่งกฎหมายสินค้าอันตราย ผู้  
ใช้สามารถขอนส่งแบบเดอเรลลิรีชัมโดย  
ทางถนนโดยไม่ใช้อัมมังคันอื่นหากขนส่งโดยบุคคลที่สาม  
(เช่น : การขนส่งทางอากาศ หรือตัวแทนขนส่งสินค้า)  
ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับการบรรจุ  
ภัณฑ์และกรณีติดฉลาก สำหรับการจัดเตรียมลังของที่จะจัดส่ง  
จำเป็นต้องบริการผู้ใช้ชี้แจงรายละเอียดอย่างรายละเอียดเพิ่มเติม  
ลงแบบเดอเรลลิรีชัมเมื่อตัดหุ้นไม่ชารุดเสียหายเท่านั้น ใช้แคบ  
การพันปิดหน้าลังผู้ที่เปิดอยู่ และนำแบบเดอเรลลิรีชัม<sup>1</sup>  
ใส่กล่องบรรจุโดยไม่ให้เคลื่อนไปมาในกล่องได้ นอกจาก  
นั้นกรุณาปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศไทยซึ่งอาจมีราย  
ละเอียดเพิ่มเติม

### การกำจัดขยะ

 เครื่องมือไฟฟ้า แบบเดอเรลลิรีชัม อุปกรณ์ประกอบ  
และที่หันห่อ ต้องนำไป  
แยกประเภทวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้  
ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม  
 อย่าทิ้งเครื่องมือไฟฟ้าและแบบเดอเรลลิรีชัม/  
แบบเดอเรลลิรีชัมที่นำกลับมาชาร์จใหม่ได้ ลงในขยะ  
บ้าน!

### สำหรับประเทศไทยสำหรับภูมิภาคฯ ใหม่เท่านั้น:

ตามระเบียบสหภาพยุโรป 2012/19/EU ต้องนำเครื่องมือ  
ไฟฟ้าที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกด้วยไป และตามระเบียบสหภาพยุโรป  
2006/66/EC ต้องนำแบบเดอเรลลิรีชัม/แบบเดอเรลลิรีชัมที่  
ชาร์จหรือใช้แล้วไปเก็บแยกจากแหล่งเข้าสู่กระบวนการการ  
รีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

### แบบเดอเรลลิรีชัม/แบบเดอเรลลิรีชัม:

ลิธيوم ไออ้อน:

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้าการขอนส่ง (ดู "การขอนส่ง",  
หน้า 55)

## Bahasa Indonesia

### Petunjuk Keselamatan

#### Petunjuk Keselamatan Umum Perkakas Listrik

**PERINGATAN** Bacalah semua petunjuk  
keselamatan dan semua petunjuk  
penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk  
keselamatan dan petunjuk penggunaan dapat  
mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera  
serius.

**Simpanlah semua petunjuk keselamatan dan petunjuk  
penggunaan untuk acuan di masa mendatang.**

Istilah "perkakas listrik" dalam petunjuk keselamatan  
mengacu pada perkakas listrik yang dioperasikan dengan  
listrik (menggunakan kabel) atau perkakas listrik yang  
dioperasikan dengan baterai (tanpa kabel).

#### Keamanan tempat kerja

- ▶ **Jaga kebersihan dan pencahayaan area kerja.** Area  
yang berantakan atau gelap dapat memicu kecelakaan.
- ▶ **Jangan mengoperasikan perkakas listrik di  
lingkungan yang dapat memicu ledakan, seperti  
adanya cairan, gas, atau debu yang mudah terbakar.**  
Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang  
kemudian mengakibatkan debu atau uap terbakar.
- ▶ **Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan pengamat saat  
mengoperasikan perkakas listrik.** Gangguan dapat  
menyebabkan hilangnya kendali.

#### Keamanan listrik

- ▶ **Steker perkakas listrik harus sesuai dengan  
stopkontak.** Jangan pernah memodifikasi steker.  
Jangan menggunakan steker adaptör bersama dengan  
perkakas listrik yang terhubung dengan sistem  
grounding. Steker yang tidak dimodifikasi dan  
stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan  
listrik.
- ▶ **Hindari kontak badan dengan permukaan yang  
terhubung dengan sistem grounding, seperti pipa,  
radiator, kompor, dan lemari es.** Terdapat peningkatan  
risiko terjadinya sengatan listrik jika badan Anda  
terhubung dengan sistem grounding.
- ▶ **Perkakas listrik tidak boleh terpapar hujan atau  
basah.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik  
menambah risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Jangan menyalahgunakan kabel.** Jangan gunakan  
kabel untuk membawa, menarik, atau melepas steker  
perkakas listrik. Jauhkan kabel dari panas, minyak,  
tepi yang tajam, atau komponen yang bergerak.  
Kabel listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko  
terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Saat mengoperasikan perkakas listrik di luar ruangan,  
gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk  
penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang

cocok untuk pemakaian di luar ruangan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.

- ▶ **Jika perkakas listrik memang harus dioperasikan di tempat yang lembap, gunakan pemutus arus listrik residu (RCD).** Penggunaan RCD akan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.

#### Keselamatan personel

- ▶ **Terapkan waspada, perhatikan aktivitas yang sedang dikerjakan, dan gunakan akal sehat saat mengoperasikan perkakas listrik. Jangan gunakan perkakas listrik saat mengalami kelelahan atau di bawah pengaruh narkoba, alkohol, atau obat-obatan.** Jika perkakas listrik dioperasikan dengan daya konsentrasi yang rendah, hal tersebut dapat menyebabkan cedera serius.
- ▶ **Gunakan peralatan pelindung diri. Selalu kenakan pelindung mata.** Dengan memakai pakaian dan sarana pelindung, misalnya masker anti debu, sepatu tertutup yang tidak licin, helm pelindung, atau pemanut telinga sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, hal tersebut dapat mengurangi risiko cedera.
- ▶ **Hindari start yang tidak disengaja. Pastikan switch berada di posisi off sebelum perkakas listrik dihubungkan ke sumber daya listrik dan/atau baterai, diangkat, atau dibawa.** Membawa perkakas listrik dengan jari menempel pada tombol atau perkakas listrik dalam keadaan hidup dapat memicu kecelakaan.
- ▶ **Singkirkan kunci penyetelan atau kunci pas sebelum menghidupkan perkakas listrik.** Perkakas atau kunci pas yang masih menempel pada komponen perkakas listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- ▶ **Jangan melampaui batas. Berdirilah secara mantap dan selalu jaga keseimbangan.** Hal ini akan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap perkakas listrik pada situasi yang tak terduga.
- ▶ **Kenakan pakaian dengan wajar. Jangan mengenakan perhiasan atau pakaian yang longgar. Jauhkan rambut, pakaian, dan sarung tangan dari bagian-bagian perkakas yang bergerak.** Pakaian yang longgar, rambut panjang atau perhiasan dapat tersangkut dalam bagian perkakas yang bergerak.
- ▶ **Jika disediakan perangkat untuk sambungan pengisian debu dan alat pengumpulan, pastikan perangkat tersebut terhubung dan digunakan dengan benar.** Penggunaan alat pengumpulan dapat mengurangi bahaya yang disebabkan oleh debu.

#### Penggunaan dan pemeliharaan perkakas listrik

- ▶ **Jangan memaksakan perkakas listrik. Gunakan perkakas listrik yang sesuai untuk pekerjaan yang dilakukan.** Perkakas listrik yang sesuai akan bekerja dengan lebih baik dan aman sesuai tujuan penggunaan.
- ▶ **Jangan gunakan perkakas listrik dengan switch yang tidak dapat dioperasikan.** Perkakas listrik yang switchnya tidak berfungsi dapat menimbulkan bahaya dan harus diperbaiki.
- ▶ **Tariklah steker dari stopkontak dan/atau keluarkan baterai sebelum melakukan penyetelan pada perkakas listrik, penggantian aksesorai atau sebelum menyimpan perkakas listrik.** Tindakan keselamatan kerja ini mengurangi risiko perkakas listrik beroperasi secara tiba-tiba.
- ▶ **Jauhkan dan simpan perkakas listrik dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang-orang yang tidak mengetahui cara menggunakan perkakas listrik, mengoperasikan perkakas listrik.** Perkakas listrik dapat membahayakan jika digunakan oleh orang-orang yang tidak terlatih.
- ▶ **Rawatlah perkakas listrik. Periksa komponen yang bergerak apabila tidak lurus atau terikat, kerusakan komponen, dan kondisi lain yang dapat mengganggu pengoperasian perkakas listrik. Apabila rusak, perbaiki perkakas listrik sebelum digunakan.** Banyak kecelakaan terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat dengan seksama.
- ▶ **Jaga ketajaman dan kebersihan alat.** Alat pemotong dengan pisau pemotong yang tajam dan dirawat dengan baik tidak akan mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.
- ▶ **Gunakan perkakas listrik, aksesorai, dan komponen perkakas dll sesuai dengan petunjuk ini, dengan mempertimbangkan kondisi kerja dan pekerjaan yang akan dilakukan.** Penggunaan perkakas listrik untuk tujuan berbeda dari fungsinya dapat menyebabkan situasi yang berbahaya.

#### Penggunaan dan pemeliharaan perkakas baterai

- ▶ **Isi ulang daya hanya dengan pengisi daya yang ditentukan oleh produsen.** Pengisi daya yang sesuai untuk satu jenis set baterai dapat menyebabkan risiko kebakaran apabila digunakan dengan set baterai lain.
- ▶ **Hanya gunakan perkakas listrik dengan set baterai yang dirancang khusus.** Penggunaan set baterai lain dapat menyebabkan risiko cedera dan kebakaran.
- ▶ **Apabila set baterai tidak digunakan, jauhkan dari benda logam lainnya, seperti klip kertas, koin, kunci, paku, sekrup, atau benda logam kecil lainnya yang dapat membuat sambungan dari satu terminal ke terminal lainnya.** Memendekkan terminal baterai dapat menyebabkan kebakaran atau api.
- ▶ **Cairan dapat keluar dari baterai jika baterai tidak digunakan dengan benar; hindari kontak. Jika terjadi kontak secara tidak disengaja, bilas dengan air. Jika cairan mengenai mata, segera hubungi bantuan medis.** Cairan yang keluar dari baterai dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar.

#### Servis

- ▶ **Minta teknisi berkualifikasi untuk menyervis perkakas listrik dengan hanya menggunakan suku cadang yang identik.** Dengan demikian, hal ini akan memastikan keamanan perkakas listrik.

## Petunjuk Keselamatan untuk Gerinda Sudut

### Petunjuk Keselamatan umum untuk Menggerinda atau Pemotongan Abrasif

- ▶ **Jangan gunakan aksesorai yang tidak dirancang secara khusus dan dianjurkan oleh produsen perkakas.** Meski aksesorai dapat dipasang pada perkakas listrik, hal ini tidak menjamin keamanan pengoperasian alat.
- ▶ **Ukuran kecepatan aksesorai setidaknya harus sama dengan kecepatan maksimum yang tertera pada perkakas listrik.** Aksesorai yang beroperasi lebih cepat dari ukuran kecepatan yang tertera dapat rusak dan terlepas.
- ▶ **Diameter dan ketebalan luar aksesorai harus dalam kapasitas perkakas listrik.** Aksesorai yang ukurannya salah tidak dapat dikendalikan dan ditanggung keamanannya.
- ▶ **Penopang berulir pada aksesorai harus sesuai dengan ulir poros gerinda. Untuk aksesorai yang dipasang dengan flensa, lubang pengeboran aksesorai harus sesuai dengan diameter posisi flensa.** Aksesorai yang tidak sesuai dengan perangkat keras yang terpasang pada perkakas listrik akan kehilangan keseimbangan, bergetar terlalu keras dan kehilangan kendali.
- ▶ **Jangan gunakan aksesorai yang sudah rusak.** Sebelum digunakan, periksa aksesorai, seperti cakram abrasif dari kepingan dan keretakan, bantalan penyokong dari keretakan, keausan atau penggunaan berlebih, sikat kawat yang kendur atau kabel yang retak. Jika perkakas listrik atau aksesorai terjatuh, periksa perkakas dari kerusakan atau pasang aksesorai yang tidak rusak. Setelah memeriksa dan memasang aksesorai, jaga jarak Anda dari bidang aksesorai yang berputar dan jalankan perkakas dengan kecepatan maksimum tanpa beban selama satu menit. Aksesorai yang rusak biasanya akan hancur saat dilakukan pengujian ini.
- ▶ **Kenakan alat pelindung.** Tergantung pada pemakaian, gunakan pelindung wajah, kaca mata pelindung, atau kaca mata keamanan. Kenakan masker debu, pelindung pendengaran, sarung tangan dan pakaian kerja yang mampu melindungi dari material kecil atau kepingan benda kerja. Pelindung mata harus mampu melindungi dari puing-puing yang terbang selama pemakaian. Masker debu atau respirator harus mampu menyaring partikel yang dihasilkan saat pemakaian perkakas. Pemakaian terlalu lama hingga menimbulkan kebisingan yang sangat tinggi dapat menimbulkan kehilangan pendengaran.
- ▶ **Hendaklah pengamat memberi jarak aman dengan area kerja. Siapa saja yang memasuki area kerja harus memakai alat pelindung.** Bagian dari alat kerja atau aksesorai yang rusak dapat terlempar dan menyebabkan cedera di luar area langsung pengoperasian.
- ▶ **Jangan pernah letakkan perkakas listrik sebelum aksesorai telah berhenti sepenuhnya.** Aksesorai yang

berputar dapat menabrak permukaan dan perkakas lepas dari kendali Anda.

- ▶ **Jangan menghidupkan perkakas listrik dengan membawanya ke samping Anda.** Kontak tidak sengaja dengan aksesorai yang berputar dapat merobek pakaian, menarik aksesorai ke tubuh Anda.
- ▶ **Bersihkan ventilasi udara pada perkakas listrik secara berkala.** Kipas motor akan menyerap debu ke dalam housing dan serbuk logam yang terlalu banyak terkumpul dapat menyebabkan bahaya listrik.
- ▶ **Jangan gunakan perkakas listrik ini berdekatan dengan material yang mudah terbakar.** Percikan api dapat membakar material-material tersebut.
- ▶ **Perkakas listrik ini dirancang untuk menggerinda atau sebagai alat untuk memotong. Baca semua peringatan, petunjuk, ilustrasi, dan spesifikasi keselamatan yang diberikan bersama perkakas listrik ini.** Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja di bawah ini dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka berat.
- ▶ **Pekerjaan seperti mengampelas, menyikat, atau memoles tidak dianjurkan untuk dikerjakan dengan perkakas listrik ini.** Penggunaan perkakas listrik yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan dapat menimbulkan risiko cedera.
- ▶ **Jangan gunakan aksesorai yang memakai pendingin cair.** Menggunakan air atau pendingin cair lainnya dapat menyebabkan sengatan atau kejut listrik.
- ▶ **Pegang perkakas listrik hanya pada permukaan gagang isolator saat melakukan pekerjaan yang memungkinkan aksesorai pemotong bersentuhan dengan kabel yang tidak terlihat.** Aksesorai pemotong yang bersentuhan dengan kabel yang dialiri listrik dapat menyebabkan bagian logam perkakas listrik yang terbuka dialiri listrik sehingga berisiko mengakibatkan sengatan listrik pada operator.

### Sentakan dan Peringatan Terkait

Sentakan merupakan reaksi tiba-tiba pada cakram yang berputar, terjepit atau tersangkut, bantalan penyokong, sikat atau aksesorai lainnya. Cakram yang terjepit atau tersangkut menyebabkan aksesorai yang berputar akan berhenti mendadak dan menyebabkan perkakas yang tak terkendali berputar ke arah sebaliknya dari putaran aksesorai pada titik belitan.

Sebagai contoh, jika sebuah cakram abrasif tersangkut atau terjepit benda kerja, tepi cakram yang masuk ke titik jepit dapat masuk ke dalam permukaan material yang menyebabkan cakram naik atau terlempar ke luar. Cakram dapat terlempar menjauh maupun ke arah operator, bergantung pada arah gerakan cakram pada titik jepitan. Cakram abrasif juga dapat rusak karena hal-hal ini.

Sentakan merupakan akibat dari penggunaan yang salah dari perkakas listrik ini dan/atau prosedur atau syarat pengoperasian atau syarat-syarat penggunaan yang tidak tepat, namun dapat dihindari dengan melakukan tindakan pencegahan yang tepat seperti yang diberikan di bawah ini.

- ▶ **Pegang gagang perkakas listrik dan posisikan tubuh dan lengan Anda agar dapat menahan sentakan.** Jika disediakan, selalu gunakan handle tambahan sebagai kendali maksimum melawan sentakan atau efek torsi saat menghidupkan. Operator dapat mengendalikan efek torsi atau gaya sentakan bila melakukan tindakan pencegahan.
- ▶ **Jauhkan tangan Anda dari aksesoris yang berputar.** Aksesoris dapat memberikan sentakan terhadap tangan Anda.
- ▶ **Jangan berdiri di tempat perkakas bergerak saat terjadi sentakan.** Sentakan akan bergerak ke arah berlawanan dari gerakan cakram pada titik sangkut.
- ▶ **Lakukan dengan hati-hati saat bekerja untuk bagian sudut, tepi yang tajam, dll. Hindarkan aksesoris dari risiko terlempar atau tersangkut.** Bagian sudut, tepi yang tajam atau melingkar berpotensi membuat aksesoris yang berputar tersangkut dan menimbulkan hilangnya kendali atau sentakan.
- ▶ **Jangan pasang pisau pengukir kayu atau gergaji bergigi.** Jenis pisau tersebut dapat menimbulkan sentakan dan kehilangan kendali.

#### **Petunjuk Keselamatan khusus untuk Menggerinda dan Memotong Abrasif**

- ▶ **Hanya gunakan jenis cakram yang dianjurkan untuk perkakas listrik Anda dan pelindung khusus yang dirancang untuk cakram yang dipilih.** Cakram yang tidak dirancang untuk perkakas listrik, tidak dapat dijamin keamanan dan keselamatannya.
- ▶ **Permukaan gerinda dari cakram dengan bagian tengah ditekan harus dipasang di bawah pengetam mulut pelindung.** Pemasangan cakram yang salah yang menjorok ke pengetam pada mulut pelindung tidak dapat terlindungi dengan baik.
- ▶ **Pelindung harus terpasang ke perkakas listrik dengan aman dan berada pada posisi keamanan maksimal, sehingga hanya sebagian kecil cakram yang mengarah ke operator.** Pelindung akan membantu melindungi operator dari kepingan-kepingan cakram yang pecah, kontak secara tidak sengaja dengan cakram dan percikan yang dapat membakar baju yang dipakai.
- ▶ **Cakram harus digunakan sesuai dengan pemakaian yang dianjurkan. Misalnya: jangan menggerinda dengan sisi cakram pemotong.** Cakram pemotong abrasif digunakan untuk menggerinda bagian tepi, gaya di sisi cakram dapat menyebabkan cakram pecah.
- ▶ **Selalu gunakan flensa cakram yang tidak rusak dengan ukuran dan bentuk yang sesuai untuk cakram yang dipilih.** Flensa cakram yang tepat akan membantu cakram mengurangi kemungkinan kerusakan cakram. Flensa untuk cakram pemotong dapat berbeda dengan flensa cakram gerinda.
- ▶ **Jangan gunakan cakram yang telah usang dari perkakas listrik yang lebih besar.** Cakram untuk perkakas listrik yang lebih besar tidak cocok untuk

perkakas yang lebih kecil dengan kecepatan lebih tinggi dan dapat menimbulkan ledakan.

#### **Petunjuk Keselamatan Tambahan khusus untuk Pemotongan Abrasif**

- ▶ **Jangan "menyumbat" cakram pemotong atau menggunakan tekanan yang terlalu tinggi. Jangan memotong terlalu dalam.** Tekanan yang terlalu tinggi pada cakram akan meningkatkan beban dan kerentanan terhadap putaran atau ikatan cakram dalam memotong, dan kemungkinan terjadinya sentakan atau kerusakan cakram.
- ▶ **Jangan posisikan tubuh Anda di belakang dan sejajar dengan cakram yang berputar.** Ketika cakram, pada saat digunakan, bergerak menjauh dari tubuh Anda, sentakan dapat mendorong cakram yang berputar dan perkakas secara langsung ke arah Anda.
- ▶ **Ketika cakram terbelit atau ketika pemotongan terhenti oleh suatu sebab, matikan perkakas dan pegang perkakas tanpa gerakan hingga perkakas benar-benar mati. Jangan pernah mencoba melepas cakram pemotong ketika cakram sedang berputar.** Jika tidak, dapat terjadi sentakan. Periksa dan lakukan reparasi untuk mengatasi penyebab cakram tersangkut.
- ▶ **Jangan melanjutkan pemotongan saat perkakas berada dalam benda kerja.** Biarkan cakram berputar dengan kecepatan penuh dan lanjutkan memotong dengan hati-hati. Cakram dapat terbelit, maju, atau mundur jika perkakas listrik dihidupkan kembali dalam benda kerja.
- ▶ **Pelat penyangga atau benda kerja yang berukuran sangat besar digunakan untuk mengurangi risiko cakram tersangkut atau mengalami sentakan.** Benda kerja yang besar cenderung akan merosot akibat besarnya beban. Penyangga harus ditempatkan di bawah benda kerja dekat dengan garis potong dan dekat tepi benda kerja pada kedua sisi cakram.
- ▶ **Lakukan dengan hati-hati saat membuat potongan dalam dinding (pocket cut) atau area yang sulit dijangkau lainnya.** Cakram yang menonjol dapat memotong pipa gas atau air, kabel listrik, atau benda yang dapat menimbulkan sentakan.
- ▶ **Pakailah kaca mata pelindung.**
- ▶ **Gunakanlah alat detektor logam yang cocok untuk mencari kabel dan pipa yang tidak terlihat atau hubungi perusahaan pengadaan setempat.** Sentuhan dengan kabel-kabel listrik dapat mengakibatkan api dan kontak listrik. Pipa gas yang dirusak dapat mengakibatkan ledakan. Pipa air yang dirusak mengakibatkan barang-barang menjadi rusak.
- ▶ **Jangan memegang mata gerinda dan mata potong sebelum alat-alat tersebut menjadi dingin.** Piringan-



piringan ini menjadi sangat panas selama penggunaannya.

► **Buka kunci tombol on/off dan setel ke posisi off saat aliran listrik terputus, misalnya akibat baterai dilepas.** Dengan demikian, perkakas listrik tidak hidup kembali secara tidak terkendali.

► **Asap dapat keluar apabila terjadi kerusakan atau penggunaan yang tidak tepat pada baterai. Baterai dapat terbakar atau meledak.** Biarkan udara segar mengalir masuk dan kunjungi dokter apabila mengalami gangguan kesehatan. Asap tersebut dapat mengganggu saluran pernafasan.

► **Jangan membuka baterai.** Ada bahaya terjadinya korsleting.

► **Baterai dapat rusak akibat benda-benda lancip, seperti jarum, obeng, atau tekanan keras dari luar.** Hal ini dapat menyebabkan terjadinya hubungan singkat internal dan baterai dapat terbakar, berasap, meledak, atau mengalami panas berlebih.

► **Hanya gunakan baterai pada produk yang dibuat oleh produsen.** Hanya dengan cara ini, baterai dapat terlindung dari kelebihan muatan.



**Lindungi baterai dari panas, misalnya juga dari paparan sinar matahari dalam waktu yang lama, api, kotoran, air dan kelembapan.** Terdapat risiko ledakan dan korsleting.

► **Jangan menyentuh cakram gerinda sebelum cakram menjadi dingin.** Piringan-piringan ini menjadi sangat panas selama penggunaannya.

► **Gunakan alat kerja dengan aman.** Benda yang ditahan dalam alat pemegang atau bapis lebih aman daripada benda yang dipegang dengan tangan.

## Spesifikasi produk dan performa



**Bacalah semua petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan.** Kesalahan dalam menjalankan petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran, dan/atau luka-luka yang berat.

Perhatikan ilustrasi yang terdapat pada sisi sampul panduan pengoperasian.

### Tujuan penggunaan

Perkakas listrik cocok untuk memotong dan menggosok material berbahan logam, batu dan kayu, bahan sintetis, logam bukan besi dan ubin tanpa menggunakan air. Gunakan kap pelindung khusus saat memotong.

### Ilustrasi komponen

Nomor-nomor dari bagian-bagian perkakas pada gambar sesuai dengan gambar perkakas listrik pada halaman bergambar.

(1) Panah arah putaran pada housing

(2) Tombol pengunci spindel

(3) Tombol on/off

(4) Baterai<sup>A)</sup>

(5) Tombol pelepas baterai<sup>A)</sup>

(6) Indikator level pengisian daya baterai

(7) Kap pelindung untuk menggerinda

(8) Spindel gerinda

(9) Gagang (permukaan genggam berisolator)

(10) Kap pelindung untuk memotong<sup>A)</sup>

(11) Sekrup penjepit dengan cakram

(12) Cakram pemotong<sup>A)</sup>

(13) Kunci L

A) Aksesoris yang ada pada gambar atau yang dijelaskan tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar. Semua aksesoris yang ada dapat Anda lihat dalam program aksesoris kami.

### Data teknis

Gerinda		GWS 12V-76	
Nomor seri		3 601 JF2 0..	
Tegangan nominal	V=	12	
Kecepatan nominal <sup>A)</sup>	min <sup>-1</sup>	19500	
Diameter mata gerinda	mm	76	maks.
Diameter dudukan	mm	10	
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014 <sup>A)</sup>	kg	0,70-0,90	
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya	°C	0...+35	
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian <sup>B)</sup> dan saat disimpan	°C	-20...+50	
Baterai yang direkomendasikan		GBA 12V...	
Perangkat pengisian daya yang direkomendasikan		GAL 12... GAX 18...	

A) tergantung pada baterai yang digunakan

B) daya terbatas pada suhu <0 °C

### Pemasangan

#### Mengisi daya baterai

► **Hanya gunakan pengisi daya yang tercantum pada data teknis.** Hanya pengisi daya ini yang sesuai dengan baterai Li-ion yang digunakan pada perkakas listrik Anda.

**Catatan:** Baterai dikirim dalam keadaan terisi sebagian.

Untuk memastikan kinerja penuh baterai, isi penuh daya baterai ke pengisi daya sebelum menggunakan untuk pertama kali.

Daya baterai li-ion dapat diisi setiap saat tanpa mengurangi masa pakainya. Penghentian proses pengisian daya tidak merusak baterai.

Baterai li-ion terlindung dari pengosongan daya total dengan "Electronic Cell Protection (ECP)". Jika baterai habis, perkakas listrik dimatikan oleh pengaman: Alat sisipan berhenti beroperasi.

- **Jangan menekan kembali tombol on/off jika perkakas listrik mati secara otomatis.** Baterai dapat rusak.

Perhatikan petunjuk mengenai pembuangan baterai.

### Melepas baterai (lihat gambar A)

Untuk melepas baterai (4), tekan tombol pelepas (5) dan keluarkan baterai dari perkakas listrik. **Jangan melepas baterai dengan paksa.**

### Indikator level pengisian daya baterai

LED	Kapasitas
Lampu menyala hijau 3 x	60 – 100%
Lampu menyala hijau 2 x	30 – 60%
Lampu menyala hijau 1 x	10 – 30%
Lampu berkedip hijau perlahan 1 x	0 – 10%

### Memasang komponen pelindung

- **Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja, dsb.) serta selama transpor dan penyimpanan, keluarkanlah baterai dari perkakas Isitrik.** Terdapat risiko cedera apabila tombol untuk menghidupkan dan mematikan dioperasikan tanpa sengaja.

**Catatan:** Jika mata gerinda mengalami kerusakan selama penggunaan atau jika peralatan pemasangan pada kap pelindung/ perkakas listrik rusak, peralatan listrik harus segera dikirimkan ke Service Center. Alamat pengiriman dapat dilihat di bab "Service Center dan konsultasi penggunaan".

#### Kap pelindung untuk memotong

- **Saat memotong dengan bahan yang kasar, selalu pasang kap pelindung untuk memotong (10).**
- **Perhatikan penghisapan debu yang memadai saat memotong bahan batu-batuan.**

#### Memasang kap pelindung (lihat gambar B)

Pasang kap pelindung untuk memotong (10) pada kap pelindung untuk menggerinda (7) hingga terpasang kuat.

#### Mengatur kap pelindung (lihat gambar B)

Putar kap pelindung ke posisi yang diinginkan dan kunci kap pelindung. Tidak diperlukan alat lain untuk memasang.

### Memasang alat kerja

- **Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja, dsb.) serta selama transpor dan penyimpanan, keluarkanlah baterai dari perkakas Isitrik.** Terdapat risiko cedera

apabila tombol untuk menghidupkan dan mematikan dioperasikan tanpa sengaja.

- **Jangan memegang mata gerinda dan mata potong sebelum alat-alat tersebut menjadi dingin.** Piringan-piringan ini menjadi sangat panas selama penggunaannya.

Bersihkan spindel gerinda (8) dan semua komponen yang akan dipasang.

Untuk mengencangkan atau melengkarkan alat gerinda, geser tombol pengunci spindel (2) ke depan lalu putar secara bersamaan pada alat gerinda agar spindel gerinda terkunci.

- **Hanya gerakkan tombol penahan spindel gerinda jika spindel tidak berputar.** Jika tidak, perkakas listrik dapat rusak.

#### Mata gerinda/cakram potong

Perhatikanlah ukuran alat gerinda. Diameter lubang harus sesuai dengan flensa pemasangan. Jangan menggunakan adaptor atau reducer.

Jika menggunakan cakram potong intan, pastikan panah arah putaran pada cakram potong intan dan arah putaran perkakas listrik sesuai (lihat panah arah putaran pada housing).

Urutan pemasangannya dapat dilihat pada halaman bergambar.

Untuk **melepaskan cakram gerinda/cakram potong**, geser tombol pengunci spindel (2) ke depan, lalu putar secara bersamaan pada cakram gerinda/cakram potong (12) agar spindel gerinda terkunci (8) (lihat gambar C1).

Dengan menggunakan kunci L (13), lepaskan sekrup penjepit dengan cakram (11) dan lepaskan cakram gerinda/cakram potong (12) (lihat gambar C2).

Untuk **memasang cakram gerinda/cakram potong**, pasang sekrup penjepit dengan cakram (11). Kencangkan sekrup dengan kunci L (13) hingga cakram sekrup terpasang rata pada cakram gerinda/cakram potong (12) (lihat gambar C3).

Kemudian geser kembali tombol pengunci spindel (2) (lihat gambar C4).

- **Setelah memasang alat kerja dan menghidupkan perkakas, periksa apakah alat kerja sudah dipasangkan dengan benar dan dapat berputar secara bebas. Perhatikan agar alat kerja tidak menyinggung kap pelindung atau bagian-bagian lainnya.**

#### Alat gerinda yang diperbolehkan

Semua alat kerja yang disebutkan di dalam petunjuk pengoperasian ini dapat digunakan.

Kecepatan putaran yang diizinkan [ $\text{min}^{-1}$ ] atau kecepatan lingkar [ $\text{m}/\text{s}$ ] dari alat kerja yang digunakan setidaknya harus sesuai dengan informasi yang tertera pada tabel.

Oleh karena itu, perhatikan **kecepatan putaran atau kecepatan lingkar** yang diizinkan pada label alat kerja.

maks. [mm]	[mm]			
D	b	d	[min⁻¹]	[m/s]
	76	7	10	19500 80

### Memilih cakram gerinda/cakram potong

Alat gerinda	Material
	Carbide Multi Wheel
	Expert for Inox
	Best for Ceramic
	Best for Hard Ceramic

### Pengisapan debu/serbuk

Debu dari bahan-bahan seperti cat yang mengandung timbel (timah hitam), beberapa jenis kayu, bahan mineral dan logam dapat berbahaya bagi kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu-debu ini dapat mengakibatkan reaksi alergi dan/atau penyakit saluran pernapasan pada pengguna atau orang yang berada di dekatnya.

Beberapa debu tertentu seperti debu kayu pohon quercus atau pohon fagus silvatica dianggap dapat mengakibatkan penyakit kanker, terutama dalam campuran dengan bahan-bahan tambahan untuk pengolahan kayu (kromat, obat pengawet kayu). Bahan-bahan yang mengandung asbes hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang yang ahli.

- Perhatikanlah supaya ada pertukaran udara yang baik di tempat kerja.
- Kami anjurkan Anda memakai masker anti debu dengan filter kelas P2.

Taatilah peraturan-peraturan untuk bahan-bahan yang dikerjakan yang berlaku di negara Anda.

- **Hindari debu yang banyak terkumpul di tempat kerja.**  
Debu dapat tersulut dengan mudah.

## Penggunaan

### Pengoperasian pertama kali

#### Memasang baterai

**Catatan:** Menggunakan baterai yang tidak sesuai untuk perkakas listrik dapat menyebabkan kegagalan fungsi atau kerusakan pada perkakas listrik.

Pasang baterai yang telah diisi daya (4) ke dalam gagang perkakas listrik hingga terkunci dan terpasang rata pada gagang.

#### Menyalakan/mematiakan perkakas listrik

Untuk **mulai menyalakan** perkakas listrik, geser tombol on/off (3) ke depan.

Untuk **mengunci** tombol on/off (3), dorong tombol on/off (3) ke depan hingga mengunci.

Untuk **mematiakan** perkakas listrik, lepaskan tombol on/off (3) atau jika tombol terkunci, tekan tombol on/off (3) ke belakang secara singkat kemudian lepaskan tombol.

- **Periksa alat gerinda sebelum digunakan. Alat gerinda harus dipasang dengan benar dan dapat berputar dengan bebas. Lakukan uji coba minimal selama satu menit tanpa beban. Jangan menggunakan alat gerinda yang rusak, tidak bulat atau bergetar.** Alat gerinda yang rusak dapat pecah dan menyebabkan cedera.

#### Display pemantauan suhu/pelindung beban berlebih

Indikator LED merah (6) membantu melindungi baterai dari panas berlebih dan melindungi mesin dari beban berlebih.

Jika indikator LED (6) **menyala merah terus-menerus**, suhu baterai terlalu tinggi dan perkakas listrik akan mati secara otomatis.

- Matikan perkakas listrik.
- Biarkan baterai menjadi dingin terlebih dulu sebelum melanjutkan pengoperasian perkakas.

Jika indikator LED (6) **berkedip merah**, perkakas listrik terhalang dan akan mati secara otomatis.

Jauhkan perkakas listrik dari benda kerja.

Apabila bagian yang terhenti telah diperbaiki, perkakas listrik akan bekerja lagi.

#### Petunjuk pengoperasian

- **Berhati-hatilah saat membuat aluran instalasi pada dinding struktural, lihat bab "Petunjuk mengenai struktur".**
- **Perhatikan ketentuan hukum dan petunjuk dari produsen material saat memotong material yang ringan.**
- **Tahan benda kerja, jika benda tetap goyah karena menahan bebananya sendiri.**
- **Jangan membebangkan perkakas listrik terlalu berat sehingga perkakas berhenti.**
- **Setelah pembebangan yang berat, biarkan perkakas listrik beroperasi tanpa beban selama beberapa menit untuk mendinginkan aksesoris yang digunakan.**
- **Jangan menggunakan perkakas listrik dengan penopang untuk mesin gerinda potong.**
- **Jangan memegang mata gerinda dan mata potong sebelum alat-alat tersebut menjadi dingin.** Piringan-piringan ini menjadi sangat panas selama penggunaannya.

Jika perkakas listrik bermuatan elektrostatis, elektronik yang terpasang akan mematiakan perkakas listrik. Tekan kembali

tombol on/off (3) untuk mengoperasikan kembali perkakas listrik.

#### Mengikis

► **Jangan menggunakan mata potong untuk mengikis.**

Hasil kerja terbaik saat mengikis dapat diperoleh dengan sudut kerja antara 30° hingga 40°. Gerakkan perkakas listrik dengan tekanan yang sedang maju-mundur. Dengan demikian, benda kerja tidak terlalu panas, warna permukaan benda kerja tidak berubah, dan penampang menjadi lebih halus.

#### Memotong logam

► **Saat memotong dengan bahan yang kasar, selalu pasang kap pelindung untuk memotong (10).**

Selama memotong, dorong perkakas dengan tekanan sedang dan sesuaikan dengan material yang dikerjakan. Jangan menekan, memiringkan atau mengayun-ayunkan cakram potong.

Jangan menghentikan gerak cakram potong yang belum berhenti berputar dengan cara menekan sisi sampingnya.

Arah pemotongan harus selalu berlawanan dengan arah gerak dari alat kerja. Jika tidak, terdapat risiko adanya tekanan pada perkakas listrik yang **tak terkendali** dari jalur pemotongan.

Selama memotong profil atau tabung persegi, gunakan penampang terkecil untuk hasil pemotongan terbaik.

#### Memotong batu

► **Perhatikan penghisapan debu yang memadai saat memotong bahan batu-batuan.**

► **Pakailah masker debu.**

► **Perkakas listrik ini hanya boleh digunakan untuk pemotongan/pengikisan kering.**

Untuk memotong batu-batuan, sebaiknya gunakan cakram potong intan.

Selama memotong material yang sangat keras, misalnya beton dengan kadar kerikil yang tinggi, cakram potong intan dapat menjadi terlalu panas sehingga dapat menjadi rusak. Lingkaran bunga api yang berputar bersama dengan cakram potong intan merupakan tanda untuk hal ini.

Pada situasi ini, hentikan pekerjaan memotong dan biarkan cakram potong intan berputar sebentar tanpa beban pada kecepatan putaran maksimal untuk mendinginkannya.

Jika pekerjaan menghabiskan waktu lama dan terdapat lingkaran bunga api, cakram potong intan telah menjadi tumpul. Cakram dapat diasah dengan cara memotong sedikit-sedikit pada material abrasif, misalnya beton kapur.

#### Petunjuk mengenai struktur

Membuat aluran instalasi pada dinding yang berstruktur harus tunduk pada peraturan-peraturan norma DIN 1053 Bagian 1 atau peraturan-peraturan yang berlaku di negara terkait. Peraturan tersebut harus ditaati. Sebelum memulai pekerjaan, mintalah saran dari ahli struktur, arsitek atau pengawas bangunan.

#### Petunjuk mengenai penanganan baterai yang optimal

Lindungilah baterai dari kelembapan dan air.

Simpan baterai hanya pada rentang suhu antara –20 °C hingga 50 °C. Jangan meletakkan baterai di dalam mobil, misalnya pada musim panas.

Bersihkan lubang ventilasi baterai dengan kuas yang lembut, bersih dan kering secara berkala.

Waktu pengoperasian yang berkurang secara signifikan setelah pengisian daya menunjukkan bahwa baterai telah aus dan perlu diganti.

Perhatikan petunjuk mengenai pembuangan baterai.

## Perawatan dan servis

### Perawatan dan pembersihan

► **Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja, dsb.) serta selama transpor dan penyimpanan, keluarkanlah baterai dari perkakas listrik.** Terdapat risiko cedera apabila tombol untuk menghidupkan dan mematikan dioperasikan tanpa sengaja.

► **Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan agar perkakas dapat digunakan dengan baik dan aman.**

Simpan dan tangani aksesoris secara cermat.

### Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan

Layanan pelanggan Bosch menjawab semua pertanyaan Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang suku cadang produk ini. Gambaran teknis (exploded view) dan informasi mengenai suku cadang dapat ditemukan di:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Tim konsultasi penggunaan Bosch akan membantu Anda menjawab pertanyaan seputar produk kami beserta aksesorinya.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, selalu sebutkan nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe produk.

### Indonesia

PT Robert Bosch

Palma Tower 10th Floor

Jalan RA Kartini II-S Kaveling 6

Pondok Pinang, Kebayoran Lama

Jakarta Selatan 12310

Tel.: (021) 3005 5800

Fax: (021) 3005 5801

E-Mail: [boschpowertools@id.bosch.com](mailto:boschpowertools@id.bosch.com)

[www.bosch-pt.co.id](http://www.bosch-pt.co.id)

### Transpor

Pada baterai-baterai li-ion yang digunakan diterapkan persyaratan terkait peraturan-peraturan tentang bahan-bahan yang berbahaya. Baterai-baterai dapat diangkut oleh penggunanya tanpa pembatasan lebih lanjut di jalan.

Pada pengiriman oleh pihak ketiga (misalnya transportasi udara atau perusahaan ekspedisi) harus ditaati syarat-syarat terkait kemasan dan pemberian tanda. Dalam hal ini,

diperlukan konsultasi dengan ahli bahan-bahan berbahaya saat mengatur barang pengiriman.

Kirimkan baterai hanya jika housing-nya tidak rusak. Tutup bagian-bagian yang terbuka dan kemas baterai agar tidak bergerak-gerak di dalam kemasan. Taatilah peraturan-peraturan nasional lainnya yang mungkin lebih rinci yang berlaku di negara Anda.

### Cara membuang



Perkakas listrik, baterai, aksesoris dan kemasan harus didaur ulang dengan cara yang ramah lingkungan.



Jangan membuang perkakas listrik, aki/baterai ke dalam sampah rumah tangga!

### Hanya untuk negara Uni Eropa:

Berdasarkan pedoman Eropa Directive 2012/19/EU, alat listrik yang tidak lagi dapat digunakan dan berdasarkan pedoman Eropa Directive 2006/66/EC, baterai yang rusak atau yang telah dipakai harus dikumpulkan secara terpisah dan didaur ulang dengan cara yang ramah lingkungan.

#### Baterai:

##### Li-ion:

Perhatikanlah petunjuk-petunjuk dalam bab Transpor (lihat „Transpor“, Halaman 62).

# Tiếng Việt

## Hướng dẫn an toàn

### Cảnh báo Tổng quát Cách sử dụng An toàn Dụng cụ điện Cầm tay

**CẢNH BÁO** Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị thương tật nghiêm trọng.

**Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.**

Thuật ngữ "dụng cụ điện cầm tay" trong phần cảnh báo là để cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cầm điện) hay vận hành bằng pin (không dây cầm điện).

#### Khu vực làm việc an toàn

- ▶ **Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
- ▶ **Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác.** Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rác bén cháy hay bốc khói.

▶ **Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Sự phân tâm có thể gây ra sự mất điều khiển.

#### An toàn về điện

▶ **Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm.** Không bao giờ được cải biến lại phích cắm dưới mọi hình thức.

▶ **Không được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây mát).** Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật.

▶ **Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh.** Có nhiều nguy cơ bị điện giật hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp xúc hay nối đất.

▶ **Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.

▶ **Không được lạm dụng dây dẫn điện.** Không bao giờ được nắm dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay. Không để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén và bộ phận chuyển động. Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.

▶ **Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.

▶ **Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn.** Sử dụng thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

#### An toàn cá nhân

▶ **Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay được phẩm gây ra. Một thoảng mất tập trung khi đang vận hành dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân.

▶ **Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân.** Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt. Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tích cho bản thân.

▶ **Phòng tránh máy khởi động bất ngờ.** Bảo đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cầm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhắc máy lên hay khi mang xách máy. Ngáng ngón tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ dẫn đến tai nạn.

▶ **Lấy mọi chìa hay khóa điều chỉnh ra trước khi mở điện dụng cụ điện cầm tay.** Khóa hay

chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.

- ▶ **Không rướn người. Luôn luôn giữ tư thế đứng thích hợp và thẳng bằng.** Điều này tạo cho việc điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong mọi tình huống bất ngờ.
- ▶ **Trang phục thích hợp. Không mặc quần áo rộng lùng thùng hay mang trang sức.** Giữ tóc, quần áo và găng tay xa khỏi các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.
- ▶ **Nếu có các thiết bị di kèm để nối máy hút bụi và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt.** Việc sử dụng các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các độc hại liên quan đến bụi gây ra.

#### Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay

- ▶ **Không được ép máy.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của bạn. Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà máy được thiết kế.
- ▶ **Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu như công tắc không tắt và mở được.** Bất kỳ dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- ▶ **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hay pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cất dụng cụ điện cầm tay.** Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.
- ▶ **Cắt giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ điện cầm tay.** Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.
- ▶ **Bảo quản dụng cụ điện cầm tay.** Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị ráng nứt và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tồi.
- ▶ **Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch.** Bảo quản đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm giảm khả năng bị kẹt và dễ điều khiển hơn.
- ▶ **Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu cài v. v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.** Sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác

với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.

#### Sử dụng và bảo quản dụng cụ dùng pin

- ▶ **Chỉ được sạc pin lại với bộ nạp điện do nhà sản xuất chỉ định.** Bộ nạp điện thích hợp cho một loại pin có thể gây nguy cơ cháy khi sử dụng cho một loại pin khác.
- ▶ **Chỉ sử dụng dụng cụ điện cầm tay với loại pin được thiết kế đặt biệt dành riêng cho máy.** Sử dụng bất cứ loại pin khác có thể dẫn đến thương tật hay cháy.
- ▶ **Khi không sử dụng pin, để cách xa các vật bằng kim loại như kẹp giấy, tiền xu, chìa khóa, đinh, ốc vít hay các đồ vật kim loại nhỏ khác, thứ có thể tạo sự nối tiếp từ một đầu cực với một đầu cực khác.** Sự chập mạch của các đầu cực với nhau có thể gây bong bóng hay cháy.
- ▶ **Bảo quản ở tình trạng tối, dung dịch từ pin có thể tách ra; tránh tiếp xúc.** Nếu vô tình chạm phải, hãy xối nước để rửa. Nếu dung dịch vào mắt, cần thêm sự hỗ trợ của y tế. Dung dịch tiết ra từ pin có thể gây ngứa hay bong.

#### Bảo dưỡng

- ▶ **Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ tùng đúng chủng loại để thay.** Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.

#### Cảnh báo An toàn cho Máy mài góc

Các Cảnh báo An toàn chung cho các thao tác Mài hoặc Mài cắt đứt

- ▶ **Không được sử dụng các phụ kiện không được thiết kế riêng và khuyên dùng bởi nhà sản xuất dụng cụ.** Bởi vì phụ kiện có thể gắn được với dụng cụ điện cầm tay của bạn, nhưng nó không đảm bảo hoạt động an toàn.
- ▶ **Tốc độ định mức của phụ kiện tối thiểu phải bằng tốc độ tối đa được ghi trên dụng cụ điện cầm tay.** Các phụ kiện chạy nhanh hơn tốc độ định mức của chúng có thể bị vỡ và văng ra.
- ▶ **Đường kính ngoài và độ dày của phụ kiện phải nằm trong định mức công suất của dụng cụ điện cầm tay của bạn.** Không thể bảo vệ hoặc kiểm soát phù hợp các phụ kiện sai kích cỡ.
- ▶ **Lắp ghép ta lông của các phụ kiện phải khớp với đầu ren trực chính của máy mài.** Đối với các phụ kiện được lắp ghép bằng các bích, lỗ tâm của phụ kiện phải khít với đường kính định vị của bích. Các phụ kiện không khớp với các phụ kiện cứng ghép nối của dụng cụ điện cầm tay sẽ làm mất cân bằng, rung lắc quá mức và có thể làm mất kiểm soát.
- ▶ **Không được sử dụng phụ kiện bị hư hỏng.** Trước mỗi lần sử dụng, cần kiểm tra kỹ các

**vết nứt và rạn của đĩa mài, các vết ran nứt, mòn hoặc mài mòn quá mức của tấm đệm, các đầu kim loại bị lỏng hoặc bị nứt của bàn chải kim loại.** Nếu làm rơi dụng cụ điện cầm tay hoặc phụ kiện, cần kiểm tra hư hỏng hoặc thay thế bằng phụ kiện không bị hư hỏng. Sau khi kiểm tra và thay thế phụ kiện, bạn và người xung quanh đứng tránh hướng lưỡi bào của các phụ kiện xoay và khởi động dụng cụ điện ở tốc độ không tải tối đa trong vòng một phút. Các phụ kiện bị hư hỏng thường bị vỡ dời trong quá trình chạy thử này.

- ▶ **Mặc thiết bị bảo hộ cá nhân.** Tùy thuộc vào từng công việc, hãy sử dụng mặt nạ, kính bảo vệ hoặc kính an toàn. Nếu có, hãy deo mặt nạ chống bụi, dụng cụ bảo vệ tai, găng tay và tạp dề lao động có thể ngăn chặn mài nhô hoặc các mảnh vụn của phôi. Dụng cụ bảo vệ mắt phải có khả năng ngăn chặn mảnh vụn bắn ra do các thao tác khác nhau sinh ra. Mặt nạ chống bụi hoặc mặt nạ chống độc phải có khả năng lọc các tạp chất do thao tác của bạn sinh ra. Việc tiếp xúc lâu với tiếng ồn quá cao có thể làm giảm thính giác.
- ▶ **Hãy cách ly người xung quanh tránh xa khu vực làm việc một khoảng cách an toàn.** Bất kỳ ai đi vào khu vực làm việc phải mặc thiết bị bảo hộ cá nhân. Các mảnh vụn của phôi hoặc của phụ kiện bị vỡ có thể văng ra ngoài khỏi khu vực làm việc và có thể gây tổn thương.
- ▶ **Tuyệt đối không để dụng cụ điện cầm tay xuống đất cho tới khi phần quay của thiết bị đã dừng hẳn.** Phần phụ kiện quay có thể ngoạm bể mặt và kéo dụng cụ điện cầm tay khỏi tầm kiểm soát.
- ▶ **Không được vận hành dụng cụ điện cầm tay trong khi đang deo nó trên người.** Việc vô tình tiếp xúc với phần phụ kiện quay có thể ngoạm quần áo của bạn, kéo phụ kiện về phía của bạn.
- ▶ **Thường xuyên vệ sinh các lỗ thông khí của dụng cụ điện cầm tay.** Quạt của mô tơ sẽ hút bụi bẩn vào trong vỏ ngoài và việc tích tụ quá mức mạt kim loại có thể gây ra các rủi ro điện giật.
- ▶ **Không được vận hành dụng cụ điện cầm tay gần các vật liệu dễ cháy.** Các tia lửa có thể đốt cháy các vật liệu đó.
- ▶ **Dụng cụ điện cầm tay này có chức năng như một máy mài hoặc dụng cụ cắt.** Hãy đọc toàn bộ các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, hình ảnh và thông số kỹ thuật được cung cấp cho dụng cụ điện cầm tay này. Không tuân thủ mọi hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm trọng.
- ▶ **Không nên thực hiện các thao tác như chà chám, đánh bóng dây hoặc đánh bóng bằng**

**dụng cụ điện cầm tay này.** Các thao tác không được thiết kế cho dụng cụ điện cầm tay này có thể gây nguy hiểm hoặc gây tổn thương cho con người.

- ▶ **Không được sử dụng các phụ kiện cần sử dụng các dung dịch làm nguội.** Việc sử dụng nước hoặc các dung dịch làm nguội khác có thể gây ra điện giật.
- ▶ **Chỉ cầm dụng cụ điện tại các bề mặt cầm nắm có cách điện, khi thực hiện một thao tác tại vị trí mà phụ kiện cắt có thể tiếp xúc với dây điện ngầm.** Phụ kiện cắt tiếp xúc với dây có điện có thể làm cho các phần kim loại hở của dụng cụ điện cầm tay có điện và có thể gây ra điện giật cho người vận hành.

#### Lực phản hồi và các Cảnh báo Liên quan

Lực phản hồi là một lực tác động đột ngột lên đĩa quay, tấm đệm, bàn chải hoặc bất kỳ phụ kiện nào khác bị ép hoặc mài mòn. Việc ép hoặc mài mòn làm cho phần phụ kiện quay dừng gấp sau đó gây ra tác động mạnh vào thiết bị điện cầm tay không kiểm soát được theo hướng ngược với hướng quay của phụ kiện tại điểm liên kết.

Ví dụ, nếu đĩa mài bị mài mòn hoặc ép bởi phôi gia công, mép của đĩa mài tiếp xúc với điểm ép có thể tạo rãnh bể mặt của vật liệu làm cho đĩa mài nhô ra hoặc va đập. Đĩa mài có thể nhảy về phía hoặc nhảy ra ngoài từ phía người vận hành, tùy thuộc vào hướng di chuyển của đĩa mài tại điểm ép. Các đĩa mài cũng có thể bị vỡ trong các trường hợp này. Lực phản hồi là do việc sử dụng sai và/hoặc quy trình hoặc điều kiện vận hành sai dụng cụ điện cầm tay và có thể phòng tránh bằng cách áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp được nêu dưới đây.

- ▶ **Giữ chặt dụng cụ điện cầm tay và giữ cho cơ thể và tay của bạn chắc chắn cho phép bạn chịu được các lực phản hồi.** Luôn sử dụng tay cầm phụ, nếu có, để kiểm soát tối đa lực phản hồi hoặc lực momen xoắn trong khi khởi động. Người vận hành có thể kiểm soát được các lực momen xoắn hoặc lực phản hồi nếu áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp.
- ▶ **Tuyệt đối không để tay gần phần phụ kiện quay.** Phụ kiện có thể tác động lại tay của bạn.
- ▶ **Không được đứng tại nơi dụng cụ điện cầm tay di chuyển nếu xảy ra lực phản hồi.** Lực phản hồi sẽ đẩy dụng cụ theo hướng ngược với hướng di chuyển của đĩa mài tại điểm mài mòn.
- ▶ **Sử dụng tấm bảo vệ đặc biệt khi làm việc tại các góc, cạnh sắc v.v.v.** Tránh làm này và mài mòn phụ kiện. Các góc, cạnh sắc hoặc việc này lên có thể mài mòn phụ kiện quay và dẫn đến mất kiểm soát hoặc đẩy ngược lại.
- ▶ **Không được lắp thêm lưỡi cưa gỗ dạng lưỡi cưa xích hoặc lưỡi cưa có răng.** Các lưỡi như

vậy có thể tạo lực phản hồi thường xuyên và làm mất kiểm soát.

#### Các Cảnh báo An toàn dành riêng cho các thao tác Mài và Cắt

- ▶ **Chỉ sử dụng các loại đĩa được chỉ định cho dụng cụ điện cầm tay của bạn và lá chắn bảo vệ riêng được thiết kế cho đĩa cắt đã chọn.** Các loại đĩa không được thiết kế cho dụng cụ điện cầm tay này có thể không được bảo vệ phù hợp và không an toàn.
- ▶ **Bề mặt mài của các đĩa mài làm giảm trực tâm phải được lắp phía dưới phần phẳng của vành chắn bảo vệ.** Đĩa lắp ghép không đúng cách chia ra khỏi bề mặt của vành chắn bảo vệ có thể không được bảo vệ phù hợp.
- ▶ **Vành chắn bảo vệ phải được gắn cố định vào dụng cụ điện cầm tay và đảm bảo sự an toàn tối đa, sao cho phần đĩa hở ra hướng về phía người vận hành ít nhất.** Vành bảo vệ giúp bảo vệ người vận hành tránh các mảnh vỡ đĩa mài, tiếp xúc do vô tình với đĩa mài hoặc các tia lửa có thể gây cháy quần áo.
- ▶ **Phải sử dụng các đĩa mài được chỉ định riêng cho từng công việc.** Ví dụ: không được mài bằng cạnh của đĩa cắt. Các đĩa cắt bằng nhám chỉ được sử dụng cho mài mép, các lực biên tác dụng vào các đĩa cắt này có thể làm chúng bị vỡ.
- ▶ **Luôn sử dụng các bích đệm đĩa không bị hư hỏng đúng kích cỡ và hình dạng cho đĩa đã chọn của bạn.** Các bích đệm đĩa phù hợp đỡ đĩa mài cho phép làm giảm khả năng vỡ đĩa. Các bích đệm cho các đĩa cắt có thể khác với các bích đệm đĩa mài.
- ▶ **Không được sử dụng các đĩa mài mòn từ các dụng cụ điện lớn hơn.** Đĩa dành riêng cho dụng cụ điện cầm tay lớn hơn không phù hợp cho tốc độ cao hơn của dụng cụ điện nhỏ hơn và có thể vỡ.

#### Các Cảnh báo An toàn Bổ sung dành riêng cho các thao tác Cắt

- ▶ **Không được làm kẹt đĩa cắt hoặc tỳ đè quá lực. Không được cố gắng cắt sâu quá mức.** Việc tạo ứng suất quá mức lên đĩa làm tăng tải và dễ gây ra xoắn hoặc kẹt đĩa trong khi cắt và có thể tạo lực phản hồi hoặc làm vỡ đĩa.
- ▶ **Không được đứng song song và phía sau đĩa quay.** Khi đĩa, ở vị trí vận hành, đang di chuyển theo hướng cơ thể bạn, lực phản hồi có thể đẩy đĩa quay và đĩa quay và dụng cụ trực tiếp về phía bạn.
- ▶ **Khi đĩa bị kẹt hoặc khi dừng cắt vì lý do nào đó, hãy tắt nguồn dụng cụ điện cầm tay và giữ cố định thiết bị điện tới khi đĩa đã dừng quay hẳn.** Tuyệt đối không cố gắng tháo đĩa cắt ra trong khi đĩa vẫn đang quay nếu không lực phản hồi có thể xảy ra. Kiểm tra và có

biện pháp khắc phục để loại bỏ nguyên nhân kẹt đĩa.

- ▶ **Không được khởi động lại thao tác cắt khi bị kẹt trong phôi.** Để đĩa quay đạt tốc độ cực đại và cần thận khởi động lại đường cắt. Đĩa có thể bị kẹt, nẩy lên hoặc tác động trở lại nếu khởi động lại dụng cụ điện kẹt trong phôi.
- ▶ **Sử dụng các tấm đỡ hoặc phôi quá kích cỡ để giảm thiểu nguy cơ ép đĩa và lực phản hồi.** Các phôi lớn thường văng xuống dưới trọng lượng riêng của chúng. Cần phải đặt các tấm đỡ phía dưới phôi gần đường cắt và gần cạnh của phôi về cả hai phía của đĩa cắt.
- ▶ **Sử dụng biện pháp an toàn khác khi cắt rãnh vào các vách hiện có hoặc các khu vực chân tường.** Đĩa cắt nhô lên có thể cắt đứt các đường ống khí hoặc nước, dây điện hoặc các vật dụng có thể gây ra lực phản hồi.

#### Các cảnh báo phụ thêm

Hãy mang kính bảo hộ.



- ▶ **Dùng thiết bị dò tìm thích hợp để xác định nếu có các công trình công cộng lắp đặt ngầm trong khu vực làm việc hay liên hệ với Cty công trình công cộng đĩa phương để nhờ hỗ trợ.** Đụng chạm đường dẫn điện có thể gây ra hỏa hoạn và điện giật. Làm hư hại đường dẫn khí ga có thể gây nổ. Làm thủng ống dẫn nước có thể làm hư hại tài sản hay có thể gây ra điện giật.
- ▶ **Không được chạm vào đĩa mài hay đĩa cắt trước khi các đĩa này đã nguội.** Đĩa có thể trở nên rất nóng trong lúc hoạt động.
- ▶ **Nhả công tắc Tắt/Mở ra và chuyển về vị trí tắt khi nguồn điện cung cấp bị ngắn, ví dụ., như khi rút ắc quy.** Cách này để ngăn sự khởi động lại không được kiểm soát.
- ▶ **Trong trường hợp pin bị hỏng hay sử dụng sai cách, hơi nước có thể bốc ra.** Pin có thể cháy hoặc nổ. Hãy làm cho thông thoáng khí và trong trường hợp bị đau phải nhờ y tế chữa trị. Hơi nước có thể gây ngứa hệ hô hấp.
- ▶ **Không được tháo pin ra.** Nguy cơ bị chập mạch.
- ▶ **Pin có thể bị hư hại bởi các vật dụng nhọn như đinh hay tuốc-nơ-vít hoặc bởi các tác động lực từ bên ngoài.** Nó có thể dẫn tới đứt mạch nội bộ và làm pin bị cháy, bốc khói, phát nổ hoặc quá nóng.
- ▶ **Chỉ sử dụng pin trong các sản phẩm của nhà sản xuất.** Chỉ bằng cách này, pin sẽ được bảo vệ tránh nguy cơ quá tải.



**Bảo vệ pin không để bị làm nóng, ví dụ, chống để lâu dài dưới ánh nắng gay gắt, lửa, chất bẩn, nước, và sự ẩm ướt.** Có nguy cơ nổ và chập mạch.

- **Không được chạm vào đĩa mài trước khi các đĩa này đã nguội.** Đĩa có thể trở nên rất nóng trong lúc hoạt động.
- **Kẹp chất vật gia công.** Vật gia công được kẹp bằng một thiết bị kẹp hay bằng ê-tô thì vững chắc hơn giữ bằng tay.

## Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật



**Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn.** Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị thương tật nghiêm trọng.

Xin lưu ý các hình minh họa trong phần trước của hướng dẫn vận hành.

### Sử dụng đúng cách

Dụng cụ điện cầm tay được dùng để cắt và gia công thô các vật liệu bằng gỗ, đá, và kim loại, nhựa, kim loại màu và gạch mà không cần sử dụng nước. Khi cắt cần sử dụng một mũ bảo vệ đặc biệt.

### Các bộ phận được minh họa

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa của máy trên trang hình ảnh.

- (1) Mũi tên chỉ chiều quay trên vỏ máy
- (2) Nút khóa trực
- (3) Công tắc bật/tắt
- (4) Pin<sup>A)</sup>
- (5) Nút tháo pin<sup>A)</sup>
- (6) Đèn báo trạng thái nạp pin
- (7) Chắn Bảo Vệ Dùng Để Chà Nhám
- (8) Trục máy mài
- (9) Tay nắm (bề mặt nắm cách điện)
- (10) Chắn bảo vệ để cắt<sup>A)</sup>
- (11) Vít siết với đĩa
- (12) Đĩa cắt<sup>A)</sup>
- (13) Chia vặn lục giác

A) Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.

### Thông số kỹ thuật

Máy mài	GWS 12V-76
Mã số máy	3 601 JF2 0..

<b>Máy mài</b>		<b>GWS 12V-76</b>
Điện thế danh định	V=	12
Tốc độ danh định <sup>A)</sup>	min <sup>-1</sup>	19500
Đường kính đĩa mài, tối đa	mm	76
Đường kính lắp	mm	10
Trọng lượng theo EPTA-Procedure 01:2014 <sup>A)</sup>	kg	0,70-0,90
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc	°C	0...+35
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hành <sup>B)</sup> và trong quá trình lưu trữ	°C	-20...+50
Pin được khuyên dùng		GBA 12V...
Thiết bị nạp được giới thiệu		GAL 12... GAX 18...

A) tùy vào loại pin lõc đang sử dụng

B) hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ <0 °C

### Sự lắp vào

#### Tháo Pin

- **Chỉ sử dụng bộ sạc được đề cập trong dữ liệu kỹ thuật.** Chỉ những bộ sạc này phù hợp cho dụng cụ điện cầm tay của bạn có sử dụng pin Li-Ion.

**Hướng dẫn:** Pin đã được sạc một phần. Để bảo đảm đầy đủ điện dung, nạp điện hoàn toàn lại cho pin trong bộ nạp điện pin trước khi sử dụng cho lần đầu tiên.

Pin Li-Ion hợp khối có thể nạp điện bất cứ lúc nào mà không làm giảm tuổi thọ của pin. Sự gián đoạn trong quá trình nạp điện không làm hư hại pin hợp khối.

Pin Li-Ion được bảo vệ ngăn sự phóng điện quá lớn nhờ vào "Electronic Cell Protection (ECP)". Nếu pin bị phóng điện, dụng cụ điện cầm tay sẽ được ngắt bởi một mạch bảo vệ: Dụng cụ điện không chuyển động nữa.

- **Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc Tắt/Mở.** Pin có thể bị hỏng. Quá trình hoạt động được chia ra làm hai giai đoạn.

#### Tháo pin (xem Hình A)

Để tháo pin (4) bạn hãy ấn nút mở (5) và đẩy pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay. **Không dùng sức.**

#### Đèn báo trạng thái nạp pin

LED	Điện dung
Sáng liên tục 3 x màu xanh lá	60 – 100 %

LED	Điện dung
Sáng liên tục 2 x màu xanh lá	30 – 60 %
Sáng liên tục 1 x màu xanh lá	10 – 30 %
Chớp chậm 1 x màu xanh lá	0 – 10 %

## Lắp bộ phận bảo vệ vào

► Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) cũng như khi vận chuyển hay lưu kho, tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc Tắt/Mở.

**Hướng dẫn:** Trong quá trình vận hành mà sau đó đĩa bị vỡ hay các chi tiết dùng lắp ráp nằm trên chấn bảo vệ/dụng cụ điện bị hỏng, máy phải được mang đến ngay đại lý phục vụ hàng sau khi bán để bảo trì, sửa chữa (để biết địa chỉ liên hệ, xin xem Phần „Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng“).

### Chắn Bảo Vệ Dùng Để Cắt

- Khi cắt bằng chất liệu mài nén kết, luôn luôn sử dụng chắn bảo vệ để cắt (10).
- Tạo đủ hiệu quả cho việc hút bụi khi cắt đá.

### Lắp chắn bảo vệ lưỡi (xem Hình B)

Hãy gắn chắn bảo vệ lưỡi để cắt (10) lên chắn bảo vệ lưỡi để mài (7), cho đến khi khớp chặt vào.

### Điều chỉnh chắn bảo vệ lưỡi (xem Hình B)

Hãy xoay chắn bảo vệ lưỡi vào vị trí mong muốn và khớp chặt chắn bảo vệ lưỡi. Không cần dùng dụng cụ để làm việc đó.

## Lắp Dụng Cụ Mài

► Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) cũng như khi vận chuyển hay lưu kho, tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc Tắt/Mở.

► Không được chạm vào đĩa mài hay đĩa cắt trước khi các đĩa này đã nguội. Đĩa có thể trở nên rất nóng trong lúc hoạt động.

Làm sạch trực máy mài (8) và tất cả bộ phận sáp được lắp vào.

Để kẹp chặt nối lồng dụng cụ mài, bạn hãy đẩy nút đảo chiều trực (2) về phía trước đồng thời vặn ở dụng cụ mài, để siết chặt trực mài.

► Chỉ cho nút khóa trực hoạt động khi trực máy mài đã đứng yên. Nếu không, máy có thể bị làm hỏng.

### Đĩa Mài/Cắt

Hãy lưu ý đến kích cỡ của dụng cụ mài. Đường kính của lỗ lắp dụng cụ phải vừa khít với bích lắp dụng cụ mà không có khe hở. Không được sử dụng bộ phận thu nhỏ hay bộ phận tiếp hợp.

Khi sử dụng đĩa cắt hạt kim cương, hãy lưu ý mũi tên chỉ chiều quay trên đĩa cắt kim cương và chiều quay của dụng cụ điện phải cùng chiều (xem phần mũi tên chỉ chiều quay trên vỏ máy).

Xem trang hình ảnh để biết các bước lắp ráp.

Để nói lòng đĩa mài/đĩa cắt hãy đẩy nút đảo chiều trực (2) về phía trước và đồng thời vặn ở đĩa mài/đĩa cắt (12), để siết chặt trực mài (8) (xem Hình C1).

Bằng chìa vặn lực giác (13) hãy tháo vít siết với đĩa (11) và tháo đĩa mài/đĩa cắt (12) ra (xem Hình C2).

Để gắn chặt đĩa mài/cắt, hãy vặn vít siết với đĩa (11). Hãy siết vít bằng chìa khóa lực giác (13) sao cho đĩa vít khít phẳng trên đĩa mài/đĩa cắt (12) (xem Hình C3).

Sau đó hãy đẩy nút khóa trực (2) trở lại (xem Hình C4).

► Sau khi lắp dụng cụ mài và trước khi mở máy, kiểm tra xem dụng cụ mài có lắp vào đúng cách không và có thể quay tự do không. Đảm bảo dụng cụ mài không chạm vào chắn bảo vệ hay các bộ phận khác.

## Các Dụng Cụ Mài Được Chấp Nhận

Tất cả các dụng cụ mài được đề cập trong các trang hướng dẫn sử dụng đều có thể sử dụng.

Số vòng quay cho phép [ $\text{min}^{-1}$ ] hoặc vận tốc vòng [ $\text{m/s}$ ] của dụng cụ mài đã sử dụng phải tương ứng với các thông số trong bảng sau đây.

Do đó hãy lưu ý số vòng quay cho phép **hoặc vận tốc vòng** trên nhãn của dụng cụ mài.

max. [mm]	[mm]	[min <sup>-1</sup> ]	[mét/giây]
D	b	d	

b

D 76 7 10 19500 80

## Chọn đĩa mài/đĩa cắt

Dụng cụ mài	Nguyên liệu
	Gỗ (có định), nhựa, PVC, vật liệu tổng hợp, thủy tinh acrylic, thạch cao, đồng
	Thép không gỉ, thép
	Gạch, gốm
	Gạch, đồ sứ cứng, gốm mỏng

## Hút Dăm/Bụi

Mặt bụi từ các vật liệu được sơn phủ ngoài có chứa chất trên một số loại gỗ, khoáng vật và kim loại có thể gây nguy hại đến sức khỏe con người. Đụng chạm hay hít thở các bụi này có thể làm người sử dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc gây nhiễm trùng hệ hô hấp.

Một số mạt bụi cụ thể, ví dụ như bụi gỗ sồi hay dầu, được xem là chất gây ung thư, đặc biệt là có liên quan đến các chất phụ gia dùng xử lý gỗ (chất cromat, chất bảo quản gỗ). Có thể chỉ nên để thợ chuyên môn gia công các loại vật liệu có chứa amiăng.

- Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.
- Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ lọc cấp P2.
- Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan đến loại vật liệu gia công.
- **Tránh không để rác tích tụ tại nơi làm việc.**  
Rác có thể dễ dàng bắt lửa.

## Vận Hành

### Bắt Đầu Vận Hành

#### Tháo Pin

**Hướng dẫn:** Việc sử dụng pin không phù hợp với dụng cụ điện có thể dẫn đến lỗi chức năng hoặc gây hỏng dụng cụ điện.

Hãy lắp pin đã sạc (4) vào tay cầm của dụng cụ điện, đến khi nó được gài vào khớp và nằm chính xác trên tay cầm.

#### Bật Mở và Tắt

**Để mở máy** dụng cụ điện, nhấn công tắc Tắt/Mở (3) về phía trước.

Để **khóa** công tắc Bật/Tắt (3) hãy nhấn công tắc Bật/Tắt (3) về phía trước, cho đến khi khớp vào. Để tắt dụng cụ điện, hãy nhả công tắc bật/tắt (3) hoặc nếu nó được khóa, hãy nhấn nhanh công tắc bật/tắt (3) xuống và nhả.

- **Kiểm tra các dụng cụ mài trước khi sử dụng.** Dụng cụ mài phải được lắp vào đúng cách và có thể chuyển động tự do. Tiến hành chạy thử máy không tải ít nhất là 1 phút. Không được sử dụng dụng cụ mài bị hỏng, chạy lệch tâm hay bị rung lắc. Dụng cụ mài bị hư hỏng có thể vỡ tung và gây ra thương tích.

#### Đèn Báo Kiểm Soát Nhiệt Độ/Bảo Vệ Chống Quá Tải

Hiển thị LED đỏ (6) giúp bạn bảo vệ pin khỏi bị quá nhiệt và đóng cơ khỏi bị quá tải.

Nếu hiển thị LED (6) sáng liên tục màu đỏ, nhiệt độ của pin quá cao và dụng cụ điện được ngắt tự động.

- Tắt dụng cụ điện.

- Để cho pin nguội xuống trước khi tiếp tục làm việc.

Nếu hiển thị LED **nhấp nháy (6) màu đỏ**, dụng cụ điện bị chặn và được ngắt tự động.

Lấy dụng cụ điện ra khỏi vật già công.

Ngay khi việc tắc nghẽn được khắc phục, dụng cụ điện sẽ tiếp tục làm việc.

## Hướng Dẫn Sử Dụng

- **Vận dụng sự thận trọng khi cắt rãnh vào các vách tường có cấu trúc phức hợp, xem „Phần Thông Tin Về Cấu Trúc“.**
- **Khi cắt các vật liệu nhẹ, hãy tuân thủ các quy định của pháp luật và khuyến nghị của nhà sản xuất vật liệu.**
- **Kẹp chặt vật gia công nếu vật đó không cố định được do sức nặng của chính nó.**
- **Không được bắt dụng cụ điện làm việc quá sức đến mức dừng hoạt động.**
- **Sau khi để dụng cụ điện hoạt động với cường độ cao, tiếp tục cho máy chạy không tải vài phút để làm nguội dụng cụ cắt/mài xuống.**
- **Không được sử dụng dụng cụ điện cùng chung với già cắt.**
- **Không được chạm vào đĩa mài hay đĩa cắt trước khi các đĩa này đã nguội. Đĩa có thể trở nên rất nóng trong lúc hoạt động.**

Khi dụng cụ điện bị nhiễm tĩnh điện, bộ phận kiểm soát điện tử gắn trong máy sẽ ngắt mạch. Hãy nhấn lại công tắc bật/tắt (3), để vận hành lại dụng cụ điện.

#### Chà Thô

- **Không bao giờ được sử dụng đĩa cắt để chà thô.**

Hiệu quả chà thô tốt nhất đạt được là khi ta chỉnh đặt máy ở góc từ 30° đến 40°. Di chuyển máy qua lại với lực áp máy vừa phải. Do đó, bộ phận máy sẽ không quá nóng, không bị đổi màu và không có rãnh.

#### Cắt Kim Loại

- **Khi cắt bằng chất liệu mài nén kết, luôn luôn sử dụng chắn bảo vệ để cắt (10).**

Khi cắt, giá công với mức độ vừa phải, thuận theo loại vật liệu đang cắt mà giá công cho thích hợp. Không được tạo áp lực lên đĩa cắt, không làm máy bị nghiêng hay dao động.

Không được làm giảm tốc độ đang quay của đĩa xuống bằng cách tạo lực hám lên một bên mặt đĩa.

Máy luôn luôn phải được vận hành theo chuyển động mài ở tư thế thẳng đứng. Nếu không như vậy, có nguy cơ bị đẩy **mà không điều khiển được máy** ra khỏi mạch cắt.

Khi cắt một thanh vật liệu có mặt nghiêng và góc vuông, tốt nhất là bắt đầu tại điểm có thiết diện nhỏ nhất.

### Cắt Đá

- **Tạo đủ hiệu quả cho việc hút bụi khi cắt đá.**
- **Hãy mang mặt nạ chống bụi.**
- **Máy có thể chỉ được sử dụng để cắt/mài khô.**

Để cắt đá, cách tốt nhất là sử dụng đĩa cắt kim cương.

Khi cắt vật liệu đặc biệt cứng, ví dụ Bê-tông có hàm lượng sỏi cao, đĩa cắt kim cương có thể quá nhiệt và bị hư hại. Tia lửa bắn ra vồng tròn là biểu hiện của đĩa cắt kim cương bị hiện tượng trên.

Trong trường hợp này, hãy ngưng quá trình cắt và cho đĩa cắt kim cương chạy không tải ở tốc độ cao nhất trong thời gian ngắn để làm nguội.

Tiến độ gia công bị giảm thấy rõ và tia lửa bắn ra vồng tròn là biểu hiện của đĩa cắt kim cương đã bắt đầu cũn. Bạn có thể làm sắc đĩa cắt kim cương bằng đường cắt ngắn trong vật liệu mài, ví dụ như đá vôi.

### Thông Tin Về Cấu Trúc

Cắt rãnh trên các vách tường có kết cấu phức hợp phải tuân theo Tiêu chuẩn DIN 1053 Phần 1, hay theo qui định của nước sở tại. Những qui định này phải được tuân thủ trong mọi tình huống. Trước khi tiến hành công việc, hãy tham khảo ý kiến của kỹ sư thiết kế, kiến trúc sư hay người giám sát công trình có trách nhiệm.

### Lưu ý về cách sử dụng tối ưu ác quy

Bảo vệ pin hợp khối tránh sự ẩm ướt và nước. Chỉ bảo quản pin trong tầm nhiệt độ từ -20 °C đến 50 °C. Không để pin trong ô tô vào mùa hè.

Thỉnh thoảng làm sạch các khe thông gió của pin bằng cách dùng một cái cọ khô, mềm và sạch.

Sự giảm sút đáng kể thời gian hoạt động sau khi nạp điện chỉ rõ rằng pin hợp khối đã hết công dụng và phải được thay.

Qui trình hoạt động được chia ra làm hai giai đoạn.

## Bảo Dưỡng và Bảo Quản

### Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- **Trước khi tiến hành bắt cứ công việc gì với máy (ví dụ bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) cũng như khi vận chuyển hay lưu kho, tháo pin ra khỏi dụng cụ điện.** Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc Tắt/Mở.
- **Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.**

Xin vui lòng bảo quản và giữ gìn tay nắm và phụ tùng cần thận.

### Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo dưỡng và sửa chữa các sản phẩm cũng như phụ tùng thay thế của bạn. Sơ đồ mô tả và thông tin về phụ tùng thay thế cũng có thể tra cứu theo dưới đây:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Đội ngũ tư vấn sử dụng của Bosch sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và phụ kiện.

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa.

### Việt Nam

CN CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM TẠI  
TP.HCM

Tầng 14, Ngôi Nhà Đức, 33 Lê Duẩn  
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tel.: (028) 6258 3690

Fax: (028) 6258 3692 - 6258 3694

Hotline: (028) 6250 8555

Email: [tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com](mailto:tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com)  
[www.bosch-pt.com.vn](http://www.bosch-pt.com.vn)  
[www.baohanhbosch-pt.com.vn](http://www.baohanhbosch-pt.com.vn)

### Campuchia

Công ty TNHH Robert Bosch (Campuchia)  
Đơn nguyên 8BC, GT Tower, Tầng 08, Đường 169,  
Tiệp Khắc Blvd, Sangkat Veal Vong,  
Khan 7 Makara, Phnom Penh

VAT TIN: 100 169 511

Tel.: +855 23 900 685

Tel.: +855 23 900 660

[www.bosch.com.kh](http://www.bosch.com.kh)

### Vận chuyển

Pin có chứa Li-Ion là đối tượng phải tuân theo các qui định của Pháp Luật về Hàng Hóa Nguy Hiểm. Người sử dụng có thể vận chuyển pin hợp khối bằng đường bộ mà không cần thêm yêu cầu nào khác.

Khi được vận chuyển thông qua bên thứ ba (vd. vận chuyển bằng đường hàng không hay đại lý giao nhận), phải tuân theo các yêu cầu đặc biệt về đóng gói và dán nhãn. Phải tham vấn chuyên gia về hàng hóa nguy hiểm khi chuẩn bị gói hàng.

Chỉ gửi pin hợp khối khi vỏ ngoài không bị hư hỏng. Dán băng keo hay che kín các điểm tiếp xúc hở và đóng gói pin hợp khối theo cách sao cho pin không thể xé rách khi nằm trong bao bì. Ngoài ra, xin vui lòng chấp hành các qui định chi tiết có thể được bổ sung thêm của quốc gia.

### Sự thải bỏ

Dung cụ điện, pin, phụ kiện và bao bì cần được tái sử dụng theo quy định về môi trường.





Bạn không được ném dụng cụ điện và  
pin vào thùng rác gia đình!

**Chỉ dành cho các quốc gia thuộc khối Liên  
minh Châu Âu (EU):**

Các dụng cụ điện cầm tay không còn giá trị sử  
dụng theo chỉ thị châu Âu 2012/19/EU và ắc quy/  
pin bị hỏng hoặc đã qua sử dụng theo chỉ thị số  
2006/66/EC phải được thu gom riêng và có thể tái  
sử dụng theo luật môi trường.

**Pin/ắc quy:**

**Li-Ion:**

Tuân thủ những hướng dẫn trong phần vận chuyển  
(xem „Vận chuyển“, Trang 70).

## عربي

### إرشادات الأمان

#### تحذيرات أمان عامة للعدد الكهربائية

##### تحذير الأشخاص والتعليمات. عدم مراعاة

تحذيرات الأمان وعدم اتباع التعليمات قد تؤدي إلى الصدمات الكهربائية وأو نشوب حريق وأو الإصابة ببروح خطيرة.

احتفظ بجميع تحذيرات الأمان والتعليمات للرجوع إليها فيما بعد.

يقصد بمصطلح «العدة الكهربائية» المستخدم في تحذيرات الأمان، العدد الكهربائي الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضاً العدد الكهربائي المشغلة بمركم (دون كابل الشبكة الكهربائية).

##### الأمان بمكان العمل

احرص على أن يكون مكان العمل نظيفاً ومضاء بشكل جيد. الفوضى في مكان العمل ونطاقات العمل غير المضاء قد تؤدي إلى وقوع الحوادث.

لا تشغيل العدة الكهربائية في أجواء معرضة لخطر الانفجار، مثل الأماكن التي توفر فيها السوائل أو الغازات أو الأغذية القابلة للاشتعال. العدد الكهربائي تولد شرراً قد يتسبب في إشعال الأغذية والأخضر.

احرص علىبقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص بعيداً عن تشغيل العدة الكهربائية. تشتت الانتباه قد يتسبب في فقدانك السيطرة على الجهاز.

##### الأمان الكهربائي

يجب أن تكون قوابس العدد الكهربائية متناسبة مع المقابس. لا يجوز تعديل القابس بأي صورة من الصور. لا تستعمل القوابس المهاينة مع العدد الكهربائي المؤرسة (ذات طرف أرضي). تقلل القوابس التي لم تعد تدلي بها ومقابس أملائمة من خطر الصدمات الكهربائية.

تجنب ملامسة جسمك للأسطح المؤرسة كالأنباب والمبردات والمواقد أو الثلاجات. يزداد خطر الصدمات الكهربائية عند ما يكون جسمك مؤرضاً أو موصلاً بالأرض.

بعد العدد الكهربائي عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.

لا تنسَ استعمال الكابل. لا تستخدم الكابل في حمل العدة الكهربائية أو سميها أو سحب القابس من المقابس. احرص على إبعاد الكابل عن المراارة والزيت والحواف الحادة أو الأجزاء المتحركة. تزيد الكابلات التالفة أو المتشابكة من خطر الصدمات الكهربائية.

عند استخدام العدة الكهربائية خارج المنزل اقتصر على استخدام كابلات التمديد الصالحة للاستعمال في الأماكن المكشوفة. يقلل

استعمال كابل تمديد مخصص للاستعمال في الأماكن المكشوفة من خطر الصدمات الكهربائية.

إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدة الكهربائية في الأجواء الرطبة، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المختلف. إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المختلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

#### أمان الأشخاص

Ken يقطأ وانتبه إلى ما تفعله واستخدم العدة الكهربائية بعمق. لا تستخدم عدة كهربائية عندما تكون متعباً أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.

قم بارتداء تجهيزات المماية الشخصية. وارتد دائم نظارات واقية. إن ارتداء تجهيزات المماية الشخصية، كقناع الوقاية من الغبار وأخذية الأمان الواقعية من الانزلاق والخوذ أو واقية الأذنين، حسب طروف استعمال العدة الكهربائية، يقلل من خطر الإصابة بجروح.

تجنب التشغيل بشكل غير مقصود.تأكد من كون العدة الكهربائية مطفأة قبل توصيلها بالتيار الكهربائي وأو بالمركم، وقبل رفعها أو حملها. إن كنت تتضع إصبعك على المفتاح أثناء حمل العدة الكهربائية أو إن وصلت الجهاز بالشبكة الكهربائية بينما المفتاح على وضع التشغيل، فقد يؤدي هذا إلى قوقة المواتد.

انزع أي أداء ضبط أو مفتاح بطيء قبل تشغيل العدة الكهربائية. قد يؤدي ترك أداء أو مفتاح في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجروح. تبني أوضاع الجسم غير الطبيعية. قف بأمان وحافظ على توازنك دائماً. سيسعى لك ذلك بالتحكم في الجهاز بشكل أفضل في المواقف غير المتوقعة.

قم بارتداء ثياب مناسبة. لا تردد الثياب الفضفاضة أو الحلي المتتدلة. حافظ على إبقاء الشعر والثياب والقفازات على بعد عن أجزاء الجهاز المتحركة. قد تتشابك الثياب الفضفاضة والحلالي والشعر الطويل بالأجزاء المترددة.

في حالة التزود بتجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد من أنها موصولة ومستخدمة بشكل سليم. قد يقلل استخدام تجهيزات شفط الغبار من المخاطر الناتجة عن الغبار.

استخدام العدة الكهربائية والعنابة بها لا تفترط في تحميل الجهاز. استخدم لتنفيف أشغالك العدة الكهربائية المخصصة لذلك. استخدام العدة الكهربائية الصحيحة سنجع العمل بصور أفضل وأكثرأماناً بالمعدل الذي صممته من أجله.

لا تستخدم العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها معلطل. العدة الكهربائية التي لم يعد من الممكن التحكم بها عن طريق مفتاح التشغيل والإطفاء، تعتبر خطرة و يجب أن يتم إصلاحها.

افصل القابس من المقابس وأنزع المركم من العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال الفبيط على الجهاز وقبل استبدال التوابع أو قبل تفريغ العدد الكهربائية. تقلل هذه

- تحذيرات الأمان الخاصة بمجالخ الزاوية**
- تحذيرات الأمان المشتركة لعمليات الجلخ أو القطع السجعي**
- لا تستخدم الملحقات التي لم تصممها الجهة الصانعة للعدة أو توصي بها. لا تعني إمكانية تركيب ملحق بالعدة الكهربائية ضمن تشغيله بشكل آمن.
  - يجب أن تتساوى السرعة الاسمية للملحق على الأقل مع السرعة القصوى المدونة على العدة الكهربائية. الملحقات التي تدور بسرعة أعلى من سرعتها الاسمية يمكن أن تنكسر وتطير بعيدا.
  - يجب أن يكون القطر الفارجي للملحقة وسمكها في إطار المقاسات المسموحة بها لعدتك الكهربائية. فالملحقات ذات المقاسات غير الصحيحة لا يمكن حمايتها أو التحكم فيها على نحو مناسب.
  - يجب أن تناسب القاعدة الملوية الخاصة بالملحقات لولب محور دوران المجلخة. بالنسبة للملحقات التي يتم تركيبها بواسطة فلانش يجب أن يناسب المقاسات التي لا تتاسب للملحق قطر الفلانش. الملحقات التي لا تناسب أجزاء تركيب العدة الكهربائية ستعرض لفقدان الآتزان والإهتزاز بشكل زائد وقد تسبب في فقدان التحكم.
  - لا تستخدمن ملحق به ضرر. قبل كل استخدام قم بفحص الملحق مثل فرض التجلیخ من حيث وجود قطع مكسورة أو تشققات، ولوح التدعيم من حيث وجود تشققات أو اهتزاء أو تأكل شديد والفرشاة السلكية من حيث وجود أسلاك ساقية أو مكسورة. في حالة تعرض العدة الكهربائية أو الملحقي للسقوط افصمها من حيث وجود أضرار، وقم بتركيب ملحق سليم. بعد فحص الملحق وتركيبه ابتعد أنت ومن حولك عن سطح الملحقي الدوار، وقم بتشغيل العدة الكهربائية على أقصى سرعة دون حمل لمدة دقيقة واحدة. ستتفصل الملحقات التي يوجد بها أضرار أثناء وقت الاختبار هذا.
  - احرص على ارتداء تجهيزات الحماية الشخصية. تبعاً لطبيعة الاستخدام قم بارتداء واقية وجه أو واقية للعينين أو نظارة واقية. وعند الحاجة قم بارتداء قناع واق من الغبار وواقيات للأذن وقفازات وسترة واقية قادرة على صد الشظايا المنطربة الناتجة عن الأعمال المختلفة. يجب أن يكون قناع الغبار أو الكمامه قادرین على حجز الجزيئات الصغيرة الناتجة عن عملك. التعرض إلى الضوضاء العالية لفترات طويلة قد يتسبب في فقدان القدرة على السمع.
  - ابعد الموجودين حولك بمسافة أمان كافية عن مكان العمل. لا بد أن يرتدي أي شخص يدخل مكان العمل تجهيزات الحماية الشخصية. قد تتطلب شظايا من قطعة الشغل أو الملحق المنكسر بعيداً خارج النطاق القريب من مكان العمل لتسبب إصابات.
- الإجراءات وقائية من خطر تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.
- احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية لمن لا ي具备 الخبرة الكهربائية خطيرة إن تم استخدامها من قبل أشخاص دون خبرة.
  - احرص على صيانة العدد الكهربائية.تأكد أن أجزاء الجهاز المتحركة مركبة بشكل سليم وغير مستعصية المحركة، وتفحص ما إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو في حالة توثر على سلامته أداء العدة الكهربائية. ينبغي إصلاح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من المواتد مصدرها العدد الكهربائية التي تتم صيانتها بشكل رديء.
  - احرص على إبقاء عدد القطع نظيفة وحادة. إن عدد القطع ذات حواف القطع الماده التي تم صيانتها بعناية تتقلب بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسر.
  - استخدم العدد الكهربائية والتواجد وريش الشغل إلخ. وفقاً لهذه التعليمات. تراعي أثناء ذلك ظروف الشغل والعمل المراد تنفيذه. لاستخدام العدد الكهربائية لغير الأعمال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.
  - استخدام العدد المزودة بمكرم والعنابة بها
  - اشحن المراكم فقط في أجهزة الشحن التي أوصت الجهة الصانعة باستخدامها. قد يتسبب جهاز الشحن المخصص لنوع معين من المراكم في خطر الحرائق إن تم استخدامه مع نوع آخر من المراكم.
  - استخدم العدد الكهربائية فقط مع المراكم المصممة لهذا الغرض. قد يؤدي استخدام المراكم الأخرى إلى إصابات وإلى خطر نشوب الحرائق.
  - حافظ على إبعاد المركم الذي لا يتم استعماله عن القطع المعدنية مثل مشبك الورق وقطع النقود المعدنية والمفاتيح والمسامير واللواوال أو غيرها من الأغراض المعدنية الصغيرة التي قد تتسبب في توصيل الملامسين بعضهما البعض. قد يؤدي تقصير الدارة الكهربائية بين ملامسي المركم إلى الإصابة ببروق أو إلى اندلاع النار.
  - قد يتسرّب السائل من المركم في حالة سوء الاستعمال. تجنب ملامسته. في حال ملامسته بشكل غير مقصود اشطف الجزء المصاب بالبالماء. إن وصل السائل إلى العينين، استشر الطبيب بالإضافة إلى ذلك. قد يؤدي سائل المركم المتسرّب إلى تهيج البشرة أو إلى الاحتراق.
- الخدمة**
- احرص على إصلاح عدتك الكهربائية فقط بواسطة الفنيين المختصين وباستعمال قطع الغيار الأصلية فقط. يضمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.

- ◀ احرص دائمًا على إحكام مسك العدة الكهربائية، وعلى وضعية جسم وذراع تتيح لك مقاومة القوى الارتدادية. احرص على استخدام المقاييس الإضافي في حالة التجهيز به لمزيد من التحكم في الصدمة الارتدادية أو رد فعل العزم أثناء بدء التشغيل. يمكن للمشغل التحكم في ردود فعل العزم أو القوى الارتدادية في حالة انتهاز الاحتياطات المناسبة.
- ◀ لا تضع يدك أبداً بالقرب من الملحق الدوار. فقد يتعرض الملحق لصدمة ارتدادية ويصطدم بيده.
- ◀ لا تقف بجسمك في المكان الذي ستتحرك فيه العدة الكهربائية إذا تعرضت لصدمة كهربائية. ستدفع الصدمة الارتدادية العدة في اتجاه معاكس لركبة الفرسن عند نقطة الإعاقاة.
- ◀ لا تضع يدك الشديد عن العمل في الأركان وعند المفاصل الحادة وما شابه. تجنب تعريض الملحق للارتداد أو الانكسار. تتسبب الأركان والمفاصل الحادة والارتداد في بدل الفرسن الدوار للأنكسار، وبالتالي يتم فقدان السيطرة عليها أو تحدث الصدمة الارتدادية.
- ◀ لا تقوم بتركيب شفرة نحت على الخشب لمنشار جنزيزي أو شفرة منشار مسننة. تتسبب هذه الشفرات في حدوث صدمات ارتدادية متعددة وفي فقدان السيطرة.
- تحذيرات الأمان الخاصة بعمليات التجليخ والقطع السجي**
  - ◀ احرص على استخدام الأقواس الموصى بها لعدتك الكهربائية والواقية المصممة خصيصاً للفرسن المختار. الأقواس غير المصممة خصيصاً للعدة الكهربائية لا يمكن حمايتها بشكل ملائم، وتغير غير آمنة.
  - ◀ سطح الجلخ بالنسبة للأقواس المضغوطة من المركز يجب أن يكون مرتكباً أسفل سطح شفة الحماية. الفرسن المركب بشكل غير مناسب والبارز عن سطح شفة الواقية لا يمكن حمايته بشكل ملائم.
  - ◀ ينبغي تثبيت الواقية في العدة الكهربائية بشكل جيد، وينبغي أن تتدنى أكثر الأوضاع أماناً، بحيث يكون أقل جزء ممكن من الفرسن مواجهها للمشغل. تعمل الواقية على حماية المشغل من شظايا الفرسن في حالة انكساره، ومن التلامس غير المقصود مع الفرسن، ومن الشرر الذي قد يتسبب في إشعال الملابس.
  - ◀ يجب اقتصرار في استخدام الأقواس على الاستخدامات الموصى بها. على سبيل المثال: لا تقم بعملية الجلخ باستخدام جانب قرص القطع. أقواس القطع الكاشطة مخصصة للجلخ السجي، وقد تتسبب القوى الجانبية المؤثرة على الأقواس في انكسارها.
  - ◀ احرص دائمًا على استخدام فلاشات أقواس سلémie ذات مقاييس صحيح وشكل مناسب للفرسان المختار. تعمل فلاشات الأقواس المناسبة على دعم الفرسن مما يقلل من إمكانية انكساره. قد تختلف فلاشات أقواس القطع عن فلاشات أقواس الجلخ.
- ◀ لا تضع العدة الكهربائية على الأرض قبل أن يتوقف الملحق تماماً. فقد يلامس الملحق الدوار سطح الأرضية ويجدب العدة الكهربائية فنخرج عن سيطرتك.
- ◀ لا تقم بتشغيل العدة الكهربائية أثناء حملها في نفس أتجاهك. قد يؤدي اللامس غير المقصود مع الفرسن الدوار إلى انسلاكه في ملابسك، مما يؤدي إلى جذب الملحق نحو جسمك.
- ◀ احرص على تنظيف فتحات تهوية العدة الغيار إلى داخل جسم العدة الكهربائية مما يتسبب في تراكم كبير للمسحوق المعدني الأمر الذي قد يؤدي إلى مخاطر كهربائية.
- ◀ لا تقم بتشغيل العدة الكهربائية بجوار خامات قابلة للاشتعال. فقد يتسبب الشرر في اشتغال هذه المواد.
- ◀ هذه العدة الكهربائية مخصصة للاستخدام كمبلاطة أو أداء قطع. اطلع على كافة تدابير الأمان والتعليمات المتوفرة.
- ◀ والمواصفات المرفقة بالعدة الكهربائية. عدم اتباع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو الإصابة ببروح خطيرة.
- ◀ لا ينصح باستخدام هذه العدة الكهربائية في أعمال السنفرة أو التنظيف بالفرشة السلكية أو الصقل. قد يتسبب استخدام العدة الكهربائية في أعمال لم تصمم من أجلها في حدوث خطورة وإصابات.
- ◀ لا تستخدم ملحقات تتطلب سوائل تبريد. فالاستخدام الماء أو سوائل التبريد قد يتسبب في التعرض للصعق أو الصدمة الكهربائية.
- ◀ أمسك العدة الكهربائية من أسطم المسك المزعولة فقط وذلك عند القيام بأعمال قد يترتب عليها ملامسة ملحق القطع لأسلاك كهربائية غير ظاهرة. ملامسة ملحق القطع لسلك «مكهرب» قد يتسبب في مورثة النار في الأجزاء المعدنية من العدة وجعلها «مكهربة» مما قد يصيب المشغل بصدمة كهربائية.
- الصدمة الارتدادية والتدابير المتعلقة بها**

الصدمة الارتدادية هي رد فعل مفاجئ لتعثر أو انكسار قرص دوار أو لوح تدعيم أو فرشاة أو أي ملحقة أخرى. التعثر أو الانكسار يتسببان في ارتداد العدة المفاجئ للملحق الدوار، مما يتسبب في اتجاه معاكس لركبة الفرسن خارج من السيطرة في اتجاه دواران الملحق في نقطة التعثر.

على سبيل المثال، إذا تعرض قرص تجليخ للأنكسار أو الإعاقة في نقطة التشغيل فقد تقطّع مادة الفرسن المواجهة لنقطة التعثر في نقطة التشغيل مما يتسبب في انكسار القرص أو في الصدمة الارتدادية. وقد يطير القرص في اتجاه المشغل أو بعيداً عنه تبعاً لاتجاه حركة القرص بالنسبة لنقطة التعثر. وقد يتسبب هذه الظروf في انكسار قرص التجليخ.

تعتبر الصدمة الارتدادية نتيجة للاستخدام الخاطئ للعدة الكهربائية وأو لخطوات تشغيل غير صحيحة أو لظروف غير ملائمة، ويمكن تجنبها من طريق أحد الاحتياطات المناسبة المبينة أدناه.

- ◀ لا تمسك بأقراص التجييف أو أقراص القطع قبل أن تبرد. تطأ على الأقراص درجات حرارة عالية أثناء العمل.
- ◀ قم بفك إقفال مفتاح التشغيل والإطفاء واصطبه على وضع الإطفاء عند ما يقطع الأمداد بالتيار الكهربائي، مثلاً من خلال إخراج المركم، وبذلك يتم منع إعادة التشغيل دون قصد.
- ◀ قد تطلق أبخرة عند تلف المركم واستخدامه بطريقة غير ملائمة. يمكن أن ينתרق المركم أو يتعرض للانفجار، أمن توفر الهواء النقي وراجع الطبيب إن شعرت بشكوى. قد تهيج هذه الأبخرة المجرى التنفسية.
- ◀ لا تفتح المركم. يتشكل خطر تقصير الدائرة الكهربائية.
- ◀ يمكن أن يتعرض المركم لأضرار من خلال الأشياء المدببة مثل المسامير والمفكات أو من خلال تأثير القوى الخارجية. وقد يؤدي هذا إلى تقصير الدائرة الكهربائية الداخلية واحتراق المركم أو خروج الأدخنة منه أو انفجاره وتعرضه لسخونة مفرطة.
- ◀ اقتصر على استخدام المركم في منتجات الجهة الصانعة. يتم حماية المركم من فرط التحميل الخطير بهذه الطريقة فقط دون غيرها.
- ◀ احرص على حماية المركم من الحرارة، بما ذلك التعرض لأشعة الشمس واستقراره ومن النار والاتساع والماء، وبالطوبية، حيث ينشأ خطر الانفجار وخطر حدوث دائرة قصر.
- ◀ لا تمسك بأقراص السنفورة قبل أن تبرد. تطأ على الأقراص درجات حرارة عالية أثناء العمل.
- ◀ احرص على تأمين قطعة الشغل. قطعة الشغل المثبتة بواسطة تمهيز شد أو بواسطة الملزمة متينة بأمان أكبر مما لو تم الإمساك بها بواسطة يدك.

## وصف المنتج والأداء

اقرأ جميع إرشادات الأمان والتعليمات. ارتکاب الأخطاء عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات، قد يؤدي إلى حدوث صدمات الكهربائية أو إلى نشوب المراقب وأ/أ الإصابة بجروح خطيرة.

يرجى الرجوع إلى الصور الموجودة في الجزء الأول من دليل التشغيل.



### الاستعمال المخصص

العدة الكهربائية مخصصة لقطع وتخشين الخامات المعدنية والمجوية والخشبية والبلاستيكية والمعادن غير الحديدية والبلاط دون استخدام الماء. للاستخدام في القطع يجب استعمال غطاء خاص للوقاية.

### الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى رسوم العدة الكهربائية الموجودة في صفحة الرسوم التخطيطية.

- ◀ لا تستخدم أقراص تالفة مخصصة لعدد كهربائية آخر. القرص المخصص لعدد كهربائية أكبر غير مناسب للسرعات الأعلى التي تتمتع بها العدد الأصغر، مما قد يعرضه للانكسار في حالة استفادته.

تحذيرات الأمان الخاصة بعمليات القطع السجبي

- ◀ تجنب تعريض قرص القطع «لانششار» أو الضغط الزائد. لا تناول زيادة عمق القطع أكثر من اللازم. التمثيل الزائد عن القرص يتسبب في زيادة إجهاده وتعرضه للانفجار، أو التعرق أثناء القطع، مما يتسبب في حدوث صدمة ارتدادية أو يعرضه للانكسار.

- ◀ لا يجعل جسمك على خط واحد مع القرص الدوار أمامه أو خلفه. عندما يتمرك القرص، عند بدء التشغيل، مبتعداً عن جسمك، فقد تتسبب الصدمة الارتدادية الممتملة في اندفاع القرص الدوار والعدة الكهربائية باتجاهك مباشرة.

- ◀ في حالة تعرض القرص للإعاقة أو في حالة إيقاف عملية القطع لأي سبب من الأسباب قم بإيقاف العدة الكهربائية، وحافظ على ثبات العدة الكهربائية إلى أن يتوقف القرص تماماً. لا تناول أبداً جذب قرص القطع من قطعة الشغل أثناء دوران القرص وإنما تتعرض لصدمة ارتدادية. ابحث عن السبب وقم بإزالة سبب تعرض القرص للإعاقة.

- ◀ لا تواصل تشغيل عملية القطع بينما القرص داخل قطعة الشغل. دع القرص يصل إلى سرعته الكاملة، وأدخله في قطعة الشغل بحرص مرة أخرى. قد يتعرض القرص للإعاقة أو يتمرك أعلى أو يتسبب صدمة ارتدادية في حالة إعادة تشغيل العدة الكهربائية بينما القرص داخل قطعة الشغل.

- ◀ احرص على سند الألوام أو أي قطعة شغل كبيرة لتقليل مخاطر تغير القرص أو الصدمة الارتدادية. تميل قطع الشغل الكبيرة للهبوط نتيجة لوزنها الكبير. يجب وضع سادات أسفل قطعة الشغل بالقرب من خط القطع، وبالقرب من حافة قطعة الشغل على جانب القرص.

- ◀ تصرف بحرص شديد عند القيام بأعمال «قطع غاطس» في الجدران أو النطاقات التي لا يمكنك رؤية ما وراءها بوضوح. فقد يتسبب توغل قرص القطع في قطع مواسير الغاز أو مواسير المياه أو الأسلاك الكهربائية أو أشياء قد تتسبب في حدوث صدمة ارتدادية.

**إرشادات الأمان الإضافية**  
احرص على ارتداء نظارات واقية.



- ◀ استخدم أجهزة تنقية ملائمة للعثور على خطوط الامداد غير الظاهرة، أو استعن بشركة الامداد المحلية. ملامسة الخطوط الكهربائية قد تؤدي إلى اندلاع النار وإلى الصدمات الكهربائية. حدوث أضرار بخط الغاز قد يؤدي إلى حدوث انفجارات. اخترار خط الماء يتسبب في وقوع أضرار مادية.

يمكن أن يتم شحن مركم أيونات الليثيوم في أي وقت، دون أن يقلل ذلك من فترة صلاحيته. لا يتسبب قطع عملية الشحن في الإضرار بالمركم.

لقد تم وقاية مركم أيونات الليثيوم من التفريغ الشديد بواسطة واقية الخلايا الإلكترونية، العدة الكهربائية بواسطة قارنة وقاية عند ما يفرغ المركم: لن تتمكن عدة الشغل عن دخول.

**▪ لا تتبع الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بعد انطفاء العدة الكهربائية بشكل آلي.** فقد يتلف المركم.

تراعي الملاحظات بقصد التخلص من العدد.

#### إخراج المركم (انظر الصورة A)

لقطع المركم (4) اضغط على أزرار التحرير (5) وافعل العدة الكهربائية. لا تستخدِم القوة أثناء ذلك.

#### مبين حالة شحن المركم

السعة	لمبة LED
% 100 - 60	ضوء مستمر 3 × أخضر
% 60 - 30	ضوء مستمر 2 × أخضر
% 30 - 10	ضوء مستمر 1 × أخضر
% 10 - 0	ضوء ومامض بطيء 1 × أخضر

#### تركيب تجهيزات الحماية

▪ انزع المركم عن العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد وإلخ..) وأيضاً عند نقلها أو تخزينها. هناك خطأ إصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء، بشكل غير مقصود.

**ملاحظة:** يجب أن ترسل العدة الكهربائية إلى مرکز خدمة العملاء فوراً في حالة كسر قرص الجلخ أثناء التشغيل أو في حالة تلف تجهيزات الحصن بخطأ، الوقاية بالعدة الكهربائية، تجد العناوين في جزء «خدمة العملاء» واستشارات الاستخدام».

**غطاء وقاية خاص بالقطع**

▪ احرص دائماً على استخدام غطاء وقاية خاص بالقطع عند القطع بواسطة مواد الجلخ المرتبطة (10).

▪ احرص على توفير تجهيز شفط غبار كافية عند قطع المواد الحجرية.

**تركيب الغطاء الواقي (انظر الصورة B)**

قم بتركيب الغطاء الواقي الفاصل بالتجليخ (7) على الغطاء الواقي الفاصل بالتجليخ (7) إلى أن يثبت بإحكام.

**ضبط الغطاء الواقي (انظر الصورة B)**

أدر الغطاء الواقي إلى الموضع المرغوب وقم بثبيت الغطاء الواقي. لن تحتاج إلى عدة للقيام بذلك.

#### تركيب أدوات التجليخ

▪ انزع المركم عن العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد وإلخ..) وأيضاً عند نقلها أو

سهم اتجاه التدوير على الهيكل

(1) زر ثبيت محور الدوران

(2) مفتاح التشغيل والإطفاء

(3) المركم<sup>(A)</sup>

(4) زر فك إقفال المركم<sup>(A)</sup>

(5) مبين حالة شحن المركم

(6) غطاء وقاية الفاصل بالتجليخ

(7) محور دوران الجلاخة

(8) مقبض (مقبض مسك معزول)

(9) غطاء وقاية خاص بالقطع<sup>(A)</sup>

(10) لولب شد مع فلكة

(11) قرص القطع<sup>(A)</sup>

(12) مفتاح ربط سداسي المواوف داخليا

(A) لا يتضمن إطار التوريد الاعتادي التوابع المصورة أو المشروحة. تجد التوابع الكاملة في برنامجنا للتتابع.

#### البيانات الفنية

الجلالة	البيان
رقم الصنف	GWS 12V-76
الجهد الاسمي	3 601 JF2 0..
عدد اللفات الاسمي <sup>(A)</sup>	12
دقيقة <sup>-1</sup>	فقط =
أقصى قطر لأقراس التجليخ	76
قطر الماخضن	19500
الوزن محسب EPTA- Procedure 01:2014	0,70-0,90 كجم
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن	35+...0 °
درجة الحرارة المحيطة المسماوح به عند التشغيل <sup>(B)</sup> و عند التخزين	50+...20- °
المرامك الموصى بها	GBA 12V...
أجهزة الشحن الموصى بها	GAL 12... GAX 18...
(A) حسب المركم المستخدم	
(B) قدرة محدودة في درجات المراة > 0 °	

#### التركيب

##### شحن المركم

▪ اقتصر على استخدام أجهزة الشحن المذكورة في المواصفات الفنية. أجهزة الشحن هذه دون غيرها هي المتואمة مع مرکم أيونات الليثيوم المستخدم في عدتك الكهربائية.

**ملحوظة:** يتم تسليم المركم وهو بحالة شحن جزئي. لضمان قدرة أداء المركم الكاملة، يتوجب شحن المركم في تجهيز الشحن بشكل كامل قبل الاستعمال لأول مرة.

الحد الأقصى [مم] [مم]	d [دقيقة / ث] [ث]	b	D
80 19500	10	7	76



### اختيار قرص التجليخ/القطع

أداة التجليخ	ال全家
Carbide Multi Wheel	الخشب (مع المسامير)، البلاستيك، بي في س، المواد المركبة، زجاج، أكريليك، الجبس، النحاس
Expert for Inox	ستانليس ستيل، الحديد الصلب
Best for Ceramic	البلاط، السيراميك
Best for Hard Ceramic	البلاط، الفزق الصلب، البلاط الحجري



### شفط الغبار/النشار

إن أغبرة بعض المواد كالطلاء، الذي يحتوي على الرصاص، وبعضاً أنواع الخشب والفلزات والمعادن، قد تكون ضارة بالصحة. إن ملامسة أو استنشاق الأغبرة قد يؤدي إلى ردود فعل زائدة المساسية و/أو إلى أمراض المجازي التنفسية لدى المستخدم أو لدى الأشخاص المتواجدين على مقرية من المكان. تعتبر بعض الأغبرة المعيشية، كأغبرة البليوط والزان من مسببات الأمراض السرطانية، وبالخصوص عند اتصالها بالمواد الإضافية الخاصة بمعالجة الخشب (ملح حامض الكروميك)، المواد الحافظة للفحش. يجوز أن يتم معالجة المواد التي تحتوي على الأسيستوس من قبل العمال المتخصصين فقط دون غيرهم.

- حافظ على تهوية مكان الشغل بشكل جيد.
- ينصح بارتداء قناع وقاية للتنفس من فئة المرشح P2.

تراعي الأحكام السارية في بلدكم بالنسبة للمواد المرغوب معالجتها.

▪ **تجنب تركم الغبار بمكان العمل.** يجوز أن تتشعل الأغبرة بسهولة.

## التشغيل

### بدء التشغيل

#### تركيب المرك

إرشاد: استخدام المراكم غير المناسبة لعدتك الكهربائية يمكن أن يؤدي إلى حدوث اختلالات وظيفية أو إلى إلحاقضرر بالعدة الكهربائية.

تخزينها. هناك خطر إصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء، بشكل غير مقصود.

▪ لا تمسك بأقراص التجليخ أو أقراص القطع قبل أن تبرد. تطأ على الأقراص درجات حرارة عالية أثناء العمل.

قم بتنظيف ممور دوران الجلاخة (8) وجمع الأجزاء المراد تركيبها.

لربط وفك عدد التجليخ حرك زر تثبيت ممور الدوران (2) إلى الإمام وأدرا عدة التجليخ في نفس الوقت، لتثبيت ممور دوران الجلاخة.

▪ اضغط زر تثبيت ممور الدوران فقط عندما يكون ممور دوران الجلاخة متوقفاً عن الحركة. وإلا، فقد تتعرض العدة الكهربائية للضرر.

### قرص التجليخ/القطع

تراعي مقاسات عدد الجاخ. ينبغي أن يتلاءم قطع الفتقة مع فلاشة التثبيت. لا تستعمل القطع المهايئ أو قطع التصفير.

احرص عند استخدام أقراص القطع الماسية على أن ينطبق سهم اتجاه الدوران الموجود على قرص القطع الماسي واتجاه دوران العدة الكهربائية (انظر سهم اتجاه الدوران الموجود على جسم العدة).

تجد ترتيب خطوات التركيب في صفحة الرسوم التخطيطية.

لغرف حل قرص التجليخ/قرص القطع ثبيت ممور الدوران (2) إلى الإمام وأدرا في نفس الوقت من قرص التجليخ/قرص القطع (12) لتثبيت ممور دوران التجليخ (8) (انظر الصورة C1).

باستخدام مفتاح سدادي الرأس الم giof (13) اخلع لولب الشد مع الفلكة (11) (انظر الصورة C2).

لفرض ثبيت قرص التجليخ/قرص القطع اربط لولب الشد مع الفلكة (11). قم بربط اللولب باستخدام مفتاح سدادي الرأس الم giof (13) بحيث تصبع فلكة اللولب على نفس مستوى قرص التجليخ/قرص القطع (12) (انظر الصورة C3).

ثم أربع زر تثبيت ممور الدوران (2) إلى موضعه الأصلي (انظر الصورة C4).

▪ بعد تركيب عدد الجاخ وقبل التشغيل تأكد من تركيب عدد الجاخ بشكل سليم، وأنه يمكنها الدوران بحرية. تأكد من عدم احتكاك عدد الجاخ بقطاء الوقاية أو بغيرها من الأجزاء.

### عدد الجاخ المسموح بها

يمكنك استخدام جميع عدد الجاخ المذكورة في دليل التشغيل.

على أقل تقدير يجب أن تتطابق كلًا من عدد اللفات المسموح بها في [دقيقة واحد] والسرعة المحيطية [م/ث] لعدد الجاخ المستخدمة للمعلومات الواردة في الجدول التالي.

يراعي عدد اللفات المسموح به والسرعة المحيطية الموجودة على الملصق الخاص بأداة الجاخ.

المركب بها. اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف (3) مجدداً، لإعادة تشغيل العدة الكهربائية.

#### تجليخ التخشين

##### لا تستعمل أقراص القطع في تجليخ التخشين أبداً.

مع زاوية عمل تتراوح بين 30° و 40° ستحصل أثناه تجليخ التخشين على أفضل نتائج. حرك العدة الكهربائية ذهاباً وإياباً بضغط متعدل. وبذلك لا تتعرض قطعة الشغل لسفونة زائدة ولا يتغير لونها أو تتشكل فيها حروز.

#### قطع الخامات المعدنية

##### امرص دائمًا على استخدام غطاء وقاية خاص بالقطع عند القطع بواسطة مواد الجلخ المربطة (10).

امرص على العمل بدفع أمامي مععدل ومناسب للحافة التي يتم التعامل معها عند القطع السججي. لا تضغط على قرص القطع أو تجعله يميل أو يهتز. لا تكبح أقراص القطع التي خرجت من مسارها من خلال الضغط العكسي الجانبي.

بل يجب ضبط العدة الكهربائية على الدوران في عكس الاتجاه. وإن فسيكون هناك خطير من اندفاعها بشكل خارج عن السيطرة خارج مكان القطع، عند تقطيع القبضان المضلعة والمواشير المستطيلة، يجب عليك استخدام أصغر قطاع عرضي.

#### قطع الخامات المجرية

##### امرص على توفير تجهيز شفط غبار كافية عند قطع المواد المجرية.

قم بارتداء قناع لحماية من الغبار.

##### يجب أن يقتصر استخدام العدة الكهربائية على القطع الجاف/التجليخ الجاف.

يفضل استخدام قرص القطع الالماسي من أجل قطع الجر.

عند قطع المواد الصلبة يشكل خاص، على سبيل المثال، الفرسانة المحتوية على نسبة كبيرة من المقص، يمكن أن تسخن أقراص القطع الماسية بشكل مفرط وبالتالي قد تلف. ويشير ظهور طقوق من الشرير بدور حول قرص القطع الالماسي إلى ذلك بشكل واضح.

في هذه الحالة، قم بإيقاف عملية القطع، واترك قرص القطع الماسى يعمل على وضع الالحمل بسرعة عالية لفترة قصيرة حتى يبرد.

يشير تراجع الأداء بشكل ملحوظ وتشكل طقوق من الشرير إلى أن أقراص القطع الماسية قد أصبحت ثالمة، ويمكن إعادتها شحذها عن طريق عمليات قصيرة في خامات تجليخ، على سبيل المثال الجمر الجيري الرمل.

#### إرشادات إنشائية

الشقوق في الجدران الحاملة تخضع لمواصفات DIN 1053 آلة، الأولى، أو التسريحات الخاصة بكل دولة. ويجب اتباع هذه اللوائح. قبل بدء العمل، يرجى استشارة المهندس الإنشائي المسؤول، المهندس المعماري أو مدير البناء المسؤول.

#### إرشادات لمعاملة المركم بطريقة مثالية

قم بحماية المركم من الرطوبة والماء.

ضع المركم المشحون (4) في مقبن العدة الكهربائية إلى أن يثبت بصوت مسموع، ويتساطع مع المقبن.

#### التشغيل/الإيقاف

لفرض تشغيل العدة الكهربائية حرك مفتاح التشغيل/الإيقاف (3) إلى الأمام.

لفرض تثبيت مفتاح التشغيل/الإيقاف (3) الأمامي للأسفل إلى أن ينبعش.

لفرض إيقاف العدة الكهربائية اترك مفتاح التشغيل/الإيقاف (3) أو إذا كان مثبتاً، اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف (3) لوهلة قصيرة الفلفي إلى أسفل، ثم اتركه.

**يجب أن تفصح عدة الجلخ مرتكبة بشكل سليم وتدور بشكل حر. قم بعمل تشغيل تجربى لمدة دقيقة واحدة دون تحمل. لا تستخد م أدوات تجليخ بها أضرار أو غير منتظمة الشكل أو تهتز بشكل مفرط. فقد تنكسر أدوات التجليخ التي بها أضرار وتنسب في حدوث إصابات.**

#### مؤشر مراقبة الحرارة/واقية فرط التحميل

يساعدك مؤشر LED الأحمر (6) على حماية المركم ووهد الإداره من فرط السخونة والتدمير.

إذا أضاء مؤشر LED (6) باستمرار باللون الأحمر فهذا يعني أن درجة حرارة المركم مرتفعة للغاية، حيث تتوقف العدة الكهربائية أوتوماتيكيا.

- اطفئ العدة الكهربائية.

- اسمع للمركم أن يبرد قبل أن تتابع العمل. في حالة **وميض مؤشر LED (6)** باللون الأحمر يعني استعمال العدة الكهربائية، حيث تتوقف العدة الكهربائية أوتوماتيكيا.

اسمي العدة الكهربائية عن قطعة الشغل.

بمجرد إزالة العائق، تواصل العدة الكهربائية العمل.

#### إرشادات العمل

▪ توخي الحرص عند عمل شقوق في الجدران الحاملة، انظر جزء «إرشادات إنشائية».

▪ امرص عند قطع خامات البناء الخفيفة على مراعاة التسريحات القانونية وتفاصيل الجهة الصانحة للمادة.

▪ امرص على تثبيت قطعة الشغل، إلا إذا كانت ثابتة بسبب وزنها.

▪ لا تقم بالتحميل على العدة الكهربائية بشكل كبير يتسبب في توقفها.

▪ بعد تحميل العدة الكهربائية بشكل شديد قم بتشغيلها لعدة دقائق على وضع الالحمل من أجل تبريدها.

▪ لا تستعمل العدة الكهربائية مع حامل القطع السججي.

▪ لا تمسك بأقراص التجليخ أو أقراص القطع قبل أن تبرد. تطرأ على الأقراص درجات حرارة عالية أثناه العمل.

إن شنت العدة الكهربائية بشحنة الكتروستاتية، فتطأ العدة الكهربائية من قبل التحكم الإلكتروني

لا تقم بتخزين المركم إلا في نطاق درجة حرارة يقع بين 20° م° و حتى 50° م°. لا تترك المركم في السيارة في فصل الصيف مثلاً. نظف فتحات التهوية بالمركم من فترة لأخرى بواسطة فرشاة طرية ونظيفة وجافة. إذا انخفضت فترة التشغيل بعد الشحن بدرجة كبيرة فهذا يعني أن المركم قد استهلك وأنه يجب استبداله. تراعي الملاحظات بقصد التخلص من العدد.

## الصيانة والخدمة

### الصيانة والتنظيف

- انزع المركم عن العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد وإنج...) وأيضاً عند نقلها أو تخزينها. هناك خطر إصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.
- للعمل بشكل جيد وآمن حافظ دائمًا على نظافة العدة الكهربائية وفتحات التهوية. قم بتخزين التواير وتعامل معها بعناية.

### خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

يجب مركز خدمة العملاء على الأسئلة المتعلقة بإصلاح المنتج وصيانته، بالإضافة لقطع الغيار. تم الرسم التفصيلي والمعلومات الخاصة بقطع الغيار في الموقع: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com) يسر فريق Bosch لاستشارات الاستخدام مساعدتك إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص منتجاتنا وملحقاتها. يلزم ذكر رقم الصنف ذو الخانات العشر وفقاً للوحة صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبات قطع غيار.

### الجزائر

سيستال  
منطقة المدادين الصناعية  
بجامعة 06000  
هاتف: 213 (0) 982 400 991/2  
فاكس: 213 (0) 3 420 1569  
 البريد الإلكتروني: sav@siestal-dz.com

### البحرين

شركة الجفالي وإخوانه للمعدات الفنية.  
مملكة البحرين، العكـر - بـلوـك 0624 - شـارـع 2403  
مبـني D  
هـاتـف: +973 1770 4537  
فاـكـس: +973 1770 45257  
 البرـيد الـإـلـكـتـرـوـنـي: h.berjas@ejb.com.sa

### مصر

RBEG-LLC  
22 كمال الدين حسين  
شبراون هليوبوليس  
11799 القاهرة  
البريد الإلكتروني: boschegypt.powertools@eg.bosch.com

- العراق**  
Sahba Technology Group  
شارع مطار المثنى  
بغداد  
هاتف بغداد: +964 (0) 7 901 930366  
هاتف دبي: +971 (0) 4 422 1898  
البريد الإلكتروني: duraid@sahbatechnology.com
- الأردن**  
شركة الجذور العربية Roots Arabia - الأردن  
شارع الحسين، المقابلين  
عمان 11623، الأردن  
صندوق بريد: 110068  
هاتف: +962 6 4398990  
البريد الإلكتروني: bosch@rootsjordan.com
- الكويت**  
منطقة الشويخ الصناعية، مبني 1، قطعة 16، شارع رقم 3  
صندوق بريد صندوق 164 - 13002 الصفا  
هاتف: 24810844  
فاكس: 24810879  
البريد الإلكتروني: josephkr@aaalmutawa.com
- لبنان**  
طحيني هنا وشركاه ش.ذ.م.م.  
صندوق بريد صندوق 449-90  
جديده الدورة-بيروت  
هاتف: +9611255211  
البريد الإلكتروني: service-pt@tehini-hana.com
- المغرب**  
Robert Bosch Morocco SARL  
53، شارع الملازم محمد محروف  
الدار البيضاء، 20300  
الهاتف: +212 5 29 31 43 27  
البريد الإلكتروني : sav.outillage@ma.bosch.com
- عمان**  
متنز للتجارة والمقاولات ش.م.م.  
صندوق بريد 131، روى، مسقط  
ال코드 البريدي: 112، سلطنة عمان  
هاتف: +968 2479 4035/4089/4901  
جوال: +968-91315465  
فاكس: +968 2479 4058  
البريد الإلكتروني : sudhirkumar@malatan.net
- قطر**  
الدولية لحلول البناء ش.م.م.  
صندوق بريد صندوق 51,  
هاتف الدوحة: +974 40065458  
فاكس: +974 4453 8585  
البريد الإلكتروني: csd@icsdoha.com
- المملكة العربية السعودية**  
شركة الجفلي للمعدات الفنية (جيكتو)  
صندوق بريد: 1049 - 21431 - المملكة العربية  
ال Saudia  
جدة: 00966 (0) 12 692 0770 - داخلي 433  
الرياض: 00966 (0) 11 409 3976 - داخلي 30/34/39

**فقط لدول الاتحاد الأوروبي:**

حسب التوجيه الأوروبي EU/2012/19، يجب أن يتم جمع العدد الكهربائية غير الصالحة للاستعمال، ومحاسب التوجيه الأوروبي 2006/66/EC يجب أن يتم جمع المراكم/البطاريات التالفة أو المستهلكة كل على حدة ليتم التخلص منها بطريقة محافظة على البيئة عن طريق تسليمها لمراكز النفايات القابلة لإعادة التصنيع.

**المراكم/البطاريات:****مراكם أبوونات الليثيوم:**

يرجى مراعاة الإرشادات الواردة في جزء النقل (انظر "النقل"، الصفحة 80).

الدمام: 00966 (0) 13 833 9565  
البريد الإلكتروني: M.Zreik@ejb.com.sa

**سوريا**

مؤسسة دلال للمعدات الكهربائية  
دمشق. شارع البرامكة - شارع بن عامر  
هاتف: +9631122414009 أو 009631122414005  
الجوال: 00963991141005  
البريد الإلكتروني: rita.dallal@hotmail.com

**تونس**

روبرت بوش تونس ش.ذ.م.م.  
7 زنة ابن بطوطة Z.I. سان جوبان  
مقرن رياض  
2014 ابن عروس  
هاتف: +216 71 427 496/879  
fax: +216 71 428 621  
بريد إلكتروني: sav.outillage@tn.bosch.com

**الإمارات العربية المتحدة**

المركزية للسيارات والمعدات،  
صنادوق بريد 26255، دبي

دبي: 00971 (0) 4 3090920/3090930  
أبوظبي: 00971 (0) 2 4017745  
الشارقة: 00971 (0) 6 5932777  
العين: 00971 (0) 3 7157419  
البريد الإلكتروني: Mallappa.Madari@centralmotors.ae

**اليمن**

مؤسسة أبو الرجال التجارية  
صنعاء، شارع الزبيري. أمام مبني البرلمان الجديد  
هاتف: +967-1-202010  
fax: +967-1-471917  
بريد إلكتروني: /tech-tools@abualrejal.com  
yahya@abualrejal.com

**النقل**

تخضع مراكم إيونات الليثيوم المركبة لأحكام قانون المواد الخطرة. يسمح للمستخدم أن يقوم بنقل المراكم على الطرقات دون التقيد بأية شروط إضافية.

عندما يتم إرسالها عن طريق طرف آخر (مثل: الشحن الجوي أو شركة شحن)، يتوجب التقيد بشروط خاصة بتصدير التغليف ووضع العلامات. ينبغي استشارة خبير متخصص بنقل المواد الخطرة عندما يرغب بتحضير المركم المراد شحنها في هذه الحالة.

لا تقوم بشحن المراكم إلا إذا كان هيكلها الخارجي سليم. قم بتغطية الملامسات المكشوفة في بلاصفات، وقم بتعليق المركم بحيث لا يتطرق في الطرد. يرجى أيضاً مراعاة التشريعات المحلية المتعلقة إن وجدت.

**التخلص من العدة الكهربائية**

يجب التخلص من العدة الكهربائية  
والمراكم والتوابع والتغليف بطريقة  
صادقة للبيئة عن طريق النفايات القابلة  
لإعادة التصنيع.

لاتق العدد الكهربائية والمراكم/  
البطاريات ضمن النفايات المنزلية!



## فارسی

### دستورات ایمنی

#### هشدارهای ایمنی عمومی برای ابزارهای برقی

**هشدار** تمامی هشدارهای ایمنی و دستورالعملها را مطالعه کنید. عدم رعایت هشدارها و دستورالعملها ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا جراحتهای جدی شود.

**کلیه هشدارهای ایمنی و دستورالعملها را برای مراجعات بعدی نگهداری کنید.**

عبارت «ابزار برقی» در هشدارها به ابزارهایی که به پریز برق متصل می‌شوند (با سیم برق) و یا ابزارهای برقی با تری دار (بدون سیم برق) اشاره دارد.

**ایمنی محل کار**

▪ **محيط کار را تمیز و روشن نگه دارید.** محيطهای در هم ریخته یا تاریک احتمال بروز حادثه را افزایش میدهند.

▪ **ابزار برقی را در محيطهایی که خطر انفجار وجود دارد و هاوی مایعات، گازها و بخارهای محترقه هستند، به کار نگیرید.** ابزارهای برقی جرقههایی ایجاد می‌کنند که میتوانند باعث آتش گرفتن گرد و غبارهای موجود در هوا شوند.

▪ **هنجام کار با ابزار برقی، گودکان و سایر افراد را از دستگاه دور نگه دارید.** در صورتیکه حواس شما پرت شود، ممکن است کنترل دستگاه از دست شما خارج شود.

**ایمنی الکتریکی**

▪ **دوشاخه ابزار برقی باید با پریز برق تناسب داشته باشد.** هیچگونه تعییری در دوشاخه ایجاد نکنید. برای ابزارهای برقی دارای اتصال زمین (ارت)، از هیچگونه مبدل دو شاخه استفاده نکنید. دوشاخهای اصل و تغیر داده نشده و پریزهای مناسب، خطر برق گرفتگی را کاهش میدهند.

▪ **از تماس بدن با قطعات متصل به سیم اتصال زمین مانند لوله، شوفاژ، اجاق برقی و بخچال خودداری کنید.** در صورت تماس بدنی با سطوح و قطعات دارای اتصال به زمین و همپنیین تماس شما با زمین، خطر برق گرفتگی افزایش می‌یابد.

▪ **ابزارهای برقی را در معرض باران و رطوبت قرار ندهید.** نفوذ آب به ابزار برقی، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

▪ **از سیم دستگاه برای مقاصد دیگر استفاده نکنید.** هرگز برای معلم ابزار برقی، کشیدن آن یا خارج کردن دوشاخه از سیم دستگاه استفاده نکنید. کابل دستگاه را از حرارت، روغن، لبهای تیز یا قطعات متحرک دور نگه دارید. کابلهای آسیب دیده و یا گره خورده خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهند.

▪ **هنجام استفاده از ابزار برقی در محيطهای باز، تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای محيط باز نیز مناسب باشد.** کابلهای رابط مناسب

برای محیط باز، خطر برق گرفتگی را کاهش میدهند.

▪ **در صورت لزوم به کار با ابزار برقی در محیط و اماکن مرطوب، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین (کلید قطع کننده اتصال با جریان خطا و نشتی زمین) خطر برق گرفتگی را کاهش میدهند.**

**رعایت ایمنی شخصی**  
▪ **حوالی خود را خوب جمع کنید، به کار خود دقت کنید و با فکر و هوشیاری کامل با ابزار برقی کار کنید.** در صورت خستگی و یا در صورتی که از مواد مخدّر، الكل و دارو استفاده کردهاید، با ابزار برقی کار نکنید. یک لحظه بی توجهی هنگام کار با ابزار برقی، میتواند جراحت های شدیدی به همراه داشته باشد.

▪ **از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده کنید.**  
**همواره از عنکبوتی ایمنی استفاده نمایید.** استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ایمنی، کفشهای ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و گوشی ایمنی مناسب با نوع کار، خطر متروک شدن را کاهش میدهد.

▪ **مواظب باشید که ابزار برقی بطور ناخواسته بکار نیفتد.** قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در پریز برق، اتصال آن به باتری و برداشتنها را حمل دستگاه، دقت کنید که ابزار برقی خاموش باشد. در صورتی که هنگام حمل دستگاه انگشت شما روی دکمه قطع و مصل باشد و یا دستگاه را در حالت روشن به برق بزنید، ممکن است سوانع کاری پیش آید.

▪ **قبل از روشن کردن ابزار برقی، همه ابزارهای تنظیم کننده و اچارها را از روی دستگاه بردازید.** ابزار و آچارهایی که روی بخشها ی چرخنده دستگاه قرار دارند، میتوانند باعث ایجاد جراحت شوند.

▪ **وضعیت بدن شما باید در حالت عادی قرار داشته باشد.** برای کار جای مطمئنی برای خود انتخاب کرده و تعادل خود را همواره حفظ کنید. به این ترتیب میتوانید ابزار برقی را در وضعیتی غیر منتظره بهتر تحت کنترل داشته باشید.

▪ **لباس مناسب پیوشهید.** از پوشیدن لباسهای کشاد و حمل زینت آلات خودداری کنید. موها، لباس و دستکشها را از بخشها در حال چرخش دستگاه دور نگه دارید. لباسهای گشاد، موی بلند و زینت آلات ممکن است در قسمتهایی در حال چرخش دستگاه گیر کنند.

▪ **در صورتی که تجهیزاتی برای اتصال وسائل مکش گرد و غبار و یا وسیله جمع کننده گرد و غبار ارائه شده است، باید مطمئن شوید که این وسائل درست نصب و استفاده می شوند.** استفاده از وسائل درست نصب و استفاده می شوند. استفاده از وسائل مکش گرد و غبار مخصوصیت شما را در برابر گرد و غبار زیادتر میکند.

**استفاده صحیح از ابزار برقی و مراقبت از آن**

▪ **از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری کنید.** برای هر کاری، از ابزار برقی مناسب با آن استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار

خارج شده از باتری میتواند باعث التهاب پوست و سوختگی شود.

#### سرپریس

▪ برای تعمیر ابزار برقی فقط به متخصصین حرفه‌ای رجوع کنید و از قطعات یکدی اصل استفاده نمایید. این باعث خواهد شد که این دستگاه شما تضمین گردد.

#### هشدارهای ایمنی برای سنگ فرز

هشدارهای ایمنی مشترک برای عملیات ساییدن یا بردیدن

▪ از ابزار و متعلقاتی که توسط سازنده طراحی و از سوی آنان تأیید نشده باشند، خودداری کنید. تنها این دلیل که یکی از متعلقات بربوری ابزار برقی شما میتواند نصب شود، اینمی هنگام کار را نضمن نمیکند.

▪ میزان تحمل سرعت مجاز متعلقات باید حداقل معادل با حد اکثر سرعت تعیین شده بر روی ابزار برقی باشد. متعلقاتی که سریعتر از حد مجاز میچرخد، ممکن است بشکند و به اطراف پرتاپ شوند.

▪ از قدر و ضخامت ابزار و متعلقاتی که بر روی دستگاه قرار میگیرند، باید با اندازه‌ها و مقادیر قید شده ابزار برقی مطابقت داشته باشند. ابزار و متعلقات با اندازه‌های نامتناسب و نادرست نمی‌توانند به حد کافی تحت حفاظت و قابل کنترل باشند.

▪ متعلقات دارای رزوه بایستی با رزوه مدور دستگاه متناسب باشند. برای متعلقاتی که بوسیله فلاٹنر نصب می‌شوند، قدر سو راخ ابزار باید با قطر گیرنده فلاٹنر متناسب باشد. متعلقاتی که با تجهیزات نگهدارنده ابزار برقی همراهی ندارند، بطور نامعادل میچرخد، به شدت میلزند و میتوانند باعث از بین رفتن کنترل روی دستگاه شوند.

▪ از متعلقات آسیدیده استفاده نکنید. قبل از هر بار استفاده، متعلقاتی نظری صفحه‌های سایپا را از نظر ترکخوردگی و شکستگی، قابهای محافظ و کفی سنباده را از نظر ترکخوردگی، استهلاک یا ساییدگی غیر متعارف، برس سیمی را از نظر شل بودن یا شکستگی سیمهها کنترل کنید. در صورت زمین افتادن ابزار برقی یا متعلقات دستگاه، آنها را از نظر آسیدیدگی احتمالی بررسی کنید یا از متعلقات سالم استفاده نمایید. پس از بررسی و نصب متعلقات، خود و سایر افراد نزدیک به ابزار برقی را از معرض متعلقات در حال چرخش دور نگه دارید و ابزار برقی را به مدت یک دقیقه با حد اکثر سرعت در حالت بدون بار، روشن بگذارید. متعلقات آسیدیده معمولاً هنگام این آزمایش میشکنند.

▪ از تجهیزات ایمنی و پوشش محافظ شخصی استفاده کنید. متناسب با نوع کار، از کارد محافظ صورت یا عینک ایمنی استفاده کنید. در صورت لزوم از ماسک ضد غبار، گوشی ایمنی، دستکش ایمنی و یا پیش بند ایمنی مخصوصی که بتواند در مقابل ذرات مواد یا

برقی مناسب باعث میشود که بتوانید از توان دستگاه بهتر و با اطمینان پیشتر استفاده کنید.

▪ در صورت ایجاد در کلید قطع و وصل ابزار برقی، از دستگاه استفاده نکنید. هر نوع ابزار

برقی که نمی‌توان آن را با استفاده از کلید قطع و وصل کرد، خطربنای بوده و باید تعمیر شود.

▪ پیش از تنظیم ابزار برقی، تعویض متعلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق بکشید و یا با این ایمنی پیشگیرانه از روشن شدن ناخواسته ابزار الکتریکی جلوگیری می‌کند.

▪ ابزار برقی را در صورت عدم استفاده، از دسترس کودکان دور نگه دارید و اجازه ندهید که افراد ناوارد و یا اشخاصی که این دقتوجه راهنمای را خواهند داشت، با این دستگاه کار کنند. قرار گرفتن ابزار برقی در دست افراد ناوارد و بی تجربه خطربنای است.

▪ از ابزار برقی خوب مراقبت کنید. مواظب باشید که قسمت های منحک دستگاه خوب کار کرده و گیر نکند. همچنین دقت کنید که قطعات ابزار برقی شکسته و یا آسیب دیده باشند. قطعات آسیب دیده را پیش از شروع به کار تعمیر کنید. علت سیاری از سوانح کاری، عدم مراقبت کامل از ابزارهای برقی است.

▪ ابزارهای برش را تیز و تمیز نگه دارید. ابزار برشی که خوب مراقبت شده و از لبه های تیز برخوردار است، کمتر در قطعه کار گیر کرده و بهتر قابل هدایت است.

▪ ابزار برقی، متعلقات، متههای دستگاه و غیره را مطابق دستورالعملهای این جزو راهنمایی کار بگیرید و به شرایط کاری و نوع کار نیز توجه داشته باشید. استفاده از ابزار برقی برای عملیاتی به جز مقادیر در نظر گرفته شده، میتواند به بروز شرایط خطربنای منجر شود.

**مراقبت و طرز استفاده از ابزارهای شارژی**

▪ بازیهای را منحصرآ توسط شارژرها ی که تو سط سازنده توصیه شده‌اند، شارژ کنید. در صورتی که برای شارژ باتری، آنرا در شارژر قرار دهید که برای آن با این ساخته نشده است، خطأ اش سوزی وجود دارد.

▪ در ابزارهای برقی فقط از بازیهایی استفاده کنید که برای آن نوع ابزار برقی در نظر گرفته شده‌اند. استفاده از بازیهای متفرقه میتواند منجر به بروز جراحت و مریق گردد.

▪ در صورت عدم استفاده از بازیهای آنرا از اشیاء فلزی مثل گیره کاغذ، سکه، کلید، میخ، پیچ و دیگر وسائل کوچک فلزی دور نگه دارید، زیرا این وسائل ممکن است باعث سوختگی اتصالی شوند. ایجاد اتصال بین دو قطب بازی (ترمینالهای بازی) میتواند باعث سوختگی و ایجاد حریق شود.

▪ استفاده بی رویه از بازیهای ایمنی میتواند باعث خروج مایعات از آن شود؛ از هر گونه تماس با این مایعات خودداری کنید. در صورت تماش اتفاقی با آن، دست خود و یا محل تماس را با آب بشوئید. در صورت آلوده شدن چشم را با این مایع، باید به پزشک مراجعه کنید. مایع

## پس زدن دستگاه و هشدارهای ایمنی

ضریبه زدن یا پس زدن یک واکنش ناگهانی است که در نتیجه گیر کردن یا بلوکه شدن ابزار و متعلقات در حال چرخش برروی ابزار برقی، از جمله صفحه ساب یا صفحه سنگ، یا کفی سنباده، برس سمی و غیره بوجود می‌آید. بدین ترتیب ابزار برقی از کنترل خارج شده و در نقطه اتصال و خلاف جهت چرخش ابزاری که بر روی آن قرار دارد شتاب میگیرد، گیر کردن، انسداد و یا بلوکه شدن منبر به توقف ناگهانی ابزار در حال چرخش روزی دستگاه میشود.

بطور مثال در صورتیکه یک صفحه ساب در قطعه کار گیر کرده و یا بلوکه شود، امکان دارد لبه صفحه ساب بشکند و یا منبر به ضریبه زدن (پس زدن) شود. در این صورت صفحه ساب به طرف کاربر و یا در خلاف جهت او، بسته به جهت چرخش آن در محل بلوکه شده، حرکت میکند. امکان شکستن صفحه‌های ساب از این طریق نیز وجود دارد.

ضریبه زدن (پس زدن) نتیجه استفاده و بکارگیری نادرست از ابزار برقی است. با رعایت اقدامات ایمنی مناسب به شرح زیر میتوان از آن جلوگیری بعمل آورد.

▪ **ابزار برقی را ممکن بگیرید و بدن و بازوی خود را به گونه‌ای قرار دهید که قادر به کنترل و خشی کردن نیروهای ضریبه زننده دستگاه باشید.** در صورت در اختیار داشتن دسته کمکی، همواره از آن استفاده کنید تا با کمک آن بتوانید هنگام کارکرد ابزار برقی در سرعت زیاد، حد اکثر کنترل را بر نیروهای ضریبه زننده و گشتاور و اکتشافی آن داشته باشید. کاربر میتواند با رعایت اختیاط و اقدامات ایمنی مناسب بر نیروهای ضریبه زننده و نیروهای واکنشی تسلط داشته باشد.

▪ **هرگز دست خود را به متعلقات متخرک و در حال چرخش نزدیک نکنید.** زیرا ممکن است ابزار کار متخرک هنگام پس زدن با دست شما اصابت کند.

▪ **از نزدیک شدن و تماس با آن قسمت از ابزار برقی که بر اثر پس زدن به حرکت در می‌آید، اجتناب کنید.** ضریبه زدن را پس زدن دستگاه باعث حرکت ابزار در جهت مخالف حرکت صفحه ساب در محلی که بلوکه شده است، میشود.

▪ **در گوششها، لبه‌های تیز و غیره با اختیاط خاص کارکنید.** از در رفتن و خارج شدن ابزار و متعلقات از داخل قطعه کار و گیر کردن آنها چوگیگری کنید. امکان گیر کردن ابزار در حال چرخش خصوصاً در گوششها و لبه‌های تیز وجود دارد. این امر باعث زدن و یا از دست دادن کنترل بر ابزار برقی میشود.

▪ **از تیغه اره زنجیری و یا تیغه اره دندانهای استفاده نکنید.** چنین ابزارهایی اغلب باعث پس زدن دستگاه و یا از دست دادن کنترل بر ابزار برقی میشوند.

**هشدارهای ایمنی خاص برای عملیات ساییدن و برش سایشی**

▪ **برای ابزار برقی خود، فقط از ابزار توصیه شده و حفاظت ایمنی که برای آن ابزار در نظر گرفته شده است، استفاده کنید.** ابزار و متعلقات سایش و برش که برای این ابزار برقی در نظر

تراشه از شما محافظت کند، استفاده نمایید. محافظت‌چشمها باید بتواند در مقابل پرتاب براده و تراشهایی که در هنگام کارهای مختلف تولید میشوند، از چشمان شما محافظت کند. ماسکهای ایمنی ضد غبار یا ماسکهای تنفس باید قادر به فیلتر کردن گرد و غبار ناشی از کار باشند.

قرارگیری طولانی مدت در معرض سر و صدای بلند، میتواند باعث تضعیف قدرت شنوایی شود.

▪ **دقت کنید که سایر افراد، فاصله کافی با محل کار شما داشته باشند.** هر فردی که به تجهیزات ایمنی و پوشش محافظ شخصی برخوردار باشد. امکان پرتاب شدن قطعات شکسته و جدا شده از قطعه کار کار نیز وجود دارد و میتواند باعث ایجاد چراحتاگردد.

▪ **ابزار برقی را تنها پس از توقف کامل ابزار روی زمین بگذارید.** متعلقات در حال چرخش میتواند با سطح تماس پیدا کنند و باعث از دست دادن کنترل روزی دستگاه گردد.

▪ **هنگام حمل ابزار برقی، دستگاه را خاموش نگه دارید.** در غیر این صورت امکان تماس اتفاقی لباس شما و گیر کردن آن به متعلقات در حال چرخش روزی دستگاه وجود داشته و منبر به اصابت ابزار به بدن شما میگردد.

▪ **شیارهای تهویه ابزار برقی را به طور مرتبت تمیز کنید.** گرد و غبار میتواند از طریق پروانه موتور به داخل محفظه وارد شود و تجمع زیاد براده فلز در آن ممکن است به سوانح و خطرات الکتریکی منجر گردد.

▪ **از به کارگیری ابزار الکتریکی در مجاورت مواد قابل اشتعال خودداری نکنید.** جرقهها میتوانند باعث اشتعال این مواد شوند.

▪ **این ابزار برقی به عنوان ابزاری برای سنج زدن یا برش در نظر گرفته شده است.** به کلیه هشدارهای ایمنی، دستورالعملها، تصاویر و مشخصات ارائه شده به همراه این ابزار برقی توجه کنید. عدم رعایت دستورالعملهای زیر ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحتهای شدید شود.

▪ **از انجام عملیاتی مانند سائیدن، سنباده کاری، کار با برسهای فلزی یا پولیش کاری با این ابزار برقی توصیه نمیشود.** استفاده از این ابزار برقی در مواردی که برای آن در نظر گرفته نشده است، میتواند خطرات و جراحتهایی به دنبال داشته باشد.

▪ **از متعلقاتی که نیاز به سیال خنک کننده دارند استفاده نکنید.** استفاده از آب و یا سایر مواد خنک کننده مایع میتواند موجب بروز برق گرفتگی شود.

▪ **در صورت انجام کارهایی که امکان برخورد متعلقات برش با کابلهای مخفی حامل جریان برق وجود دارد، ابزار برقی را از دسته عایق بگیرید.** در صورت برخورد متعلقات برش با یک کابل حامل "جریان برق" ممکن است قسمتهای فلزی ابزار برقی حامل "جریان برق" شوند و باعث بروز شوک الکتریکی یا برق گرفتگی گردد.

◀ مجدداً عملیات برش را در قطعه کار شروع نکنید. اجرازه دهدید صفحه برش به حد اکثر سرعت خود برسد و سپس آنرا با اختیاط وارد محل برش نمایید. در صورت راه اندازی مجدد ابزار بر قی در داخل قطعه کار، ممکن است صفحه برش گیر کند، بیرون ببرد یا پس بزند.

◀ قطعه های کار با ابعاد بزرگ را ثابت و محکم قرار دهدید، تا خطر گیر کردن و پس زدن صفحه برش کاهش پیدا کند. امکان خم شدن و تاب برداشتن قطعات بزرگ به دلیل وزن و سنگین آنها وجود دارد. از اینرو یا بد در دو طرف قطعه کار، هم در نزدیکی خط برش و هم در نزدیکی لبه قطعه، تکیه گاه قرار داده شود. ◀ هنگام ایجاد "برش های جیبی" (شیار زدن) در دیوار و یا سایر قسمت های غیر قابل رویت اختیاط کنید. صفحه برش که وارد قطعه کار می شود، میتواند هنگام برش با لوله های گاز، لوله های آب، کابلهای برق و یا سایر اشیاء اصابت نموده و باعث پس زدن دستگاه شود.

سایر راهنمایی های ایمنی از عینک ایمنی استفاده کنید.



◀ برای پیدا کردن لوله ها و سیم های پنهان موجود در ساختمان و مددوده کار، از یک دستگاه ردیاب مخصوص برای یافتن لوله ها و سیمه های تأسیسات استفاده کنید و یا با شرکت های کارهای تأسیسات ساختمان و خدمات مربوطه تماس بگیرید. تماس با کابل و سیمه های برق ممکن است باعث آتشسوزی و یا برق گرفتگی شود. ابراد و آسیب دیدگی لوله گاز میتواند باعث انفجار شود. سوراخ شدن لوله آب باعث ایجاد خسارت میشود.

◀ قبل از خنک شدن صفحات ساب و برش به آنها دست نزنید. صفحات در هنگام کار بسیار داغ میشوند.

◀ چنانچه جریان برق قطع شود و یا باتری از داخل دستگاه بیرون کشیده شود، در آن صورت قفل کلید قطع وصل را آزاد کنید و کلید قطع وصل را در موقعیت خاموش قرار بدهید. این اقدام از روش شدن مجدد بدون کنترل و ناخواسته چلوگیری بعمل می آورد.

◀ در صورتی که باتری آسیب دیده باشد و یا از آن بطور بی رویه استفاده شود، ممکن است از باتری بخارهایی باند شود. باتری ممکن است اتش بگیرد یا منفجر شود. در این حالت هوای محيط را تازه کنید؛ اگر احساس ناراحتی کردید، به پژش مراجعه نمایید. استنشاق این بخارها ممکن است به مجازی تنفسی شما آسیب برساند.

◀ باتری را باز نکنید. خطر اتصال کوتاه وجود دارد. بوسیله ای اشیاء تیز مانند میخ یا پیچگوشتی یا تاثیر نیروی خارجی ممکن است باتری آسیب بینند. ممکن است اتصالی داخلی رخ دهد و باتری

گرفته نشده اند، نمیتوانند به حد کافی تحت حفاظت و کنترل باشند و ایمن نیستند.

◀ صفحات سنگ را طوری نصب کنید که از لبه قاب محافظ صفحه سنگ بیرون نزند. صفحه سنگی که به درستی نصب نشده است و از لبه قاب محافظ بیرون رده باشد، نمیتواند به اندازه کافی محفوظ بماند.

◀ حفاظ ایمنی باید با حد اکثر ایمنی و در موقعیت صحیح به ابزار برقی متصل شود، به طوریکه کمترین میزان سنگ سنباده به صورت باز به سمت کاربر قرار گیرد. حفاظ ایمنی به محافظت از کاربر در برابر تکه های شکسته صفحه برش و تماس اتفاقی با صفحه برش نیز جرقوه هایی که منجر به آتش گرفتن لباس میشوند کمک ممکن.

◀ صفحه های برش باید فقط جهت کاربرد توصیه شده مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال: از سطح جانبی یک صفحه برش برای سانیدن استفاده نکنید. صفحه های برش برای برداشتن مواد با لبه صفحه مناسب هستند، وارد آوردن فشار جانبی بر روی این صفحه ها ممکن است منجر به شکستن آنها شود.

◀ همیشه از فلازهای نگهدارنده (مهرهای سالم و بدون عیب که اندازه و فرم آنها برای صفحه برش انتخاب شده مناسب است، استفاده کنید. فلازهای مناسب باعث حفظ صفحه برش شده و نباشان ظطر شکستن آن را کاهش میدهد. فلازهای مخصوص صفحه های برش میتوانند با فلازهای مخصوص صفحه ساب مقاومت باشند.

◀ صفحه های ساب و برش مستعمل و فرسوده متعلق به ابزار برقی بزرگتر را مورد استفاده قرار ندهید. صفحه متعلق به ابزار برقی بزرگتر برای ابزار برقی کوچکتر به هنگام کار با سرعت بالا مناسب نیست و استفاده از آن صفحه ممکن است منجر به شکستن آن گردد.

◀ سایر هشدارهای ایمنی ویژه برای عملیات برش از گیر کردن صفحه های برش و یا آوردن فشار بیش از حد به آن ها چلوگیری کنید. از ایجاد برش های خیلی عمیق خودداری کنید. اعمال فشار بیش از حد بر روی صفحه برش باعث استهلاک آن شده، امکان گیر کردن آن و در نتیجه خطر پس زدن دستگاه و یا شکستن آن ابزار وجود دارد.

◀ از قرار گرفتن در جلو و عقب صفحه برش در حال چرخش خودداری کنید. هنگامی که صفحه برش واقع در قطعه کار از شما دور میشود، پس زدن احتمالی دستگاه ممکن است باعث شود صفحه در حال چرخش و ابزار برقی مستقیماً با شتاب به سمت پرتاب شوند.

◀ در صورت گیر کردن صفحه برش یا متوقف کردن کار به هر دلیلی، دستگاه را خاموش کنید و آنرا بدون حرکت نگه دارید تا صفحه به ایست کامل برسد. هرگز تلاش نکنید صفحه برش در حال چرخش را از محل برش بیرون بکشید، در غیر این صورت امکان پس زدن دستگاه وجود دارد. علت گیر کردن را پیدا کنید و آنرا بر طرف نمایید.

## مشخصات فنی

GWS 12V-76		دستگاه ساب
3 601 JF2 0..		شماره فنی
12	V=	ولتاژ نامی
19500	min <sup>(A)</sup>	سعت نامی <sup>(A)</sup>
76	mm	حداکثر قطر صفحه ساب
10	mm	قطر نگهدارنده
0,70-0,90	kg	وزن مطابق با استاندارد EPTA-Procedure <sup>(A)01:2014</sup>
0...+35	°C	دما مجاز میط هنگام شارژ
-20...+50	°C	دما مجاز میط هنگام کار <sup>(B)</sup> و هنگام ذخیره سازی
GBA 12V...		باتریهای توصیه شده
GAL 12...		شارژرهای توصیه شده
GAX 18...		BATRIE HANDEINSTECKER

(A) استه به نوع باتری کاربردی  
(B) توان محدود برای دمای < 0 °C

## نصب

### نحوه شارژ کردن باتری

◀ تنها شارژرهای ذکر شده در مشخصات فنی را بکار ببرید. تنها این دستگاه های شارژ با باتری های لیتیوم-یونی (Li-Ion) ابزار برقی شما منطبق میباشند.

نکته: باتری با شارژ نسبی ارسال می شود. برای دست یافتن به توان کامل باتری، قبیل از بکار گیری آن برای اولین بار باید شارژ باتری بطور کامل در دستگاه شارژ تکمیل شود.

آتش گیرد، دود کند، منفجر شود یا بیش از حد داغ گردد.

◀ تنها از باتری برای محصولات تولیدی شرکت استفاده کنید. فقط در اینصورت باتری در برابر خطر اعمال فشار بیش از حد محافظت نمیشود.  
باتری را در برابر حرارت، از جمله در برابر تابش مداوم خورشید و همچنین در برابر اتاش، آلوگی، آب و رطوبت محفوظ بدارید. خطر اتصالی و انفجار وجود دارد.



◀ قبل از خک شدن صفحات ساب به آنها دست نزنید. صفحات در هنگام کار بسیار داغ میشوند.

◀ قطعه کار را محکم کنید. درصورتیکه قطعه کار به وسیله تجهیزات نگهدارنده و یا بوسیله گیره محکم شده باشد، قطعه کار مطمئن تر نگه داشته باشند، تا اینکه بوسیله دست نگهدارشته شود.



**توضیحات محصول و کارکرد**  
همه دستورات اینمی و راهنماییها را بخواهید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات اینمی ممکن است باعث برقگرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت های شدید شود.  
به تصویرهای واقع در بخش‌های اول دفترچه راهنمای توجه کنید.

### موارد استفاده از دستگاه

ابزار برقی جهت برش و سایش مواد فلزی، سنگی و چوبی، پلاستیک، فلزات غیر آهنی و کاشی ها بدون استفاده آب بکار می رود. جهت برش باید از یک قاب محافظ مخصوص استفاده کرد.

### اجزاء دستگاه

شماره های اجزاء دستگاه که در تصویر مشاهده میشود، مربوط به شرح ابزار برقی می باشد که تصویر آن در این دفترچه آمده است.

- (1) فلاش جهت چرخش بدنه
- (2) دکمه قفل محور دستگاه
- (3) کلید روشن/خاموش<sup>(A)</sup>
- (4) دکمه آزاد کننده قفل باتری<sup>(A)</sup>
- (5) نشانگر وضعیت شارژ باتری
- (6) قاب محافظ برای سایش کاری
- (7) محور دستگاه
- (8) دستگیره (دارای روکش عایق)
- (9) قاب محافظ برای برشکاری<sup>(A)</sup>
- (10) پیچ مهار با واشر
- (11) صفحه برش<sup>(A)</sup>
- (12) آچار آلن

(A) کلیه متعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده است، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی شود. نطفاً لیست کامل متعلقات را از فهرست برنامه متعلقات اقتباس نمائید.

## نصب ابزار ساب

- ◀ قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس، تعویض ابزار و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نقل و یا در انبار نگهداری کردن، باتری را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت تماس اتفاقی با کلید قطع وصل، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.
- ◀ قبل از خنک شدن صفحات ساب و برش به آنها دست نزنید. صفحات در هنگام کار بسیار داغ می‌شوند.

محور دستگاه (8) و سایر قطعات را تمیز کنید. جهت کشیدن یا شل کردن ابزارهای ساب، دکمه قفل محور دستگاه (2) را به جلو برازیند و آن را هم‌زمان روی ابزار ساب بپوشانید تا محور دستگاه محکم شود.

◀ دکمه قفل کننده و تثبیت محور دستگاه را فقط در صورت توقف کامل محور دستگاه فشار دهید. در غیر اینصورت امکان آسیب دیدن ابزار برقی وجود دارد.

### صفحه برش/صفحه ساب

به اندازه‌های ابزارهای ساب توجه کنید. قطر سوراخ باید با فلاٹر گیرنده متناسب باشد. از آدأپتور یا قطعات کاوهنده استفاده نکنید.

هنگام استفاده از صفحات پرش الماسه دقت کنید که فلش جهت چرخش روی آن و جهت چرخش ابزار برقی (رجوع کنید به فلش جهت چرخش روی بدنه) مطابق باشد.

ترتیب نصب را می‌توان در صفحه مصور دید.  
برای شل کردن صفحه ساب/صفحه برش دکمه قفل محور دستگاه (2) را به جلو هدایت کنید و هم‌زمان آن را روی صفحه ساب/صفحه برش (12) بپوشانید، تا محور دستگاه (8) محکم شود (رجوع کنید به تصویر C1).

به وسیله آچار آلن (13) پیچ مهار با واشر (11) را بیرون آورید و صفحه ساب/صفحه برش (12) را بردازید (رجوع کنید به تصویر C2).

برای تثبیت صفحه ساب/صفحه برش پیچ مهار با واشر (11) را بپیچانید. پیچ را با آچار آلن (13) تا جایی بپیچانید که واشر پیچ بطور صاف روی صفحه ساب/صفحه برش (12) قرار بگیرد (رجوع کنید به تصویر C3).

سپس دکمه قفل محور دستگاه (2) را دوباره به عقب هدایت کنید (رجوع کنید به تصویر C4).

◀ سیس از مونتاژ ابزار سابیش و قبل از روشن کردن ابزار برقی کنترل کنید که این ابزار بطور صحیح مونتاژ شده باشد و بطور آزاد قابل چرخش باشد. اطمینان حاصل کنید که ابزار سائبند و متعلقات با حفاظت ایمنی و یا با قطعات دیگر تماس نداشته باشد.

## ابزارهای ساب مجاز

شما می‌توانید همه ابزارهای ساب ذکر شده در این دفترچه را هنما را بکار ببرید.  
دور (سرعت) مجاز [دقیقه<sup>-1</sup>] یا سرعت چرخش [m/s] دور (سرعت) مجاز [دقیقه<sup>-1</sup>] یا مقادیر در جدول زیر مطابقت داشته باشد.

باتری های لیتیوم-یونی (Li-Ion) را میتوان همه وقت شارژ نمود، بدون اینکه از طول عمر آن کاسته شود. قطعه کردن جریان شارژ آسیبی به باتری نمیرساند.

باتری های لیتیوم-یونی دارای سیستم حفاظت "Electroniс Cell Protection (ECP)" بوده و در برابر حالی شدن حفاظت می‌شوند. اگر باتری خالی شود، ابزار برقی از طریق کلید حفاظتی بطور اتوماتیک خاموش می‌شود و دستگاه دیگر حرکت نمیکند.

◀ پس از خاموش شدن اتوماتیک ابزار برقی، از فشار دادن مجدد کلید قطع و وصل خودداری کنید. این میتواند باعث آسیب دیدن باتری شود.  
به نکات مربوط به نحوه از رده خارج کردن باتری توجه کنید.

## خارج کردن باتری (رجوع کنید به تصویر A)

برای برداشتن و خارج کردن باتری (4) دکمه‌های آزادسازی باتری (5) را فشار دهید و باتری را از داخل ابزار برقی خارج کنید. برای این کار از اعمال فشار خودداری کنید.

## نشانگر وضعیت شارژ باتری

ظرفیت	ال ای دی
60 - 100 %	چراغ معمتد 3 × سبز
30 - 60 %	چراغ معمتد 2 × سبز
10 - 30 %	چراغ معمتد 1 × سبز
0 - 10 %	چراغ چشمک زن آهسته 1 × سبز

## نصب تجهیزات ایمنی

◀ قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس، تعویض ابزار و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نقل و یا در انبار نگهداری کردن، باتری را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت تماس اتفاقی با کلید قطع وصل، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.  
تذکر: در صورت شکستن صفحه ساب در هین کار با دستگاه و یا آسیب دیدن ابزار گیر دستگاه در محل حفاظت ایمنی و یا آسیب دیدن ابزار برقی، باید ابزار برقی بلاfaciale به دفتر خدمات پس از فروش فرستاده شود. آدرس مربوطه را از قسمت "خدمات و مشاوره به مشتریان" اقتباس نمائید.

## برش با قاب محافظ

◀ هنگام برشکاری همواره ابزار سایش نصب شده را با قاب محافظ برشکاری (10) بکار ببرید.

◀ هنگام برش سنگ، باید دستگاه مکنده مناسب را تعییه کرد.

نصب کردن قاب محافظ (رجوع کنید به تصویر B)  
قاب محافظ برشکاری (10) را روی قاب محافظ سایش کاری (7) قرار دهید تا جای بیفتند.

نحوه تنظیم قاب محافظ (رجوع کنید به تصویر B)  
قاب محافظ را در موقعیت دلفواه بپیچانید و آن را جای بیندازید. برای این کار نیاز به ابزار نیست.

باتری شارژ شده (4) را در دستگیره ابزار برقی قرار دهدید تا به طور ممکن سیم با بیفتد و با دستگیره مماس شود.

#### نحوه روشن و خاموش کردن

جهت راه اندازی ابزار برقی، کلید قطع و وصل (3) را فشار دهید.

جهت ثبت کلید قطع و وصل (3) کلید قطع و وصل (3) از جلو به پایین بفشارید تا جایگاهش باشد.

برای خاموش کردن ابزار برقی (3) کلید قطع و وصل (3) را رها کنید یا اگر قفل است، کلید قطع و وصل (3) را از پشت کوتاه به پایین برانید و بعد آن را رها کنید.

▪ قبل از استفاده، ابزارهای ساب را کنترل کنید. ابزار ساب بایستی درست نصب باشد و بتواند آزادانه حرکت کند. قبل از بکارگیری، ابزار برقی را برای 1 دقیقه بدون یار امتحان کنید. از بکار بردن ابزارهای ساب آسیب دیده، ناصاف یا دارای ارتعاش خودداری کنید. ابزارهای سایش آسیب دیده ممکن است بشکنند و باعث بروز جراحت شوند.

**نشانگر کنترل درجه حرارت / حفاظت از فشار زیاد**  
نشانگر LED فرم زنگ (6) به شما کمک می کند تا از پیش از حد داغ شدن باتری را موتور یا زیر فشار زیاد قرار گرفتن موتور جلوگیری کنید.

چنانچه نشانگر LED (6) بطرور ممتد به رنگ قرمز روشن باشد، دمای باتری بسیار بالا است و ابزار برقی به طور خودکار خاموش می شود.

- ابزار برقی را خاموش کنید.  
- قبل از شروع کار مجدد، بگذارید باتری خنک شود.

**در صورت چشمک زدن نشانگر LED (6)** به رنگ قرمز، ابزار برقی بلوکه است و به طور خودکار خاموش می شود.

ابزار برقی را از قطعه کار بپرسید.  
به محض رفع مانع، ابزار برقی دوباره شروع به کار می کند.

#### راهنمائی های عملی

▪ هنگام شیاراندازی در دیوارهای حمال احتیاط کنید، رجوع کنید به صفحه "راهنماییها برای استانیک".

▪ هنگام برش مصالح ساختمانی نرم به مقررات و توصیه های تولید کننده مواد توجه کنید.

▪ چنانچه قطعه کار با وزن خود مطمئن قرار نمی گیرید، آن را مهار کنید.

▪ ابزار برقی را زیاد زیر فشار قرار ندهید که متوقف شود.

▪ بگذارید ابزار برقی پس از زیر بار بودن شدید، چند دقیقه بدون بار کار کند تا ابزار برقی خنک شود.

▪ این ابزار برقی را بوسیله یک پایه برش بکار نبرید.

▪ قبل از خنک شدن صفحات ساب و برش به آنها دست نزنید. صفحات در هنگام کار بسیار داغ می شوند.

از اینرو به تعداد دور (سرعت) چرخش نوشته شده روی برجسب ابزار ساب توجه کنید.

حداکثر [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
80	19500	10	7	76



#### انتخاب صفحه ساب / صفحه برش

ابزار ساب	قطعه کار	نحوه
چوب (با میخ، PVC، پلاستیک، کامپوزیت، شیشه آکریلیک، گچ، مس)	Carbide Multi Wheel	فولاد ضد زنگ، فولاد
کاشی، سرامیک	Best for Ceramic	کاشی، پرسلان
کاشی، پرسلان	Best for Hard Ceramic	(کرومات، مواد مخصوص احتفاظ از قوه) بکار بردۀ میشوند. فقط افراد متخصص مجازند با موادی که دارای آزبیست میباشند، بشود.

#### مکش گرد، براده و تراشه

گرد و غبار موادی مانند رنگ های دارای سرب، بعضی از چوب ها، مواد معدنی و فلزات میتوانند برای سلامتی مضر باشند. دست زدن یا تنفس کردن گرد و غبار ممکن است باعث بروز آلرژی و یا بیماری مجاور تنفسی شخص استفاده کننده و یا افرادی که در آن نزدیکی میباشند، بشود.

گرد و غبارهای مخصوصی مانند گرد و غبار درخت بلوط و یا درخت راش سلطان را هستند، بخصوص ترکیب آنها با سایر موادی که براز کار بر روی چوب (کرومات، مواد برای احتفاظ از قوه) بکار بردۀ میشوند. فقط افراد متخصص مجازند با موادی که دارای آزبیست میباشند کار کنند.

- توجه داشته باشید که محل کار شما از تهویه هوای کافی برخوردار باشد.

- توصیه میشود از ماسک تنفسی اینمی با درجه فیلتر P2 استفاده کنید.

به قوانین و مقررات معتبر در کشور خود در رابطه با استفاده از مواد و قطعات کاری توجه کنید.

▪ از تجمع گرد و غبار در محل کار جلوگیری کنید.

▪ گرد و غبار می توانند به آسانی مشتعل شوند.

#### طرز کار با دستگاه

##### راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

###### جادزاری باتری

نکته: استفاده از از باتریهای نامتناسب با ابزار اندازه‌گیری ممکن است منجر به بروز خطأ در عملکرد یا آسیدیدگی ابزار اندازه‌گیری شود.

**راهنماییهای برای نحوه کار بهینه با باتری**  
باتری را در برابر رطوبت و آب حفظ کنید.  
باتری را منحصراً در دمای بین 20-50 تا درجه نگهداری کنید. بطور مثال باتری را در تابستان داخل اتومبیل نگذارید.

گاهی‌گاه شیارهای تهویه باتری را بواسیله یک قلم موی یا برس کوچک نرم و خشک تمیز کنید.  
افت قابل توجه مدت زمان کارکرد باتری که تازه شارژ شده است، نمایانگر آن است که باتری فرسوده و مستعمل شده و باید تعویض شود.  
به نکات مربوط به نحوه از رده خارج کردن باتری توجه کنید.

## مراقبت و سرویس

**مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه**  
قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس، تعویض ابزار و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نقل و یا در انبار نگهداری کردن، باتری را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت تماس اتفاقی با کلید قطع وصل، خطر ایسیب دیدگی وجود دارد.  
ابزار الکتریکی و شیارهای تهویه آنرا تمیز نگاه دارید، تا اینمی شما در کار تضمین گردد.  
لطفاً ابزار و متعلقات دستگاه را به دقت محافظت و به خوبی نگهداری کنید.

### خدمات و مشاوره با مشتریان

خدمات مشتری، به سئوالات شما درباره تعمیرات، سرویس و همچنین قطعات یدکی پاسخ خواهد داد.  
نقشههای سه بعدی و اطلاعات مربوط به قطعات یدکی را در تارنمای زیر می‌بینید:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

گروه مشاوره به مشتریان Bosch با کمال میل به سؤالات شما درباره مخصوصات و متعلقات پاسخ می‌دهند.

برای هرگونه سؤال و یا سفارش قطعات یدکی، هتماً شماره فنی 10 رقمی کالا را مطابق برجسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

ایران

روبرت بوش ایران - شرکت بوش تجارت پارس  
میدان ونک، خیابان شهید خدامی، خیابان آفتاب  
ساختمان مادریان، شماره 3، طبقه سوم.  
تهران 1994834571  
تلفن: 9821+ 42039000

### حمل دستگاه

باتریهای لیتیوم-یونی تابع مقررات حمل کالاهای پر خطر می‌باشد. کاربر می‌تواند باتریها را بدون استفاده از روکش در خیابان حمل کند.  
در صورت ارسال توسط شخص ثالث (مانند: حمل و نقل هوایی یا زمینی) باید تمہیدات مربوط به بسته بندی و علامتگذاری مورد توجه قرار گیرد. در اینصورت باید هتماً جهت آماده سازی قطعه ارسالی به کارشناس حمل کالاهای پر خطر مراجعاً کرد.

چنانچه ابزار برقی از طریق الکترونیکی (الکترواستاتیک) شارژ نشود، آنگاه کنترل الکترونیکی تعیینه شده، ابزار برقی را خاموش می‌کند. کلید قطع وصل (3) را برای راهاندازی دوباره ابزار برقی فشار دهید.

### سایشکاری

▪ هرگز از صفحه برش برای سایشکاری استفاده نکنید.

با یک زاویه ی تنظیم 30 تا 40 درجه هنگام سایشکاری به بهترین نتیجه می‌رسید. ابزار برقی را با فشار متعادل و حرکت رفت و برگشتی بکار ببرید. اینگونه قطعه کار زیاد داغ نمی‌شود، زنگ از دست نمی‌دهد و خط بر نمی‌دارد.

### برشکاری فاز

▪ هنگام برشکاری همواره ابزار سایش نصب شده را با قاب محافظ برشکاری (10) بکار ببرید.  
هنگام برشکاری، ابزار برقی را با فشار متعادل و متناسب قطعه کار حرکت دهید. فشاری روی صفحه برش وارد نکنید، آن را کج نکنید و تکان ندهید.  
صفحه برش در حال حرکت را با فشار جانبی به قطعه کار متوقف نکنید.

ابزار برقی باستی همواره در جهت مخالف هدایت شود. در غیر اینصورت ممکن است که دستگاه به صورت غیر قابل کنترل از خط برش بیرون آید.

برای برش پروفیل و لولهای چهارگوش، بهتر است برش را از کوچکترین برش مورب شروع کنید.

### برش سنگ

▪ هنگام برش سنگ، باید دستگاه مکنده مناسب را تعییه کرد.

▪ از ماسک ایمنی تنفس در برابر گرد و غبار استفاده کنید.

▪ از ابزار برقی می‌توان فقط برای سایش/برش خشک استفاده نمود.

برای بردن سنگ، همواره بهتر است از یک صفحه برش الماسه استفاده کنید.

هنگام برش مواد سخت مانند یتن دارای سنگریزه زیاد، ممکن است صفحه برش الماسه بیش از حد داغ شود و اینگونه آسیب ببیند. جرقه های حلقه واری که دور صفحه برش الماسه بوجود می‌بیند، نمایانگر این امر می‌باشد.

در این حالت، فرآیند برش را متوقف کنید و بگذارید که صفحه برش الماسه برای مدت کوتاهی بدون بار با سرعت زیاد کار کند تا خنک شود.

کم شدن قابل توجه سرعت کار و پرش جرقه به اطراف نشانه های کند شدن صفحه برش الماسه می‌باشند. شما می‌توانید این صفحات برش را توسعه ماد زیر مانند سنگ آهک، دوباره تیز کنید.

### راهنماییها برای استاتیک

شیاراندازی در دیوارهای محال تابع نورم DIN 1053 بخش 1 و با مقررات مخصوص به کشور مربوط می‌باشند. این مقررات باستی هتماً رعایت شوند. قبل از شروع کار به مهندس استاتیک، مهندس عمران یا اداره عمران مسئول مراجعة کنید.

باتریها را فقط در صورتی ارسال کنید که بدنه آنها آسیب ندیده باشد. اتصالات (کنتاکتها) باز را ببیوشانید و باتری را طوری بسته بندی کنید که در بسته بندی تکان نخورد. در این باره لطفاً به مقررات و آین نامه های ملی توجه کنید.

### از رده خارج کردن دستگاه

ابزارهای برقی، باتری ها، متعلقات و بسته بندی ها، باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.



ابزار برقی و باتری ها / باتری های قابل شارژ را داخل زباله دان خانگی نیندازید!



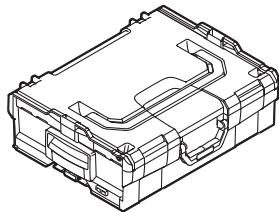
### فقط برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا:

ابزارهای اندازهگیری کهنه و غیر قابل استفاده الکترونیکی طبق آین نامه و دستورالعمل اروپائی 2012/19/EU و باتریهای خراب یا فرسوده براساس آین نامه ای اروپایی 2006/66/EC بایستی جداگانه و متناسب با محیط زیست جمع آوری شوند


### باتریهای شارژی/قلمی:

#### لیتیوم-یونی:


لطفاً به تذکرات بخش (رجوع کنید به "حمل دستگاه"، صفحه 88) توجه کنید.



1 600 A00 1RP  
(L-BOXX 102)

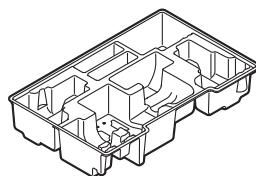

1 600 A00 FOF

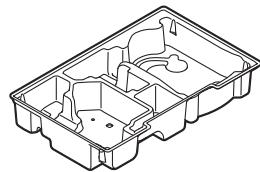


1 600 A00 2WY




2 608 000 632



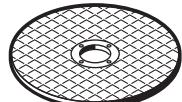2 608 623 011

**Carbide Multi Wheel**

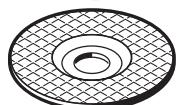2 608 601 520



2 608 601 705

**expert Inox**

2 608 615 020

**best Ceramic**

2 608 615 109

**best HardCeramic**

2 608 000 633



1 619 P01 598



<b>de EU-Konformitätserklärung</b>	Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen übereinstimmen. Technische Unterlagen bei: *	
<b>Schleifer</b>	Sachnummer	
<b>en EU Declaration of Conformity</b>	We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the following standards.	
<b>Grinder</b>	Article number	Technical file at: *
<b>fr Déclaration de conformité UE</b>	Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énumérés ci-dessous.	Dossier technique auprès de : *
<b>Meuleuse angulaire</b>	N° d'article	
<b>es Declaración de conformidad UE</b>	Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directivas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en conformidad con las siguientes normas.	Documentos técnicos de: *
<b>Amoladora</b>	Nº de artículo	
<b>pt Declaração de Conformidade UE</b>	Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão em conformidade com as seguintes normas.	Documentação técnica pertencente à: *
<b>Lixadeira</b>	N.º do produto	
<b>it Dichiarazione di conformità UE</b>	Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.	Documentazione Tecnica presso: *
<b>Levigatrice</b>	Codice prodotto	
<b>nl EU-conformiteitsverklaring</b>	Wij verklaaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.	
<b>Slijper</b>	Productnummer	Teknisch dossier bij: *
<b>da EU-overensstemmelseserklæring</b>	Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og forordninger og opfylder følgende standarder.	
<b>Slibemaskine</b>	Typenummer	Tekniske bilag ved: *
<b>sv EU-konformitetsförklaring</b>	Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningarna och att de stämmer överens med följande normer.	
<b>Slipare</b>	Produktnummer	Teknisk dokumentation: *
<b>no EU-samsvarserklæring</b>	Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og med følgende standarder.	
<b>Slipemaskin</b>	Produktnummer	Teknisk dokumentasjon hos: *
<b>fi EU-vatimustenmukaisuusvakuutus</b>	Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direktiivien ja asetuksen asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standardien vaatimusten mukaisia.	
<b>Hiomakone</b>	Tuotenumero	Tekniset asiakirjat saatavana: *
<b>el Δήλωση πιστότητας ΕΕ</b>	Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω αναφερόμενων οδηγιών και κανονισμών και ταυτίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα.	
<b>Λειαντήρας</b>	Aριθμός ευρετηρίου	Tεχνικά έγγραφα στη: *
<b>tr AB Uygunluk beyanı</b>	Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve direktiflerin gecerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan ederiz.	
<b>Zımparalama makinesi</b>	Ürün kodu	Teknik belgelerin bulunduğu yer: *

<b>pl Deklaracja zgodności UE</b>	Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami. Dokumentacja techniczna: *	
<b>cs EU prohlášení o shodě</b>	Bruska	Prohlašujeme na výhradnou zodpovednosť, že uvedený výrobek splňuje všechna príslušná ustanovenia nižšie uvedených smerníc anařízení aje vsouladu snásledujúcimi normami: Technické podklady u: *
<b>sk EÚ vyhlásenie ozhode</b>	Brúška	Vyhlásujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc anariadení aje vsúlade snasledujúcimi normami: Technické podklady má spoločnosť: *
<b>hu EU konformitási nyilatkozat</b>	Cíkszóló	Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termékek megfelelnek az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvök és rendeletek valamennyi idevágó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak. Műszaki dokumentumok megorzési pontja: *
<b>ru Заявление о соответствии ЕС</b>	Шлифовальная машина	Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные продукты соответствуют всем действующим предписаниям нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных норм. Техническая документация хранится у: *
<b>uk Заява про відповідність ЄС</b>	Шліфувальна машина	Мизаявляємо під нашу одноособову відповіальність, що названі вироби відповідають усім чинним положенням нищеозначених директив і розпоряджень, а також нижчеозначеним нормам. Технічна документація зберігається у: *
<b>kk ЕО сәйкестік мәғлұмдамасы</b>	Ақарлағыш	Өз жауапкершілікпен біз аталаған өнімдер төменде жазылған директикалар мен жарлықтардың тиісті қағидаларына сәйкестігін және төмендері нормаларға сай екенін білдіреміз. Техникалық құжаттар: *
<b>ro Declarație de conformitate UE</b>	Şlefuitor	Declaram pe proprie răspundere că produsele menționate corespund tuturor dispozițiilor relevante ale directivelor și reglementărilor enumerate în cele ce urmează și sunt în conformitate cu următoarele standarde. Documentație tehnică la: *
<b>bg ЕС декларация за съответствие</b>	Шлифоваща машина	С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и съответства на следните стандарти. Техническа документация при: *
<b>mk EU-Изјава за сообразност</b>	Брусиљка	Со целосна одговорност изјавуваме, дека описаните производи се во согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и прописи и се во согласност со следните норми. Техничка документација кај: *
<b>sr EU-изјава о усаглаšености</b>	Brusilica	Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u skladu sa sledećim standardima. Tehnička dokumentacija kod: *
<b>sl Izjava o skladnosti EU</b>	Brusilnik	Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustrezna naslednjim standardom. Tehnična dokumentacija pri: *
<b>hr EU izjava o sukladnosti</b>	Brusilica	Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da su sukladni sa sljedećim normama. Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *
<b>et EL-vastavusdeklaratsioon</b>	Lihvmasin	Kinnitame ainuvastutatavana, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetitud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas

jārgmīste normiņē.

Tehniski dokumenti saadaval: \*

**Iv Deklarācija par atbilstību  
ES standartiem**

**Slipmašīna** Izstrādājuma numurs

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm, kā arī sekojošiem standartiem.

Tehniskā dokumentācija no: \*

**It ES atitikties deklaracija**

**Šlifavimo mašīna** Gaminio numeris

Atsakingai pareiķiame, kad išvārdyti gaminiai atitinka visus privalomus žemaiu nurodytu direktīvu ir reglamentu reikalavimus ir šiuos standartus.

Techninė dokumentacijā saugoma: \*

**GWS 12V-76**

3 601 JF2 0..

2006/42/EC  
2014/30/EU  
2011/65/EU

EN 60745-1:2009+A11:2010  
EN 60745-2-3:2011+A2:2013+  
A11:2014+A12:2014+A13:2015  
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
EN 55014-2:2015  
EN 50581:2012



**BOSCH**

\* Robert Bosch Power Tools GmbH  
(PT/ECS)  
70538 Stuttgart  
GERMANY

Henk Becker  
Chairman of  
Executive Management

Helmut Heinkelmann  
Head of Product Certification

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY  
Stuttgart, 24.04.2019